

HB-Therm[®]

THERMO-5

návodů na prevádzku HB-100/140/160ZM1

Riadiaca jednotka teploty



HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch
Phone +41 71 243 65 30

Preklad originálneho návodu



| | |
|--|-----------|
| Index | 6 |
| 1 Všeobecne | 8 |
| 1.1 Informácie k tomuto návodu | 8 |
| 1.2 Vysvetlenie symbolov | 9 |
| 1.3 Obmedzenie ručenia | 10 |
| 1.4 Ochrana autora..... | 10 |
| 1.5 Záručné podmienky | 11 |
| 1.6 Zákaznícky servis | 11 |
| 2 Bezpečnosť | 12 |
| 2.1 Použitie podľa určenia | 12 |
| 2.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa..... | 13 |
| 2.3 Požiadavky na personál | 14 |
| 2.3.1 Kvalifikácie | 14 |
| 2.3.2 Nepovolání | 15 |
| 2.4 Osobné ochranné prostriedky | 16 |
| 2.5 Osobitné nebezpečenstvá..... | 17 |
| 2.6 Bezpečnostné zariadenia | 19 |
| 2.7 Označenie štítkami | 20 |
| 2.8 CE vyhlásenie o zhode pre stroje..... | 21 |
| 2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery | 22 |
| 3 Technické údaje | 23 |
| 3.1 Všeobecné údaje..... | 23 |
| 3.2 Emisie | 24 |
| 3.3 Prevádzkové podmienky | 24 |
| 3.4 Prípojky..... | 25 |
| 3.5 Prevádzkové látky | 27 |
| 3.6 Typový štítok | 28 |
| 4 Konštrukcia a funkcia | 29 |
| 4.1 Prehľad | 29 |
| 4.2 Stručný opis | 29 |
| 4.3 Princíp funkcie | 30 |
| 4.4 Teplonosné médium | 30 |
| 4.5 Prípojky..... | 31 |
| 4.6 Dodatočné vybavy | 32 |
| 4.7 Prevádzkové režimy | 33 |
| 4.7.1 Hlavné prevádzkové režimy | 33 |
| 4.7.2 Pomocné prevádzkové režimy | 33 |
| 4.8 Pracovné a nebezpečné oblasti | 33 |
| 5 Preprava, obal a skladovanie | 34 |
| 5.1 Bezpečnostné pokyny pre prepravu..... | 34 |
| 5.2 Preprava | 35 |
| 5.3 Prepravná inšpekcia | 36 |
| 5.4 Obal | 36 |

obsah

| | | |
|----------|---|-----------|
| 5.5 | Symboly na obale | 38 |
| 5.6 | Skladovanie | 38 |
| 6 | Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky | 39 |
| 6.1 | Bezpečnosť | 39 |
| 6.2 | Požiadavky na miesto inštalácie | 40 |
| 6.3 | Inštaláčne práce | 41 |
| 6.3.1 | Aretovanie koliesok | 41 |
| 6.3.2 | Úprava vody | 41 |
| 6.3.3 | Vytvorenie samostatnej prípojky pre systémovú vodu | 42 |
| 6.3.4 | Vytvorenie prípojok systému | 43 |
| 6.3.5 | Pripojenie dátového rozhrania | 45 |
| 6.3.6 | Pripojenie externého snímača | 47 |
| 7 | Riadenie | 48 |
| 7.1 | Klávesnica | 48 |
| 7.1.1 | Funkcie tlačidiel obsluhy pre modulové zariadenia | 49 |
| 7.1.2 | Základné zobrazenie | 50 |
| 7.2 | Štruktúra obsluhy | 52 |
| 7.3 | Štruktúra menu | 53 |
| 8 | Obsluha | 62 |
| 8.1 | Sieť ZAP | 62 |
| 8.2 | Prihlásenie nových modulových zariadení | 63 |
| 8.3 | Zvláštnosti pri obsluhu modulových zariadení | 64 |
| 8.4 | Zapnutie | 65 |
| 8.4.1 | Normálna prevádzka | 65 |
| 8.4.2 | Prevádzka na zastavenie presakovania | 66 |
| 8.4.3 | Externý snímač | 67 |
| 8.4.4 | Prevádzka 2. požadovaná hodnota | 69 |
| 8.4.5 | Prevádzka s diaľkovým ovládaním | 70 |
| 8.5 | Vypnutie | 73 |
| 8.5.1 | Ochladenie a vypnutie | 74 |
| 8.5.2 | Vyprázdnenie formy | 75 |
| 8.5.3 | Vyprázdnenie formy so stlačeným vzduchom | 76 |
| 8.6 | Zastavenie v núdzovom prípade | 77 |
| 8.7 | Definovanie prístupových práv | 78 |
| 8.7.1 | Nastavenie profilu používateľa | 78 |
| 8.7.2 | Nastavenie povolenia obsluhy | 78 |
| 8.7.3 | Zmena prístupového kódu | 79 |
| 8.8 | Nastavenia | 80 |
| 8.8.1 | Nastavenie časového pásma, dátumu a času | 80 |
| 8.8.2 | Definovanie interných meracích miest | 81 |
| 8.8.3 | Nastavenie spínacích hodín | 82 |
| 8.8.4 | Nastavenie programu rampy | 83 |
| 8.8.5 | Cyklická výmena systémovej vody | 85 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 8.9 | Kontrola procesu | 86 |
| 8.9.1 | Kontrola hraničných hodnôt | 86 |
| 8.9.2 | Kontrola opotrebovania čerpadla | 88 |
| 8.9.3 | Optimalizácia regulátora | 89 |
| 8.10 | Okno prieskumníka | 89 |
| 8.11 | Uložiť/Nahrať | 90 |
| 8.11.1 | Údaje nástroja | 92 |
| 8.11.2 | Záznam skutočných údajov | 94 |
| 9 | Údržba | 96 |
| 9.1 | Bezpečnosť | 96 |
| 9.2 | Otvorenie zariadenia | 98 |
| 9.3 | Plán údržby..... | 100 |
| 9.4 | Údržbové práce | 102 |
| 9.4.1 | Čistenie | 102 |
| 9.4.2 | Čerpadlo..... | 103 |
| 9.4.3 | Meranie teploty | 104 |
| 9.4.4 | Meranie tlaku..... | 105 |
| 9.4.5 | Bezpečnostný ventil | 105 |
| 9.4.6 | Aktualizácia softvéru | 106 |
| 9.4.7 | Vytvorenie prístupov ku komponentom ... | 108 |
| 10 | Poruchy | 110 |
| 10.1 | Bezpečnosť | 110 |
| 10.2 | Indikátory porúch | 112 |
| 10.2.1 | Indikátor poruchy displeja | 112 |
| 10.3 | Zistenie príčiny poruchy | 113 |
| 10.4 | Tabuľka porúch | 113 |
| 10.5 | Uvedenie do prevádzky po odstránenej poruche.... | 115 |
| 11 | Likvidácia | 116 |
| 11.1 | Bezpečnosť | 116 |
| 11.2 | Likvidácia materiálu | 116 |
| 12 | Náhradné diely..... | 117 |
| 12.1 | Objednávka náhradného dielu | 117 |
| 13 | Technické podklady | 118 |
| 13.1 | Elektrická schéma | 118 |
| 13.2 | Hydraulická schéma | 120 |
| 13.3 | Usporiadanie komponentov..... | 122 |
| 13.4 | Legenda..... | 124 |
| 14 | Kábel k rozhraniam | 126 |
| 14.1 | Externý snímač..... | 126 |
| 14.2 | Externé riadenie | 127 |
| 14.3 | Rozhranie HB | 127 |

prílohe

- A Špeciálna verzia
- B Zoznam náhradných

Index

Index

A

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aktualizácia softvéru | 106 |
| Aretovanie koliesok | 41 |

B

| | |
|-------------------------------|-----|
| Bezpečnosť | 12 |
| Bezpečnostné zariadenia | 19 |
| Bezpečnostný ventil | 105 |

C

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Čas, nastaviť | 80 |
| CE vyhlásenie o zhode | 21 |
| Čerpadlo | 103 |
| Cyklická výmena systémovej vody | 85 |

D

| | |
|------------------------|----|
| Dátum, nastaviť | 80 |
| Dodatočné vybavy | 32 |

E

| | |
|-------------------------|-----|
| Elektrická schéma | 118 |
| Elektrický prúd | 17 |

H

| | |
|---------------------------------|-----|
| Hladina akustického tlaku | 24 |
| Hlavný vypínač | 19 |
| Hmotnosť | 23 |
| Hydraulická schéma | 120 |

I

| | |
|-----------------------|----|
| Indikácia stavu | 51 |
|-----------------------|----|

K

| | |
|------------------------------|-----|
| Kábel k rozhraniam | 126 |
| Klávesnica | 48 |
| Kód | 79 |
| Kontrola | 86 |
| hraničné hodnoty | 86 |
| opotrebovanie čerpadla | 88 |
| stupeň | 87 |

L

| | |
|----------------------------|-----|
| Legenda | 124 |
| Likvidácia | 116 |
| Likvidácia materiálu | 116 |

M

| | |
|-------------------------|-----|
| Meracie miesta | 81 |
| Meranie | |
| Prietok | 23 |
| Teploty | 23 |
| Tlak | 23 |
| Meranie teploty | 104 |
| Meranie tlaku | 105 |
| Miesto inštalácie | 40 |

N

| | |
|--------------------------|-----|
| Náhradné diely | 117 |
| Nastavenia | 80 |
| Nebezpečenstvá | 17 |
| Nebezpečné oblasti | 33 |
| Normálna prevádzka | 65 |

O

| | |
|---|-------------|
| Ochladenie | 74 |
| Ochranné prostriedky | 16, 96, 110 |
| Ochranného spínača chybného prúdu (RCD) ... | 25 |
| Odborný elektrotechnický personál | 14 |
| Odborný personál | 14 |
| Odborný personál pre hydrauliku | 14 |
| Optimalizácia regulátora | 89 |
| Otvorenie zariadenia | 98 |
| Označenie štítkami | 20 |

P

| | |
|--|-------------|
| Personál | 14, 96, 110 |
| Poruchy | 110 |
| indikovať | 112 |
| prehľad | 113 |
| príčina | 113 |
| Povolenie obsluhy | 78 |
| Povrchy, horúce | 18 |
| Požadovaná hodnota 2 | 69 |
| Pracovné oblasti | 33 |
| Predradená poistka | 25 |
| Prehľad | 29 |
| Prevádzka na zastavenie presakovania | 66 |
| Prevádzka s diaľkovým ovládaním | 70 |
| Prevádzkové látky | 17, 27 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-----|
| Prevádzkové režimy | 33 | T | |
| Prevádzkový denník poplachov | 113 | Technické podklady | 118 |
| Princíp funkcie | 30 | Technické údaje | 23 |
| Pripojenie externého snímača | 47 | Teplonosné médium | 30 |
| Pripojenie rozhrania | 45 | U | |
| Prípojka | 25 | Údaje nástroja | 92 |
| chladiaca voda | 26 | Údržba | 96 |
| Elektrická | 25, 31 | Udržiavanie | 96 |
| hydraulická | 31 | UK-Declaration of Conformity | 22 |
| prítok a spätný tok | 26 | Uložiť/Nahrať | 90 |
| samostatná systémová voda | 26 | Úprava vody | 41 |
| vyprázdnenie | 26 | Usporiadanie komponentov | 122 |
| Prístupové práva | 78 | V | |
| Prístupový kód | 79 | Vyprázdnenie formy | 75 |
| Profil používateľa | 78 | stlačený vzduch | 76 |
| Program rampy | 83 | Z | |
| R | | Zákaznícky servis | 11 |
| Riadenie | 48 | Základné zobrazenie | 50 |
| S | | Zapnutie | 65 |
| Skladovanie | 38 | Záruka | 11 |
| Špeciálne vyhotovenie | 8 | Záznam skutočných údajov | 94 |
| Spínacie hodiny | 82 | Zobrazenie symbolov | 51 |
| Štruktúra menu | 53 | | |
| Štruktúra obsluhy | 52 | | |

Všeobecne

1 Všeobecne

1.1 Informácie k tomuto návodu

Tento návod umožňuje bezpečné a efektívne zaobchádzanie so zariadením.

Návod je súčasťou zariadenia a vždy sa musí prístupne pre personál uschovávať v bezprostrednej blízkosti zariadenia. Personál si tento návod musí pred začiatkom všetkých prác dôkladne prečítať a musí mu porozumieť. Základným predpokladom pre bezpečnú prácu je dodržiavanie všetkých uvedených bezpečnostných pokynov a pokynov na konanie v tomto návode.

Okrem toho platia miestne predpisy na prevenciu úrazov a všeobecné bezpečnostné predpisy pre oblasť použitia zariadenia.

Obrázky v tomto návode slúžia na zásadné porozumenie a môžu sa odlišovať od skutočného vyhotovenia zariadenia.

Pri zariadeniach so špeciálnym vyhotovením (pozri typový štítok na zariadení, resp. na strane 2) sú príslušné dodatočné dokumenty priložené v prílohe A.

Technické zmeny v rámci zlepšenia úžitkových vlastností a ďalšieho rozvoja si vyhradzuje.

1.2 Vysvetlenie symbolov

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny sú v tomto návode označené symbolmi. Signálne slová predchádzajú bezpečnostným pokynom, ktoré vyjadrujú rozsah ohrozenia.

Bezpečnostné pokyny bezpodmienečne dodržiavajte a konajte obozretne, aby ste zabránili úrazom, poraneniam osôb a vecným škodám.



NEBEZPEČENSTVO!

... upozorňuje na bezprostredne hroziacu situáciu, ktorá vedie k smrti alebo k ťažkým poraneniam, ak sa jej nezabráni.



VAROVANIE!

... upozorňuje na pravdepodobnú hroziacu situáciu, ktorá môže viesť k smrti alebo k ťažkým poraneniam, ak sa jej nezabráni.



OPATRNE!

... upozorňuje na pravdepodobnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť drobným alebo ľahkým poraneniam, ak sa jej nezabráni.



POZOR!

... upozorňuje na pravdepodobnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám, ak sa jej nezabráni.

Tipy a odporúčania



INFORMÁCIA!

... zdôrazňuje užitočné tipy a odporúčania, ako aj informácie pre efektívnu a bezporuchovú prevádzku.

Osobitné bezpečnostné pokyny

Na upozornenie na osobitné nebezpečenstvá sa v bezpečnostných pokynoch používajú nasledujúce symboly:



... označuje ohrozenia elektrickým prúdom. Pri nedodržiavaní bezpečnostných pokynov vzniká nebezpečenstvo ťažkých alebo smrteľných poranení.

Všeobecne

1.3 Obmedzenie ručenia

Všetky údaje a pokyny v tomto návode sú zostavené za zohľadnenia platných noriem a predpisov, stavu techniky, ako aj našich dlhoročných poznatkov a skúseností.

Výrobca nepreberá žiadne ručenie za škody na základe:

- Nedodržavania návodu
- Použitia v rozpore s určením
- Nasadenia nevyškoleného personálu
- Svojoľných prestavieb
- Technických zmien
- Použitia neschválených náhradných dielov

Skutočný rozsah dodávky sa môže pri špeciálnych vyhotoveniach, zakúpení dodatočných výbav alebo na základe najnovších technických zmien odlišovať od tu opísaných vysvetliviek a zobrazení.

Platia v dodacej zmluve dohodnuté povinnosti, všeobecné obchodné podmienky, ako aj dodacie podmienky výrobcu a zákonné úpravy platné v čase uzatvorenia zmluvy.

1.4 Ochrana autora

Tento návod je chránený autorským právom a určený výhradne na interné účely.

Prenechanie návodu tretím stranám, rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom a formou – aj čiastočne – ako aj použitie a/alebo oznámenie obsahu nie je bez písomného súhlasu výrobcu okrem interných účelov dovolené.

Porušovania zákazu zaväzujú k náhrade škody. Ostatné nároky ostávajú vyhradené.

1.5 Záručné podmienky

Záručné podmienky sú obsiahnuté vo všeobecných dodacích podmienkach výrobcu.

1.6 Zákaznícky servis

Pre technické informácie je vám k dispozícii zastúpenie firmy HB-Therm alebo náš zákaznícky servis, → www.hb-therm.ch.

Naši zamestnanci sa okrem toho neustále zaujímajú o nové informácie a skúsenosti, ktoré nadobúdate pri používaní našich výrobkov a ktoré môžu byť cenné pre zlepšenie našich výrobkov.

Bezpečnosť

2 Bezpečnosť

Tento odsek poskytuje prehľad o všetkých dôležitých bezpečnostných aspektoch pre optimálnu ochranu personálu, ako aj pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku.

Nedodržiavanie pokynov na konanie a bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode môže viesť k značným ohrozeniam.

2.1 Použitie podľa určenia

Zariadenie je koncipované a skonštruované iba na tu opísané použitie podľa určenia.

Temperovacie zariadenie slúži výhradne na to, aby pripojený spotrebič (napríklad nástroj) pomocou teplotnej vody prostredníctvom ohrievania alebo chladenia uvádzalo na určenú teplotu a túto udržiavať konštantnú.

Temperovacie zariadenie sa smie prevádzkovať výhradne zodpovedajúc hodnotám špecifikovaným v technických údajoch.

K použitiu podľa určenia patrí aj dodržiavanie všetkých údajov v tomto návode.

Každé použitie presahujúce použitie podľa určenia alebo iné použitie zariadenia je považované za chybné použitie a môže viesť k nebezpečným situáciám.



VAROVANIE!
Nebezpečenstvo spôsobené chybným použitím!

Chybné použitie zariadenia môže viesť k nebezpečným situáciám.

Upustíte obzvlášť od nasledujúcich použití zariadenia:

- Použitie iného teplotného média ako vody.

Nároky akéhokoľvek druhu kvôli poškodeniam na základe použitia v rozpore s určením sú vylúčené.

2.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa

Zariadenie je určené pre priemyselnú oblasť. Prevádzkovateľ zariadenia preto podlieha zákonným povinnostiam k bezpečnosti práce.

Okrem bezpečnostných pokynov v tomto návode sa musia dodržiavať pre oblasť použitia zariadenia platné bezpečnostné predpisy, predpisy na prevenciu úrazov a ochranu životného prostredia. Pritom platí predovšetkým:

- Prevádzkovateľ sa musí informovať o platných predpisoch o ochrane pri práci a v posúdení ohrozenia musí dodatočne zistiť nebezpečenstvá, ktoré vznikajú vplyvom osobitných pracovných podmienok na mieste použitia zariadenia. Tieto musí zhrnúť v podobe prevádzkových pokynov pre prevádzku zariadenia.
- Prevádzkovateľ musí počas celej doby použitia zariadenia kontrolovať, či ním vypracované prevádzkové pokyny zodpovedajú aktuálnemu stavu smerníc a tieto v prípade potreby prispôbiť.
- Prevádzkovateľ musí jednoznačne upraviť a určiť kompetencie pre inštaláciu, obsluhu, údržbu a čistenie.
- Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby si všetci zamestnanci, ktorí zaobchádzajú so zariadením, prečítali tento návod a pochopili ho.
Okrem toho musí personál v pravidelných intervaloch školiť a informovať o nebezpečenstvách.
- Prevádzkovateľ musí personálu poskytnúť potrebné ochranné prostriedky.

Prevádzkovateľ je okrem toho zodpovedný za to, aby zariadenie bolo vždy v technicky bezchybnom stave, preto platí toto:

- Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby sa dodržali intervaly údržby opísané v tomto návode.
- Prevádzkovateľ musí nechať pravidelne všetky bezpečnostné zariadenia prekontrolovať ohľadom funkčnosti a úplnosti.

Bezpečnosť

2.3 Požiadavky na personál

2.3.1 Kvalifikácie



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia pri nedostatočnej kvalifikácii!

Neodborné zaobchádzanie môže viesť k značným poraneniam osôb a vecným škodám.

Preto:

- Všetky činnosti nechajte vykonať iba na to kvalifikovaným personálom.

V návode na prevádzku sú uvedené nasledujúce kvalifikácie pre rôzne oblasti činností:

■ Poučená osoba

bola pri poučení prostredníctvom prevádzkovateľa poučená o úlohách jej zverených a možných nebezpečenstvách pri nesprávnom správaní sa.

■ Odborný personál

je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti, ako aj znalosti príslušných ustanovení schopný, vykonať jemu zverené práce a samostatne rozpoznať a zabrániť možným nebezpečenstvám.

■ Odborný elektrotechnický personál

je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti, ako aj znalosti príslušných noriem a ustanovení schopný, vykonať práce na elektrických zariadeniach a samostatne rozpoznať a zabrániť možným nebezpečenstvám. Odborný elektrotechnický personál je vyškolený pre špeciálne miesto nasadenia, na ktorom je činný, a pozná relevantné normy a ustanovenia.

■ Odborný personál pre hydrauliku

je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti, ako aj znalosti príslušných noriem a ustanovení schopný, vykonať práce na hydraulických zariadeniach a samostatne rozpoznať a zabrániť možným nebezpečenstvám. Odborný personál pre hydrauliku je vyškolený pre špeciálne miesto nasadenia, na ktorom je činný, a pozná relevantné normy a ustanovenia.

2.3.2 Nepovolání



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo pre nepovolaných!

Nepovolané osoby, ktoré nespĺňajú tu uvedené požiadavky, nepoznajú nebezpečenstvá v pracovnej oblasti.

Preto:

- Zabráňte prístupu nepovolaných osôb do pracovnej oblasti.
- V prípade pochybností osoby oslovte a vykážte ich z pracovnej oblasti.
- Práce prerušte, dokým sa nepovolání zdržiavajú v pracovnej oblasti.

Bezpečnosť

2.4 Osobné ochranné prostriedky

Pri práci je v danom prípade potrebné nosenie osobných ochranných prostriedkov, aby sa minimalizovali zdravotné riziká.

- Počas práce vždy noste ochranné prostriedky potrebné pre príslušnú prácu.
- Dbajte na pokyny k osobným ochranným prostriedkom umiestnené v pracovnej oblasti.

Ochranné prostriedky pre špeciálne práce

Pri vykonávaní špeciálnych prác sú potrebné špeciálne ochranné prostriedky. Na tieto je osobitne upozornené v jednotlivých kapitolách tohto návodu. V nasledujúcom texte sú tieto špeciálne ochranné prostriedky vysvetlené:



Ochranný pracovný odev

je tesne priliehajúci pracovný odev s dlhými rukávami a dlhými nohavicami. Prevažne slúži na ochranu proti horúcim povrchom.



Ochranné rukavice

na ochranu rúk pred odreninami, porezaniami alebo hlbšími poraneniami, ako aj proti kontaktu s horúcimi povrchmi.



Ochranné okuliare

Na ochranu očí pred vystrekujúcou kvapalinou.



Bezpečnostná obuv

na ochranu pred ťažkými padajúcimi dielmi a pošmyknutím na klzkom podklade.

2.5 Osobitné nebezpečenstvá

V nasledujúcom odseku sú uvedené zvyškové riziká, ktoré boli zistené na základe posúdenia rizika.

- Dodržte tu uvedené bezpečnostné pokyny a varovné pokyny v ďalších kapitolách tohto návodu, aby ste znížili zdravotné riziká a zabránili nebezpečným situáciám.

Elektrický prúd



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené elektrickým prúdom!

Pri kontakte s dielmi pod napätím vzniká bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia života. Poškodenie izolácie alebo jednotlivých konštrukčných dielov môže byť životu nebezpečné.

Preto:

- Pri poškodeniach izolácie ihneď vypnite napájanie napätím a zabezpečte opravu.
- Práce na elektrickom zariadení nechajte vykonať iba odborným elektrotechnickým personálom.
- Pri všetkých prácach na elektrickom zariadení, pri údržbových, čistiacich a opravárenských prácach vyťahnite sieťovú zástrčku alebo odpojte všetky póly externého napájania a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu. Skontrolujte, že je prístroj odpojený od napätia.
- Poistky nepremosťujte ani nevyradujte z prevádzky. Pri výmene poistiek dbajte na správny počet ampérov.
- Zabráňte kontaktu vlhkosti s dielmi pod napätím. Táto môže viesť ku skratu.

Horúce prevádzkové látky



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi prevádzkovými látkami!

Prevádzkové látky môžu v prevádzke dosahovať vysoké teploty a vysoké tlaky a pri kontakte môžu spôsobiť popáleniny.

Preto:

- Práce na hydraulike nechajte vykonať iba vyškoleným odborným personálom.
- Pred začiatkom prác na hydraulike skontrolujte, či sú prevádzkové látky horúce a či sú pod tlakom. Ak je to potrebné, zariadenie ochlaďte, uveďte do stavu bez tlaku a vypnite. Prekontrolujte ohľadom neprítomnosti tlaku.

Bezpečnosť

Horúce povrchy



OPATRNE!
Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi povrchmi!

Kontakt s horúcimi konštrukčnými dielmi môže spôsobiť popáleniny.

Preto:

- Pri všetkých prácach v blízkosti horúcich konštrukčných dielov noste ochranné rukavice.
- Pred všetkými prácami zabezpečte, aby boli všetky konštrukčné diely ochladené na okolitú teplotu.

Nebezpečenstvo stlačenia



VAROVANIE!
Nebezpečenstvo stlačenia spôsobené odsunutím alebo prevrátením

Pri nerovnej podlahe alebo nearetovaných kolieskach vzniká nebezpečenstvo, že sa zariadenie prevráti alebo odsunie a spôsobí stlačenia.

Preto:

- Zariadenie umiestňujte výhradne na rovnú podlahu.
- Zabezpečte, aby boli kolieska aretované.

2.6 Bezpečnostné zariadenia


**VAROVANIE!****Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené nefunkčnými bezpečnostnými zariadeniami!**

Bezpečnosť je zaručená iba pri neporušených bezpečnostných zariadeniach.

Preto:

- Bezpečnostné zariadenia nikdy nevyraďujte z funkcie.
- Zabezpečte, aby boli bezpečnostné zariadenia, ako je hlavný vypínač, vždy prístupné.

Hlavný vypínač

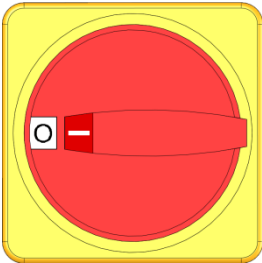

Obr. 1: Hlavný vypínač

Otočením hlavného vypínača do polohy „0“ sa vypne prívod energie k spotrebičom a tým sa vyvolá núdzové zastavenie.

**VAROVANIE!****Nebezpečenstvo ohrozenia života nekontrolovaným opätovným zapnutím!**

Nekontrolované opätovné zapnutie môže viesť k ťažkým poraneniam osôb alebo k smrti!

Preto:

- Pred opätovným zapnutím zabezpečte, aby bola odstránená príčina pre núdzové zastavenie a aby boli namontované a funkčné všetky bezpečnostné zariadenia.

**VAROVANIE!****Nebezpečenstvo ohrozenia života vodičmi pod napätím!**

Po vypnutí prostredníctvom hlavného vypínača sa v prístroji ešte nachádzajú vodiče pod napätím!

Preto:

- Pri všetkých prácach na elektrickom zariadení, pri údržbových, čistiacich a opravárenských prácach vytiahnite sieťovú zástrčku alebo odpojte všetky póly externého napájania a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu
- Skontrolujte, že je prístroj odpojený od napätia

Bezpečnosť

2.7 Označenie štítkami

V pracovnej oblasti sa nachádzajú nasledujúce symboly a štítky s pokynmi. Vzťahujú sa na bezprostredné okolie, v ktorom sú umiestené.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené nečitateľnými symbolmi!

V priebehu času sa môžu nálepky a štítky znečistiť alebo stať nerozpoznaniteľnými iným spôsobom.

Preto:

- Všetky bezpečnostné, varovné a obslužné pokyny vždy udržiavajte v dobre čitateľnom stave.
- Poškodené štítky alebo nálepky ihneď vymeňte.



Horúci povrch

Horúce povrchy, ako sú horúce časti telesa, zásobníky alebo materiály, ale aj horúce kvapaliny, nie sú vždy vnímateľné. Nedotýkajte sa ich bez ochranných rukavíc.

2.8 CE vyhlásenie o zhode pre stroje

(smernica CE 2006/42/ES, príloha II 1. A.)

| | |
|---|--|
| Výrobok | Temperovacie zariadenie HB-Therm Thermo-5 |
| Typy zariadení | HB-100ZM1 HB-140ZM1 HB-160ZM1 |
| Adresa výrobcu | HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com |
| Smernice CE Upozornenie k smernici o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ | 2014/30/EU; 2011/65/EU Vyššie menované produkty zodpovedajú článku 4, odsek 3. To znamená, dimenzovanie a výroba sa zhodujú s platnou priemyselnou praxou v členskom štáte. |
| Splnomocnenec pre dokumentáciu | Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND |
| Normy | EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN 60204-1:2018; EN 12828:2012 + A1:2014; EN 12953-6:2011 Vo vlastnej zodpovednosti vyhlasujeme, že hore uvedené výrobky, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie, sa zhodujú s príslušnými ustanoveniami smernice CE o strojových zariadeniach (smernica CE 2006/42/ES) vrátane jej zmien, ako aj s príslušným právnym výnosom na aplikáciu smernice v národnom práve. Okrem toho sa použili hore uvedené smernice CE a normy (alebo časti/klauzuly z nich). |

St. Gallen, 2023-08-17



Reto Zürcher
CEO



Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Bezpečnosť**2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery**

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

| | |
|--|---|
| Product | Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5 |
| Unit types | HB-100ZM1 HB-140ZM1 HB-160ZM1 |
| Manufacturer Address | HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com |
| UK guidelines | The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032 |
| Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105 | The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice. |
| Responsible for documentation | Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND |
| Standards | EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN 60204-1:2018; EN 12828:2012 + A1:2014; EN 12953-6:2011 |

We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.

St. Gallen, 2023-08-17



Reto Zürcher
CEO

Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Technické údaje

3 Technické údaje

3.1 Všeobecné údaje

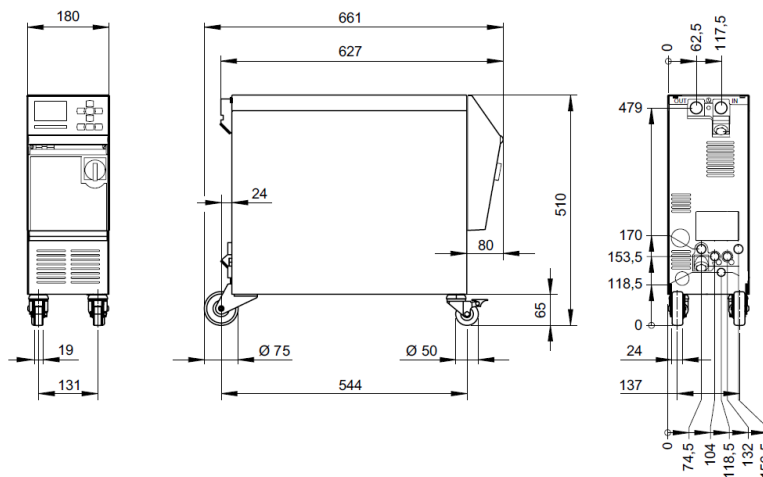

Obr. 2: Rozmery

Hmotnosť max.

| | Hodnota | Jednotka |
|-----------|---------|----------|
| HB-100ZM1 | 52 | kg |
| HB-140ZM1 | 55 | kg |
| HB-160ZM1 | 57 | kg |

Meranie teploty

| | Hodnota | Jednotka |
|--------------------|---------|----------|
| Rozsah merania | 0–400 | °C |
| Rozlíšenie | 0,1 | °C |
| Presnosť regulácie | ±0,1 | K |
| Tolerancia | ±0,8 | K |

Meranie prietoku

| | Hodnota | Jednotka |
|----------------|--------------------------------------|----------|
| Rozsah merania | 0,4–40 | l/min |
| Rozlíšenie | 0,1 | l/min |
| Tolerancia | ±(5 % nameranej hodnoty + 0,1 L/min) | |

Meranie tlaku

| | Hodnota | Jednotka |
|----------------|-----------------------|----------|
| Rozsah merania | 0–20 | bar |
| Rozlíšenie | 0,1 | bar |
| Tolerancia | ±5 % koncovej hodnoty | |

Technické údaje

3.2 Emisie

| | Hodnota | Jednotka |
|---|---------|----------|
| Doba hladiny akustického tlaku | <70 | dB(A) |
| Povrchová teplota (zadná strana zariadenia) | >55 | °C |

3.3 Prevádzkové podmienky

Okolie

Zariadenie sa môže používať iba vo vnútri.

| | Hodnota | Jednotka | |
|-----------------------------------|---------|----------|----|
| Teplotný rozsah | 5–40 | °C | |
| Relatívna vlhkosť vzduchu * | 35–85 | % RH | |
| Minimálna vzdialenosť (→ Obr.) | A ** | 10 | mm |
| | B | 50 | mm |
| | C | 150 | mm |
| | D | 50 | mm |
| | E | 70 | mm |

* nekondenzujúci

** Pri okolitých teplotách do max. 35 °C môžu byť zariadenia umiestnené vedľa seba bez akejkoľvek vzdialenosti.




POZOR! Znížená životnosť kvôli nedostatočnému chladeniu!

Ak zariadenie nie je dostatočne chladené, životnosť komponentov sa zníži.

Preto:

- nepokrývajú vetracie otvory

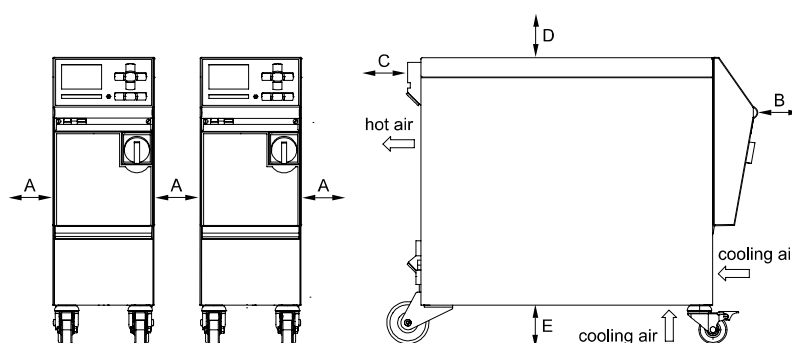

Obr. 3: Voľný priestor okolo zariadenia

Technické údaje

3.4 Prípojky

Prípojka:Elektrická

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| Napájací kábel zariadenia, prierez | CE | H07RN-F/H07BQ-F |
| | $U_N = 400/460 \text{ V}$ | 4x2,5 mm ² (8 kW) |
| | $U_N = 210 \text{ V}$ | 4x6,0 mm ² (8 kW) |
| Elektrická sieť | TN (elektrická sieť s ochranným vodičom) | |
| Sieťové napätie U_N | pozri typový štítok na zariadení, resp. na strane 2 | |
| Menovitý skratový prúd | I_{max} do 63 A = 6 kA | |
| Kategória prepätia | II | |
| Stupeň znečistenia | 2 | |

Maximálna predradená poistka:

| | 380–415 V | 200–220 V | 440–480 V |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Ohrev 8 kW | 3x20 A | 3x32 A | 3x20 A |

**INFORMÁCIA!****Pri zariadeniach bez meniča frekvencie**

Na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom odporúčame použitie ochranného spínača chybného prúdu (RCD) typu A.

Technické údaje

Prípojka prítoku a spätného toku

| | Hodnota | Jednotka |
|--------------------|-----------------|----------|
| Závit | G $\frac{3}{4}$ | |
| Odolnosť HB-100ZM1 | 20, 120 | bar, °C |
| Odolnosť HB-140ZM1 | 20, 160 | bar, °C |
| Odolnosť HB-160ZM1 | 20, 180 | bar, °C |

G... vnútorný závit prípojky v palcoch

Prípojka chladiacej vody, samostatná systémová voda

| | Hodnota | Jednotka |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Tlak | 2 – 5 | bar |
| Závit chladiacej vody | G $\frac{3}{8}$ | |
| Závit samostatnej systémovej vody | G $\frac{1}{4}$ | |
| Odolnosť | 10, 100 | bar, °C |

G... vnútorný závit prípojky v palcoch

Prípojka stlačeného vzduchu

| | Hodnota | Jednotka |
|----------|-----------------|----------|
| Tlak | 2 – 8 | bar |
| Závit | G $\frac{1}{4}$ | |
| Odolnosť | 10, 100 | bar, °C |

G... vnútorný závit prípojky v palcoch

Prípojka vyprázdnenia

| | Hodnota | Jednotka |
|-------|-----------------|----------|
| Závit | G $\frac{3}{8}$ | |

G... vnútorný závit prípojky v palcoch

Technické údaje

3.5 Prevádzkové látky

Teplonosné médium voda

Ak neupravená voda použitá v temperovacím okruhu dodrží nasledujúce smerné hodnoty, v obvyklom prípade sa môže používať bez osobitnej úpravy.



INFORMÁCIA!

Odporúča sa, na ochranu zariadenia tieto hodnoty dodržať a periodicky kontrolovať.

Smerné hodnoty

| Hydrologické údaje | Teplotný rozsah | Smerná hodnota | Jednotka |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Hodnota pH | - | 7,5–9 | |
| Vodivosť | do 110 °C | <150 | mS/m |
| | 110 – 180 °C | <50 | |
| | nad 180 °C | <3 | |
| Celková tvrdosť | do 140 °C | <2,7 | mol/m ³ |
| | | <15 | °dH |
| | nad 140 °C | <0,02 | mol/m ³ |
| | | <0,11 | °dH |
| Karbonátová tvrdosť | do 140 °C | <2,7 | mol/m ³ |
| | | <15 | °dH |
| | nad 140 °C | <0,02 | mol/m ³ |
| | | <0,11 | °dH |
| Ióny chloridu Cl ⁻ | do 110 °C | <50 | mg/l |
| | 110 – 180 °C | <30 | |
| | nad 180 °C | <5 | |
| Sulfát SO ₄ ²⁻ | - | <150 | mg/l |
| Amónium NH ₄ ⁺ | - | <1 | mg/l |
| Železo Fe | - | <0,2 | mg/l |
| Mangán Mn | - | <0,1 | mg/l |
| Veľkosti častíc | - | <200 | µm |



INFORMÁCIA!

Pre ďalšie informácie existuje možnosť stiahnutia „kontrolného zoznamu úpravy vody pre temperovacie zariadenia“ na stránke www.hb-therm.ch (DF8003-X, X=jazyk).

Úprava vody

Ak nie je možné dodržať smerné hodnoty, je potrebná odborná úprava vody (→ strana 41).

Technické údaje

3.6 Typový štítok


Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia, na vnútornej strane servisnej klapky a na strane 2 tohto návodu na prevádzku.

Z typového štítka je možné vyčítať nasledujúce údaje:

- Výrobca
- Označenie typu
- Číslo zariadenia
- Rok výroby
- Hodnoty výkonu
- Hodnoty pripojenia
- Druh krytia
- Dodatočné vybavy

4 Konštrukcia a funkcia

4.1 Prehľad

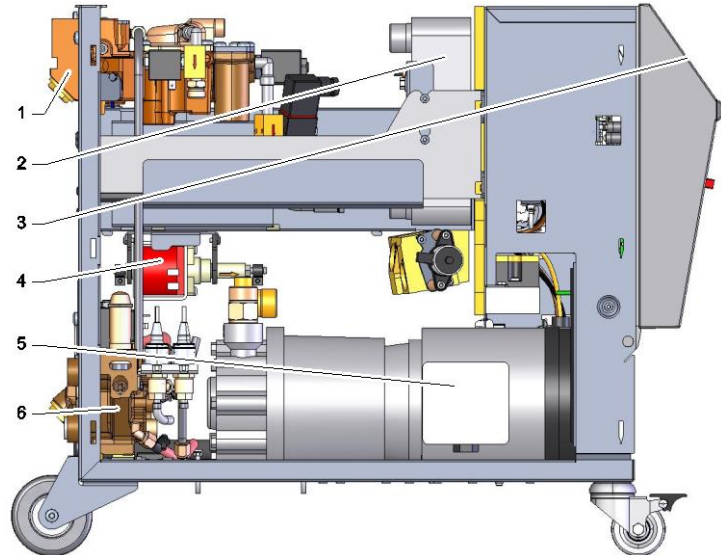

Obr. 4: Prehľad

- 1 Modul teplonosného média
- 2 Chladič
- 3 Klávesnica a LED displej
- 4 Plniace čerpadlo
- 5 Čerpadlo
- 6 Modul chladiacej vody

4.2 Stručný opis

Temperovacie zariadenie uvádza pomocou ohrevu a chladienia teplonosnú vodu na požadovanú teplotu a túto udržiava konštantnú. Temperované teplonosné médium je pomocou čerpadla čerpané od temperovacieho zariadenia k spotrebiču a späť.

Spoločne s potrubiami a spotrebičom tvorí temperovacie zariadenie zariadenie na prenos tepla.

Konštrukcia a funkcia

4.3 Princíp funkcie

Temperovacie zariadenie je samočinne sa odzdušňujúci systém. Toto zariadenie obsahuje čerpadlo, ohrev a chladenie a slúži ako zásobník na teplonosné médium.

Snímač teploty meria teplotu teplonosného média v temperovacom zariadení a v podobe elektrického signálu ju vedie k vstupu regulátora. Na zariadenie je voliteľne možné pripojiť externý snímač teploty, ktorý je umiestnený na spotrebiči.

Ohrev a chladenie zariadenia regulátor teploty príslušne zapína, dokým teplonosné médium nedosiahne požadovanú teplotu. Táto teplota sa udržiava konštantná. Pomocou čerpadla sa temperované teplonosné médium privádza k spotrebiču.

Ohrev sa skladá z jedného alebo viacerých ohrievaných článkov.

Pri nepriamom chladení sa proces chladenia realizuje prostredníctvom výmenníka tepla, cez ktorý preteká studená voda. Chladiaca voda sa privádza prostredníctvom prípojky chladiacej vody.

4.4 Teplonosné médium


Ako teplonosné médium sa používa voda. Do temperovacieho zariadenia sa privádza automaticky cez vstup chladiacej, resp. systémovej vody.

Teplonosné médium voda sa nachádza v uzatvorenom okruhu bez kontaktu s kyslíkom, aby sa v najväčšej možnej miere zabránilo oxidácii.





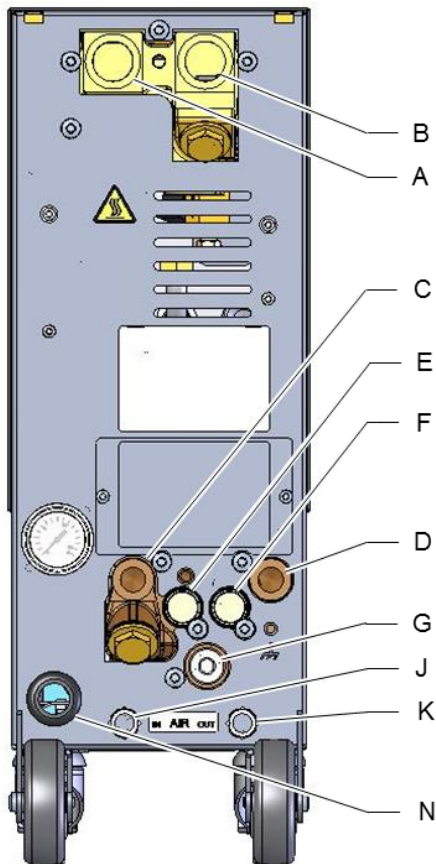


Voda s teplotou nad 100 °C je pod zvýšeným tlakom (napr. 4 bar pre prevádzkovú teplotu pri 140 °C), tzn. bod varu vody sa príslušne zvýši vplyvom statického tlaku vyskytujúceho sa v okruhu.

Konštrukcia a funkcia

4.5 Prípojky



Prípojky a dôležité komponenty na zadnej strane zariadenia sú označené takto:
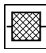
| | | |
|---|---|--|
| A | OUT | Prítok |
| B | IN | Spätný tok |
| C |   | Vstup chladiacej vody |
| D |   | Výstup chladiacej vody |
| G |  | Vyprázdnenie |
| |  | Ukazovateľ tlaku |
| |  | Filter chladiacej vody |
| E | S1 | Vstup systémovej vody * |
| F | S2 | Výstup systémovej vody * |
| J | AIR IN | Vstup stlačeného vzduchu (dodatočná výbava ZG) |
| K | AIR OUT | Výstup stlačeného vzduchu ** (dodatočná výbava ZG) |
| N | | Sieťový prívod |

Obr. 5: Prípojky

* Prípojky vstupu a výstupu systémovej vody je možné použiť iba vtedy, ak je vykonané prestavenie na samostatné prípojky systémovej vody (→ strana 42).

** Prípojku výstupu stlačeného vzduchu použite iba vtedy, ak je parameter [Vypr.formy so stl.vzd.](#) nastavený na „Nádrž“ (→ strana 76).

Konštrukcia a funkcia

4.6 Dodatočné vybavy

Dodatočne k základnej výbave zariadenia môžu byť nainštalované nasledujúce dodatočné vybavy (→ typový štítok):

| | Dodatočná výbava | Opis |
|----|---|---|
| ZL | Prevádzka na zastavenie presakovania | S automatickou optimalizáciou podtlaku (do 70 °C) |
| ZG | Vypr.formy so stl.vzd. | Alternatívne k štandardnému integrovanému vyprázdneniu formy prostredníctvom reverzného chodu čerpadla |
| ZB | Prípojka pre poplach a externé riadenie | Poplach prostredníctvom beznapäťového prepínacieho kontaktu max. 250 V AC, zaťažiteľné 4 A Prístroj ZAP/VYP, program rampy ZAP/VYP a prepínanie požadovanej hodnoty 1 alebo 2 prostredníctvom beznapäťového kontaktu 1 zástrčka Harting Han 7D |
| ZE | Prípojka pre externý snímač | Termočlánok typ J, K, T alebo Pt 100 s 3-vodičovým zapojením, s nastaviteľným rozpoznáním výroby 1 zásuvka Audio 5-pól. |
| ZU | Kontrola stavu čerpadla | Dodatočný snímač tlaku v prítoku |
| ZK | Ochrana klávesnice | Transparentný príklop cez oblasť zobrazenia a obsluhy |
| ZR | Balík do čistých priestorov | Vyhotovenie vhodné do čistých priestorov: „At Rest“ < ISO trieda 6 (tr. 1000) „In Operation“ ISO trieda 7 (tr. 10 000) Izolácia bez vlákien |
| X | Špeciálne vyhotovenie | Špeciálne vyhotovenie bez dodatočného opisu |
| XA | Špeciálne vyhotovenie | Špeciálne vyhotovenie s dodatočným opisom v prílohe A |

Konštrukcia a funkcia

4.7 Prevádzkové režimy

4.7.1 Hlavné prevádzkové režimy



INFORMÁCIA!

Po zapnutí zariadenia je opäť aktívny posledný zvolený hlavný prevádzkový režim, v danom prípade po uplynutí času oneskorenia.

Normálna prevádzka

V normálnej prevádzke sa temperované teplotné médium pomocou čerpadla tlačí cez spotrebič.

Prevádzka na zastavenie presakovania (dodatčná výbava ZL)

Prevádzka na zastavenie presakovania je považovaná za núdzovú prevádzku a volí sa iba vtedy, ak prírodné vedenia k spotrebiču alebo samotný spotrebič vykazuje trhlinu. Regulácia teploty je normálne v prevádzke, iba čerpadlo nasáva médium cez spotrebič. Dodávané množstvo je príslušne znížené.

4.7.2 Pomocné prevádzkové režimy

Vyprázdnenie formy

V pomocnom prevádzkovom režime vyprázdnenia formy sa teplotné médium chladí, dokým teploty prítoku, spätného toku a externe* nedosiahnu [Vyprázdň. formy obm. tepl.](#). Spotrebič a prírodné vedenia sa následne úplne odsajú a uvedú do stavu bez tlaku. Vyprázdňovací objem sa odvedie do výstupu chladiacej vody, resp. systémovej vody alebo do výstupu stlačeného vzduchu.

Ochladenie

V pomocnom prevádzkovom režime ochladenia sa teplotné médium chladí, dokým teploty prítoku, spätného toku a externe* nedosiahnu definovanú [Ochladzovaciú teplotu](#). Zariadenie sa následne uvedie do stavu bez tlaku a vypne.

* ak je pripojený externý snímač

4.8 Pracovné a nebezpečné oblasti

Pracovné oblasti

- Primárna pracovná oblasť sa nachádza na prednej strane zariadenia pri klávesnici.
- Sekundárna pracovná oblasť sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Nebezpečné oblasti

- Na zadnej strane zariadenia sa realizuje napojenie zariadenia k spotrebiču. Tieto oblasti nie sú chránené krytom zariadenia. Vzniká nebezpečenstvo popálenia na prístupných horúcich povrchoch. Pri prasknutí hadice môže unikať horúca para alebo horúca voda a táto môže spôsobiť popáleniny.

Preprava, obal a skladovanie

5 Preprava, obal a skladovanie

5.1 Bezpečnostné pokyny pre prepravu

Nesprávna preprava



POZOR!

Poškodenia spôsobené nesprávnou prepravou!

Pri nesprávnej preprave môžu vzniknúť vecné škody v značnej výške.


Preto:

- Zariadenie musí byť úplne vyprázdnené (chladiaci a systémový okruh).
- Používajte iba originálne obaly alebo rovnocenné obaly.
- Pri vykladaní balíkov pri dodaní, ako aj vnútropodnikovej preprave postupujte opatrne a dbajte na symboly a pokyny na obale.
- Používajte iba určené upevňovacie body.
- Obaly odstráňte až krátko pred montážou.

Preprava, obal a skladovanie

5.2 Preprava

Preprava vysokozdvížným vozíkom

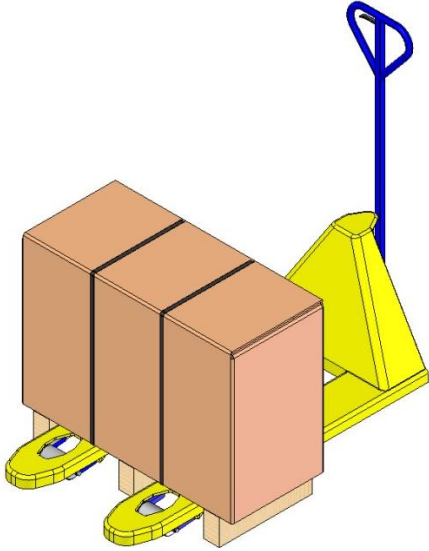

Obr. 6: Upevňovacie body palety


Balíky, ktoré sú upevnené na palete, je možné prepravovať vysokozdvížným vozíkom za nasledujúcich podmienok:

- Vysokozdvížný vozík musí byť dimenzovaný pre hmotnosť prepravných jednotiek.
- Vodič musí byť oprávnený na obsluhu vysokozdvížného vozíka.

Upevnenie:

1. Vidlice vysokozdvížného vozíka zasuňte medzi alebo pod nosníky palety.
2. Vidlice zasuňte tak hlboko, aby vyčnievali na protiahlej strane.
3. Zabezpečte, aby sa paleta pri ťažisku mimo stredu nemohla prevrátiť.
4. Balík zdvihnite a zahájte prepravu.

Preprava žeriavom

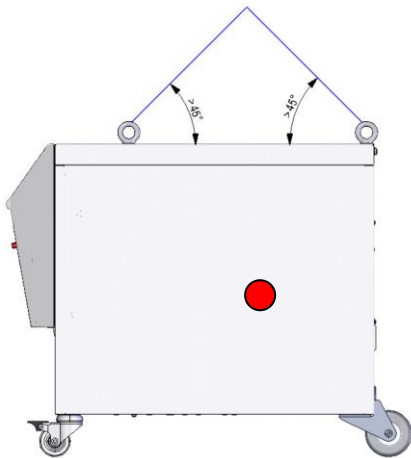

Obr. 7: Upevňovacie body

Zariadenie môže byť vybavené závesnými okami na žeriav (špeciálne vyhotovenie). Prepravu žeriavom vykonávajte za nasledujúcich podmienok:

- Žeriav a zdvíhacie zariadenie musí byť dimenzované pre hmotnosť zariadenia
- Obsluhujúca osoba musí byť oprávnená na obsluhu žeriava.

Upevnenie:

1. Laná a popruhy upevnite podľa Obr. 7.
2. Zabezpečte, aby zariadenie viselo rovno, zohľadnite ťažisko mimo stredu (→ ● Obr. 7).
3. Zariadenie zdvihnite a zahájte prepravu.

Preprava, obal a skladovanie

5.3 Prepravná inšpekcia

Dodávku pri prijatí ihneď skontrolujte ohľadom úplnosti a poškodení pri preprave.

Pri zvonku rozpoznateľných poškodeniach pri preprave postupujte takto:


- Dodávku neprijmite alebo ju prijmite iba s výhradou.
- Rozsah škôd poznačte na prepravných dokladoch alebo na dodacom liste prepravcu.
- Zahájte reklamáciu.



INFORMÁCIA!

Každý nedostatok reklamujte, len čo ho rozpoznáte. Nároky na náhradu škody je možné uplatniť iba v rámci platných reklamačných dôb.

5.4 Obal

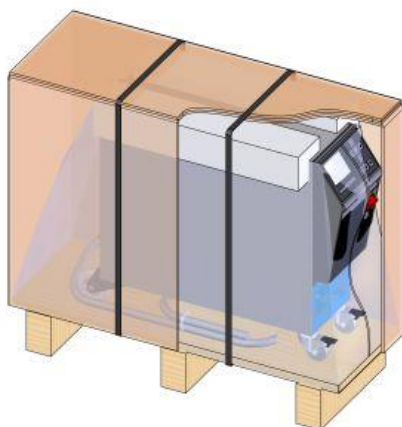

Obr. 8: Obal

Zariadenie je zodpovedajúc očakávaným prepravným podmienkam zabalené na drevenej palete, ovinuté strečovou fóliou, orámované kartónom a zaistené páskou z PP.

Na obal sa použili výhradne ekologické materiály.

Obal má jednotlivé konštrukčné diely chrániť pred poškodeniami pri preprave, koróziou a ostatnými poškodeniami. Obal preto nelikvidujte.

Zaobchádzanie s obalovými materiálmi

Obalový materiál zlikvidujte vždy podľa platných zákonných ustanovení a miestnych predpisov.



POZOR!

Škody na životnom prostredí spôsobené nesprávnou likvidáciou!

Obalové materiály sú cenné suroviny a v mnohých prípadoch sa môžu ďalej používať alebo zmysluplne upraviť a opätovne použiť.

Preto:

- Obalové materiály zlikvidujte ekologicky.
- Dodržte miestne platné predpisy na likvidáciu. V danom prípade likvidáciu poverte špecializovanú prevádzku.

Preprava, obal a skladovanie

Recyklačné kódy pre obalové materiály



žiadny recyklačný kód

Recyklačné kódy sú označenia na obalových materiáloch. Poskytujú informácie o type použitého materiálu a uľahčujú proces likvidácie a recyklácie.

Tieto kódy pozostávajú z konkrétneho čísla materiálu orámovaného symbolom šípkového trojuholníka. Pod symbolom je skratka pre príslušný materiál.

Prepravná paleta

→ Drevo

Skladací kartón

→ Kartón

Páskovacia páska

→ Polypropylén

Penové podložky, káblové zväzky a rýchlopínacie vrecká

→ Polyetylén s nízkou hustotou

Stretch film

→ Polyetylén lineárna nízka hustota

Preprava, obal a skladovanie

5.5 Symboly na obale



Chráňte pred vlhkosťou

 
Balíky chráňte pred vlhkosťou a udržiavajte ich v suchu.



Krehké

Označuje balíky s krehkým alebo citlivým obsahom.

S balíkom zaobchádzajte s opatrnosťou, nenechajte ho spadnúť a nevystavujte ho nárazom.



Hore

Vrcholy šípok značky označujú hornú stranu balíka. Vždy musia smerovať nahor, inak by sa mohol poškodiť obsah.



Nestohujte

Označuje balíky, ktorého nie sú stohovateľné, resp. na ktorých sa nesmie stohovať.

Na označenom balíku nestohujte.

5.6 Skladovanie

Skladovanie balíkov

Balíky skladujte za nasledujúcich podmienok:

- Temperovacie zariadenie úplne vyprázdnené.
- Neuskladňujte vonku.
- Skladujte v suchu a bez prítomnosti prachu.
- Nevystavujte agresívnym médiám.
- Chráňte pred slnečným žiarením.
- Zabráňte mechanickým otrasom.
- Skladovacia teplota 15 – 35 °C.
- Relatívna vlhkosť vzduchu max. 60 %.

Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

6 Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

6.1 Bezpečnosť

Personál

- Inštaláciu a prvé uvedenie do prevádzky smie vykonať iba odborný personál.
- Práce na elektrickom zariadení smie vykonávať iba odborný elektrotechnický personál.
- Práce na hydraulike smie vykonávať iba odborný personál pre hydrauliku.

Osobitné nebezpečenstvá

Existujú nasledujúce nebezpečenstvá:

- Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené elektrickým prúdom.
- Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi prevádzkovými látkami.
- Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi povrchmi.
- Nebezpečenstvo stlačenia spôsobené odsunutím alebo prevrátením.

Neodborná inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené neodbornou inštaláciou a prvým uvedením do prevádzky!

Neodborná inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky môže viesť k ťažkým poraneniam osôb alebo vecným škodám.

Preto:

- Pred začiatkom prác sa postarajte o dostatočné miesto na montáž.
- S otvorenými, ostrohrannými konštrukčnými dielmi zaobchádzajte opatrne.

Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

6.2 Požiadavky na miesto inštalácie



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia a požiaru následkom neodbornej inštalácie!

Neodborná inštalácia môže viesť k ťažkým poraneniam osôb alebo vecným škodám.

Preto:

- Dodržiavajte a dbajte na požiadavky na miesto inštalácie


Temperovacie zariadenie inštalujte v nasledujúcich podmienkach:

- zabezpečiť adekvátne vetranie a umiestnenie zariadenia chráneného vodou
- na horizontálnom, stabilnom a nízkom vibračnom povrchu
- zaistené proti odsunutiu a prevráteniu
- prístup k hlavnému vypínaču je zaručený kedykoľvek
- všetky spojovacie káble spotrebiča sa nesmú dotýkať hydraulických vedení alebo častí, ktorých povrchová teplota je vyššia ako 50 °C
- Prístroj zabezpečte vhodnou predradenou poistkou a v prípade potreby ochranným spínačom chybného prúdu (max. predradená poistka a odporúčaný ochranný spínač chybového prúdu → strana 25)

Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

6.3 Inštalačné práce

6.3.1 Aretovanie koliesok

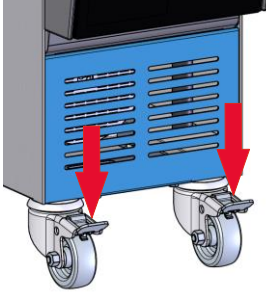

Obr. 9: Aretovanie koliesok

Na zaistenie zariadenia proti náhodnému odsunutiu sa musia zaaretovať kolieska.

1. Zariadenie postavte na príslušné miesto.
2. Oba strmene brzdy na kolieskach potlačte nadol.

6.3.2 Úprava vody

Ak nie je možné dodržať smerné hodnoty (→ strana 27) pre kvalitu vody pri prevádzke s neupravenou vodou, je potrebná odborná úprava vody.



INFORMÁCIA!

Je odporúčania hodné, úpravu vody nechať vykonať firmou na to špecializovanou.

Úpravu vody vykonávajú za nasledujúcich podmienok:

- Prostriedky na úpravu vody musí byť možné použiť do maximálnej pracovnej teploty temperovacieho zariadenia.
- Nepoužívajte agresívne prostriedky na úpravu vody, ktoré by mohli zničiť materiály zariadenia. Vždy podľa vyhotovenia sa v zariadení používajú nasledujúce materiály:
 - Meď
 - Mosadz
 - Bronz
 - Nikel
 - Chrómová oceľ
 - MQ (silikón)
 - Titán
 - NBR (nitrilovaný kaučuk)
 - FPM (Viton®)
 - PTFE (teflón)
 - FFKM (perfluórkaučuk)
 - PEEK (polyéteréterketón)
 - Keramika (Al₂O₃)

Viton® je ochrannou značkou firmy Dupont Dow Elastomers



INFORMÁCIA!

Pre ďalšie informácie existuje možnosť stiahnutia „kontrolného zoznamu úpravy vody pre temperovacie zariadenia“ („Checkliste Wasser-aufbereitung für Temperiergeräte“) na stránke www.hb-therm.ch (DF8003-X, X=jazyk).

Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky


6.3.3 Vytvorenie samostatnej prípojky pre systémovú vodu

Spoločnú prípojku chladiacej a systémovej vody je možné prestaviť na samostatné prípojky.

Potrebné vybavenie

- Skrutkovač torx
- Plochý skrutkovač

Samostatný vstup chladiacej a systémovej vody

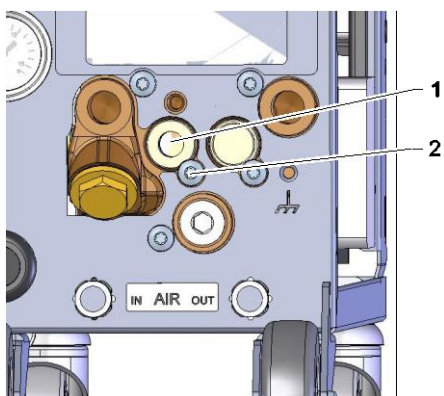


Obr. 10: Samostatný vstup chladiacej a systémovej vody

Za účelom prestavenia na samostatnú prípojku vstupu chladiacej a systémovej vody je potrebné postupovať takto:

1. Skrutku torx (2) odstráňte skrutkovačom torx.
2. Plochý skrutkovač zaveďte do drážky otočného čapu (1) a tento vytlačte.
3. Otočný čap (1) opäť namontujte obrátene so závitovou prípojkou viditeľnou zvonku.
4. Skrutku torx (2) opäť utiahnite skrutkovačom torx (dbajte na drážky v otočnom čape).

Samostatný výstup chladiacej a systémovej vody

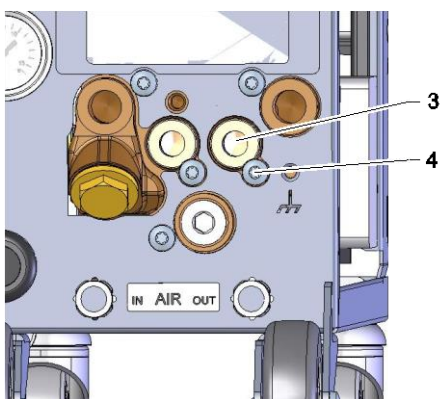

Obr. 11: Samostatný výstup chladiacej a systémovej vody

Za účelom prestavenia na samostatnú prípojku výstupu chladiacej a systémovej vody je potrebné postupovať takto:

1. Skrutku torx (4) odstráňte skrutkovačom torx.
2. Plochý skrutkovač zaveďte do drážky otočného čapu (3) a tento vytlačte.
3. Otočný čap (3) opäť namontujte obrátene so závitovou prípojkou viditeľnou zvonku.
4. Skrutku torx (4) opäť utiahnite skrutkovačom torx (dbajte na drážky v otočnom čape).

Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

6.3.4 Vytvorenie prípojok systému



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené hydraulickými energiami!

Pri použití nevhodných tlakových vedení a spojok vzniká nebezpečenstvo, že vytečú kvapaliny pod vysokým tlakom a spôsobia ťažké až smrteľné poranenia.

Preto:

- Používajte výhradne tlakové vedenia odolné proti teplu.



INFORMÁCIA!

Špecificky pre výrobok sa prípojky systému skrutkujú alebo nasúvajú. Ak na spotrebič nie je možné odporúčaný hadicový spoj pripojiť, na docielenie najmenších strát tlaku sa musí vykonať zmenšenie priemeru na spotrebiči a nie na zariadení.




POZOR!

Skrutkové spoje, predovšetkým kombinácie z ušľachtilej ocele/ušľachtilej ocele alebo ocele/ušľachtilej ocele majú pri dlhšej prevádzke pri vysokých teplotách silný sklon k zapečeniu, resp. sa môžu zadrieť a preto sa ťažko uvoľňujú.

Preto:

- Používajte vhodné mazivá.

Prípojovacie príslušenstvo a príslušenstvo

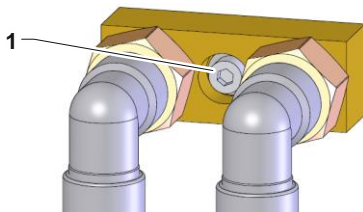

Obr. 12: Centrálne upevnenie

Prípojnú zariadenia a príslušenstvo zahŕňajú externé prietokomery, rozdeľovače vody a prípojovacie adaptéry prítok a spätný tok, chladiaca voda), ktoré sú pripojené k zariadeniu.



INFORMÁCIA!

Metrická skrutka so šesťhrannou hlavou M8 (1) upevňovacích zariadení a príslušenstva musí byť utiahnutá na maximálny krútiaci moment 20 Nm.

Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

Pripojenie vstupu a výstupu chladiacej vody



INFORMÁCIA!

Na optimálne využitie chladiaceho výkonu temperovacieho zariadenia zachovajte výstup chladiacej vody podľa možnosti bez protitlaku a krátky.

1. Vstup a výstup chladiacej vody pripojte na sieť chladiacej vody.

Pripojenie prítoku a spätného toku

2. Prítok a spätný tok pripojte na spotrebič

Pripojenie vstupu a výstupu systémovej vody

3. Voliteľne pripojte vstup a výstup systémovej vody na sieť systémovej vody.

Pripojte vstup a výstup stlačeného vzduchu (dodatočná výbava ZG)

4. Vstup a výstup stlačeného vzduchu pripojte na sieť napájania stlačeným vzduchom.

Vytvorenie elektrických prípojok

5. Elektrické prípojky nechajte vytvoriť prostredníctvom odborného elektrikára za nasledujúcich podmienok:
 - Elektrické prípojky vytvorte až po vytvorení hydraulických prípojok.
 - Zabezpečte, aby sa dodržalo sieťové napätie a frekvencia zodpovedajúc špecifikácií na typovom štítiku a v technických údajoch.
 - Predradená poistka regulačnej jednotky teploty v súlade s elektrickými špecifikáciami (→ strana 25).

Zaistenie hadicových spojov



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi hadicovými spojmi!

Hadicové spoje medzi temperovacím zariadením a externým spotrebičom môžu byť v prevádzke veľmi horúce. Pri nedostatočnom zakrytí hadicových spojov vzniká nebezpečenstvo kontaktu, čo môže spôsobiť ťažké popáleniny.


Preto:

- Všetky hadicové spoje zaistite proti možnosti priameho kontaktu.


Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

6.3.5 Pripojenie dátového rozhrania


Rozhranie HB

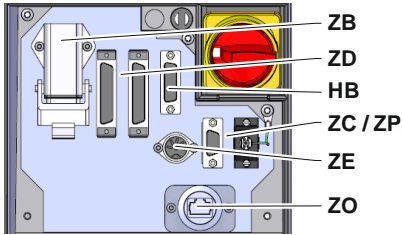

Obr. 13: Rozhrania samostatného zariadenia

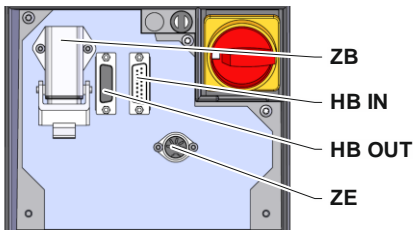


Obr. 14: Rozhrania modulového zariadenia

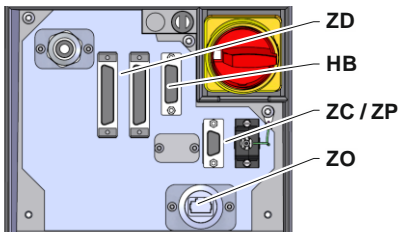


Obr. 15: Rozhrania Panel-5



Obr. 16: Rozhrania Flow-5; Konštrukcia: Montáž zariadenia / Voľne stojaci

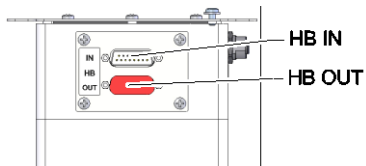

Obr. 17: Rozhrania Flow-5 Konštrukcia: Autonómny


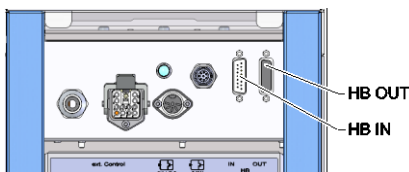


Obr. 18: Rozhrania Vario-5

Na to, aby sa modulové zariadenie Thermo-5, ext. prietokomer Flow-5 alebo prepínacia jednotka Vario-5 mohla ovládať, resp. kontrolovať, sa musí na zariadenie pripojiť ovládací kábel:

1. Ovládací kábel prevlečte medzi prednou stranou a servisnou klapkou u Thermo-5, resp. Panel-5.
2. Ovládací kábel zasuňte do zásuvky HB.
3. Druhú stranu ovládacieho kábla pripojte na výrobok HB-Therm Thermo-5, Flow-5 alebo Vario-5 prostredníctvom zástrčky HB IN.
4. Ďalšie výrobky HB-Therm pripojte prostredníctvom zásuvky HB OUT.
5. Zatvorte servisnú klapku.

| Legenda | Označenie | Poznámka |
|------------------|---|--|
| MC | Riadenie stroja | max. 1 |
| FB | Obslužný modul Panel-5 | max. 1 |
| EG | Temperovacie zariadenie Thermo-5 samostatné zariadenie | max. 16 (na obsluhu) |
| MG | Temperovacie zariadenie Thermo-5 modulové zariadenie | |
| FM | prietokomer Flow-5 | max. 32 (po 4 okruhy) |
| VS | Prepínacia jednotka Vario-5 | max. 8 |
| SD | Komunikácia cez sériové dátové rozhranie DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP) | Maximálny počet zariadení, ako aj rozsah obsluhy a prenos hodnoty prietoku závisia od riadenia stroja, resp. protokolu |
| OPC UA | Komunikácia OPC UA cez Ethernet (ZO) | |
| HB ²⁾ | Komunikačné rozhranie HB | Poradie pripojenia nie je relevantné |
| HB/CAN | Komunikačné rozhranie HB/CAN | Na diaľkové ovládanie jednotlivých prístrojov |
| CAN | Komunikačné rozhranie CAN (ZC) | |
| EC | Externé riadenie (Ext. Control) | Obsadenie závisí od riadenia stroja |

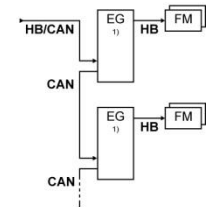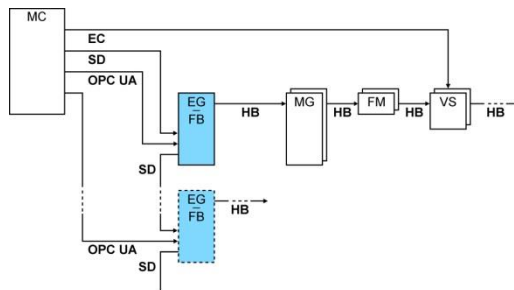


1) vypnutá obsluha

2) Max. dĺžka kábla HB: Spolu 50 m

Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

Príklady komunikácie

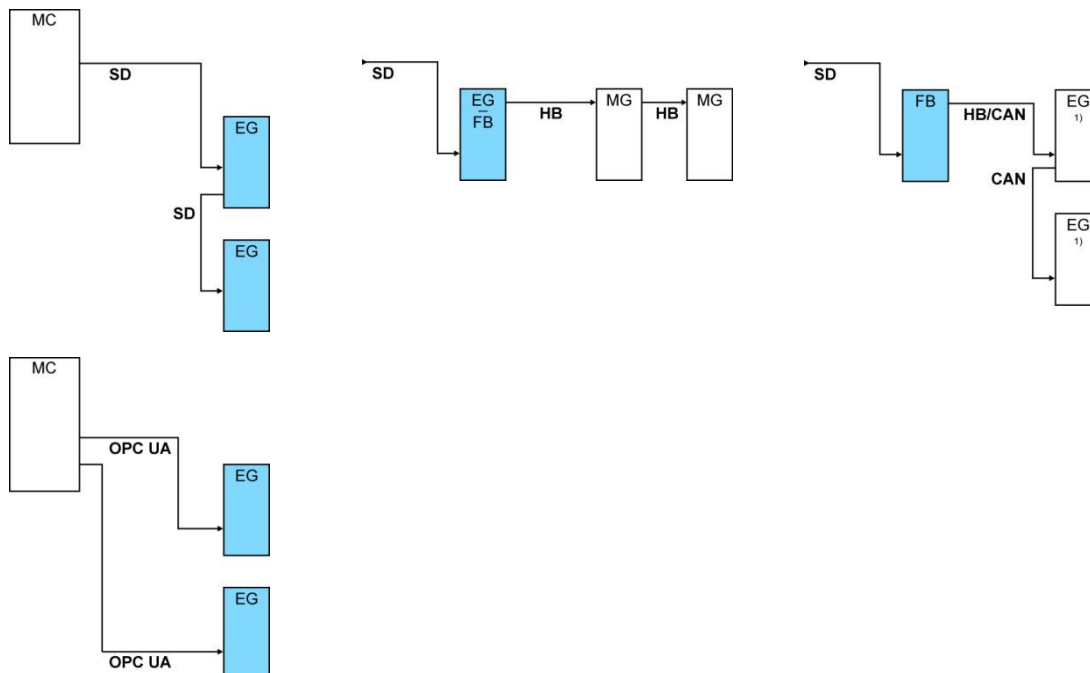

1) vypnutá obsluha

Externé riadenie (dodatočná výbava ZB)

Na ovládanie zariadenia prostredníctvom beznapäťových kontaktov sa môže na zariadenie pripojiť externý ovládací kábel:

1. Externý ovládací kábel prevlečte medzi prednou stranou a servisnou klapkou.
2. Externý ovládací kábel zasunúť do zásuvky ZB.
3. Zatvorte servisnú klapku.
4. Pre obsadenie kontaktov (→ strana 127).



INFORMÁCIA!

Obsadenia kolíkov rôznych ovládacích káblov sú uvedené na strane strana 126.

Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky

6.3.6 Pripojenie externého snímača

Pripojenie externého snímača teploty (dodatková výbava ZE)

Na presnú reguláciu teploty spotrebiča je možné na zariadenie pripojiť externý snímač teploty:

1. Kábel externého snímača teploty prevlečte medzi prednou stranou a servisnou klapkou.
2. Externý snímač teploty zastrčte do zásuvky ZE.
3. Zatvorte servisnú klapku.
4. Nastavenie typu snímača (→ strana 67).

Tabuľka: Označenie typu snímača

| Typ | Norma | Plášť | Vodič |
|-------------|-------|--------|--------------------------|
| J (Fe-CuNi) | IEC | čierny | čierny (+) / biely (-) |
| | DIN | modrý | červený (+) / modrý (-) |
| K (NiCr-Ni) | IEC | zelený | zelený (+) / biely (-) |
| | DIN | zelený | červený (+) / zelený (-) |
| T (Cu-CuNi) | IEC | hnedý | hnedý (+) / biely (-) |
| | DIN | hnedý | červený (+) / hnedý (-) |

Riadenie


7 Riadenie



INFORMÁCIA!

Modulové zariadenia nemajú vlastné ovládanie. Obsluha a zobrazenie sa realizuje prostredníctvom samostatného zariadenia alebo obslužného modulu HB-FB51.

7.1 Klávesnica

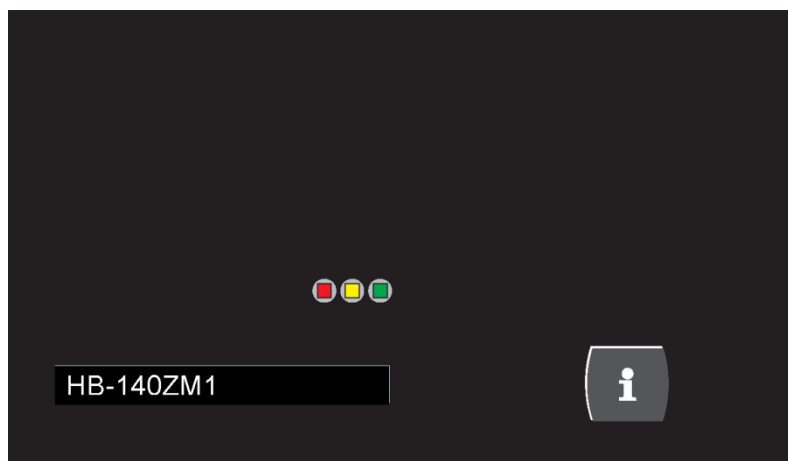








Tlačidlo

Funkcia tlačidla




Prepnutie na základný obraz modulu.

7.1.1 Funkcie tlačidiel obsluhy pre modulové zariadenia


| Tlačidlo | Funkcia tlačidla na základnom obraze | Funkcia tlačidla v rámci menu | Funkcia tlačidla pri aktívnom prestavení parametrov |
|---|--|--|--|
|  | Skočiť do menu Požadované hodnoty na položku Požadovaná hodnota 1 (režim prestavenia). | Navigovať nahor. | Zvýšiť hodnoty. |
|  | Navigovať k nižšiemu č. modulu | Navigovať k nižšiemu č. modulu | Prejsť z „Desatinného nastavenia“ na „Celočíselné nastavenie“. |
|  | Vyvolať hlavné menu. | Aktivovať podmenu, resp. aktivovať prestavenia parametrov. | Potvrdiť hodnoty. |
|  | Navigovať k vyššiemu č. modulu | Navigovať k vyššiemu č. modulu | Prejsť z „Celočíselného nastavenia“ na „Desatinné nastavenie“. |
|  | Skočiť do menu Profil na položku Jazyk . | Navigovať nadol. | Znížiť hodnoty. |
|  | Vyvolať online pomoc. | Vyvolať online pomoc. | Vyvolať online pomoc. |
|  | Potvrdiť aktívny klaksón, resp. poplach. | Navigovať späť k predchádzajúcemu menu. | Zrušiť prestavenie hodnôt. |
|  | Zapnúť, resp. vypnúť modul. | Zapnúť, resp. vypnúť modul. | Zapnúť, resp. vypnúť modul. |

Riadenie


7.1.2 Základné zobrazenie

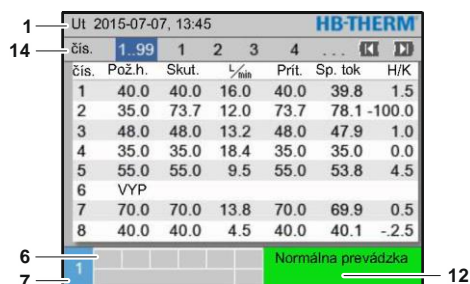


Obr. 19: Základné zobrazenie – tabuľka

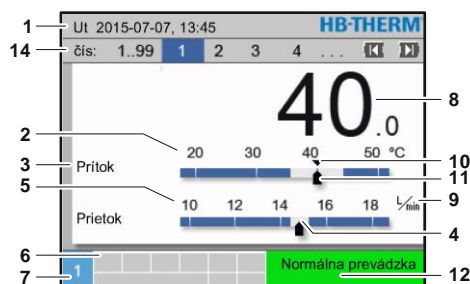

Obr. 20: Základné zobrazenie – graf

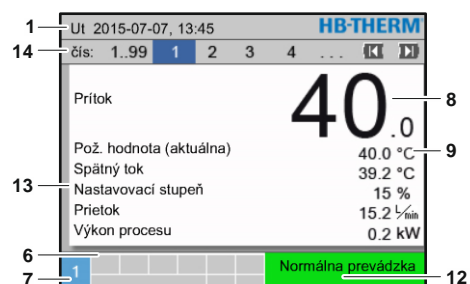

Obr. 21: Základné zobrazenie – text

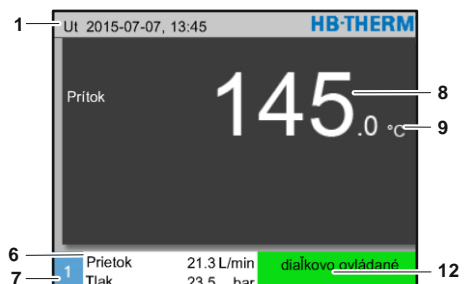

Obr. 22: Základné zobrazenie pri obsluhu zariadenia ako modul

| Č. poz. | Označenie | Zobrazenie |
|---------|---|---|
| 1 | Pás menu | Dátum a čas |
| 2 | Teplotná stupnica | Stupnica aktuálnych meracích miest (prítok, spätný tok alebo externe) |
| 3 | Text skutočnej hodnoty | Horná hodnota: Teplota, prítok, spätný tok alebo externe Dolná hodnota: Prietok, teplotný alebo tlakový rozdiel čerpadla |
| 4 | Grafický pás | Zobrazenie nastavených hraníc kontroly |
| 5 | Stupnica | Stupnica prietoku, teplotný alebo tlakový rozdiel čerpadla |
| 6 | Pole symbolov | Zobrazenie aktívnych funkcií a informácií / zobrazenie skutočných hodnôt počas zobrazenia menu |
| 7 | Pole adresy | Zobrazenie adresy zariadenia |
| 8 | Zobrazenie skutočnej hodnoty (veľké) | Zobrazenie aktuálne nameranej skutočnej hodnoty (prítok, spätný tok alebo externe) |
| 9 | Jednotka | Jednotka pre prietok, teplotu alebo tlak |
| 10 | Požadovaná hodnota | Označenie požadovanej hodnoty |
| 11 | Skutočná hodnota | Označenie aktuálnej skutočnej hodnoty |
| 12 | Prevádzkový režim a farebná indikácia stavu | Zobrazenie aktuálneho prevádzkového režimu a vyskytujúcich sa poplachov a varovaní |
| 13 | Hodnoty používateľa | Zobrazenie max. 5 ľubovoľne voliteľných skutočných hodnôt |
| 14 | Pás modulov | Zobrazuje prihlásené moduly (iba pri použití modulových zariadení) |

Riadenie**Indikácia stavu modulového zariadenia**

Vždy podľa prevádzkového stavu svieti indikácia stavu inou farbou. Definované sú nasledujúce stavy:

| Zobrazenie | Opis |
|-------------------------|--|
| zelená | bez poruchy |
| blikajúca zelená | fáza rozbehu, hraničné hodnoty ešte nie sú nastavené |
| rýchlo blikajúca zelená | zvolené modulové zariadenie |
| žltá | varovanie |
| červená | porucha |
| blikajúca žltá-červená | aktívna aktualizácia softvéru |

Indikácia stavu obslužného modulu, resp. samostatného zariadenia

Vždy podľa prevádzkového stavu svieti indikácia stavu inou farbou. Definované sú nasledujúce stavy:

| Zobrazenie | Opis |
|------------------|--|
| zelená | bez poruchy |
| blikajúca zelená | fáza rozbehu, hraničné hodnoty ešte nie sú nastavené |
| žltá | varovanie |
| červená | porucha |

Zobrazenie symbolov obslužného modulu, resp. samostatného zariadenia


| Symbol | Opis |
|---|---|
|  | Simulačná prevádzka aktívna |
|  | Automatické nastavenie aktívne |
|  | Prevádzka s diaľkovým ovládaním aktívna |
|  | Program rampy aktívny |
|  | Spínacie hodiny aktívne |
|  | Interval údržby dosiahnutý |
|  | Záznam USB aktívny |
|  | Vypnúť klaksón |
|  | Potvrdiť poplach |

Riadenie

7.2 Štruktúra obsluhy

V štruktúre menu je možné vykonať navigovanie takto:

- Pomocou tlačidla **OK** je možné vychádzajúc zo základného zobrazenia krok za krokom vyvolať príslušnú hlbšiu hierarchickú úroveň.
- Pomocou tlačidla **C** je možné vychádzajúc z hlbšie sa nachádzajúcich hierarchických úrovní krok za krokom vyvolať vždy vyššie sa nachádzajúcu úroveň až po základné zobrazenie.
- Pomocou tlačidla **C** stlačeného dlhšie ako 1 sekundu je možné vychádzajúc z hlbšie sa nachádzajúcich hierarchických úrovní priamo vyvolať základné zobrazenie.
- Pomocou tlačidla so šípkou **◀** a **▶** je možné prepínanie medzi jednotlivými modulmi.

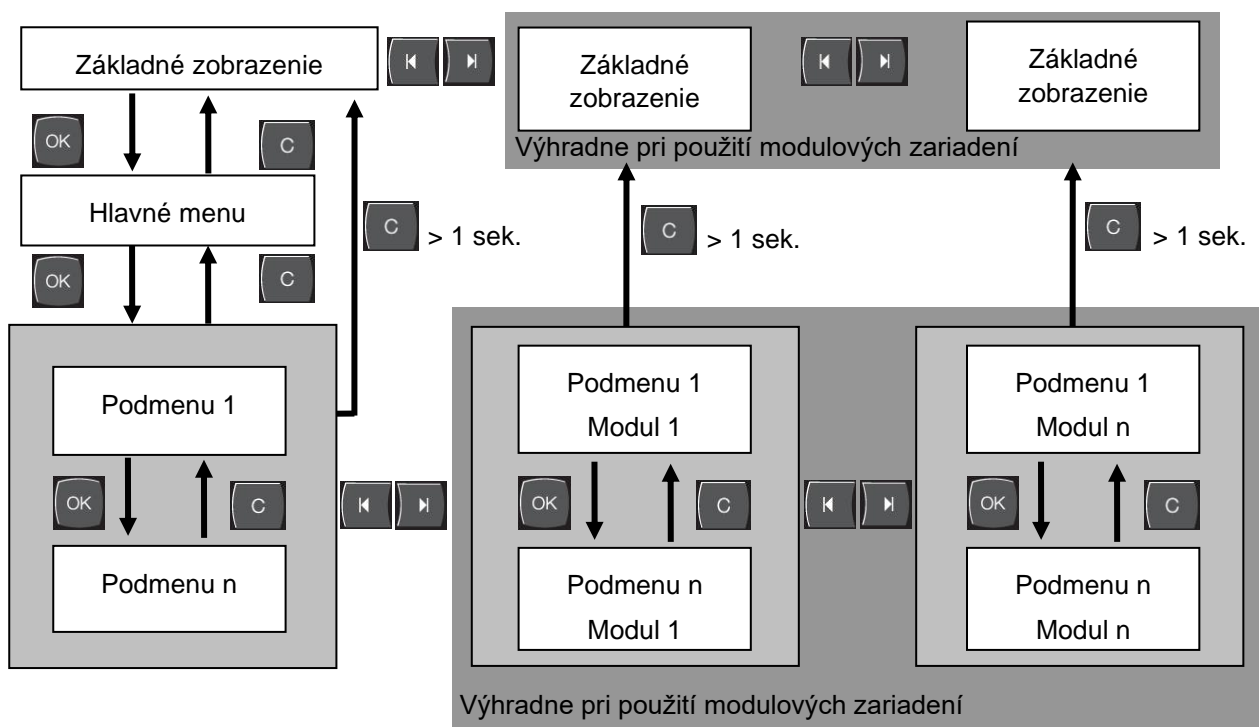

Obr. 23: Štruktúra obsluhy

7.3 Štruktúra menu



INFORMÁCIA!

V závislosti od použitej verzie softvéru sa môžu štruktúra menu a hodnoty parametrov odlišovať od nasledujúcej tabuľky.

| Zobrazenie | Profil používateľa | Povolenie obsluhy | Štandardná hodnota | Jednotka | Doplnkové vybavenie/vyhotovenie | Typ |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------------------|-----|
| Požadované hodnoty | S | - | - | - | - | - |
| Požadovaná hodnota 1 | S | 2 | 40,0 | °C | - | M |
| Požadovaná hodnota 2 | S | 2 | 0,0 | °C | - | M |
| Požadovaná hodnota otáčok | S | 2 | 100,0 | % | 4S, 8R | M |
| Požadovaná hodnota prietoku | S | 2 | 10,0 | L/min | 4S, 8R | M |
| Požad. hodnota rozdielu tlaku | S | 2 | 3,0 | bar | 4S, 8R | M |
| Požad. hodnota rozdielu tepl. | S | 2 | 5,0 | K | 4S, 8R | M |
| Rampa ohrievania | E | 2 | 5,0 | K/min | - | M |
| Funkcia rampa vyhrievania | E | 2 | neaktívne | - | - | M |
| Rampa chladenia | E | 2 | 5,0 | K/min | - | M |
| Funkcia rampa chladenia | E | 2 | neaktívne | - | - | M |
| Obmedzenie požad. hod. tepl. | E | 2 | - | °C | - | M |
| Bezp. vypínacia teplota | E | 2 | 70,0 | °C | - | A |
| Funkcia obmedzenie tlaku VL | E | 2 | neaktívne | - | 4S, 8R | M |
| Obmedzenie tlaku VL | E | 2 | 5,0 | bar | 4S, 8R | M |
| Funkcie | S | - | - | - | - | - |
| Ochladiteľ | S | 1 | VYP | - | - | M |
| Vyprázdenie formy | S | 1 | VYP | - | - | M |
| Externý snímač | S | 1 | VYP | - | ZE | M |
| Prevádzka s diaľkovým ovládaním | S | 1 | VYP | - | ZD, ZC, ZO, ZP | M |
| Prevádzka na zastavenie presakovania | S | 1 | VYP | - | ZL | M |
| 2. Požadovaná hodnota | S | 1 | VYP | - | - | M |
| Spínacie hodiny | S | 1 | VYP | - | - | M |
| Program rampy | S | 1 | VYP | - | - | M |
| PRESTÁVKA rampy | S | 1 | VYP | - | - | M |
| Zobrazenie | S | - | - | - | - | - |
| Typ obrazu | S | 2 | Graf | - | - | A |
| Skutočné hodnoty | S | - | - | - | - | - |
| Zafixovať zobrazenie | S | 1 | VYP | - | - | A |
| Pož. hodnota (aktuálna) | S | | - | °C | - | M |
| Prítok | S | | - | °C | - | M |
| Spätný tok | S | | - | °C | - | M |

Riadenie

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------|------------|---|
| Externe | S | - | °C | - | M |
| Odchýlka skut.-požad. | S | - | K | - | M |
| Rozdiel spätný tok-prítok | S | - | K | - | M |
| Nastavovací stupeň | S | - | % | - | M |
| Prietok | S | - | L/min | - | M |
| Výkon procesu | S | - | kW | - | M |
| akt. úspora výkonu Čerpadlo | S | - | W | 4S | M |
| Úspora energia čerpadla | S | - | kWh | 4S | M |
| Možná úspora výkonu Čerpadlo | S | - | W | 4S, 4M | M |
| Možná úspora energie Čerpadlo | S | - | kWh | 4S, 4M | M |
| Požad. hodnota rozdielu tepl. | S | - | K | 4S, 8R | M |
| Požadovaná hodnota prietoku | S | - | L/min | 4S, 8R | M |
| Požad. hodnota rozdielu tlaku | S | - | bar | 4S, 8R | M |
| Požadovaná hodnota otáčok | S | - | % | 4S, 8R | M |
| Ot. čerpadla | S | - | 1/min | 4S, 8R | M |
| Tlak systému pož.hodnota | U | - | bar | - | M |
| Tlak systému skut.hodnota | S | - | bar | - | M |
| Tlak prítoku | S | - | bar | ZU, 4S, 8R | M |
| Tlakový rozdiel čerpadla | S | - | bar | - | M |
| Obmedzenie tlaku VL | E | - | bar | 4S, 8R | M |
| Prevádzkové hodiny | S | - | h | - | M |
| Prev. hodiny FM 1..4 | S | - | h | - | M |
| Prev. hodiny FM 5..8 | S | - | h | - | M |
| Krok rampy | S | - | - | - | M |
| Zvyšný čas progr. kroku | S | - | min | - | M |
| Prúd fáza L1 | U | - | A | - | M |
| Prúd fáza L2 | U | - | A | - | M |
| Prúd fáza L3 | U | - | A | - | M |
| Napätie 24 VAC | U | - | V | - | M |
| Stav čerpadla | S | - | % | ZU, 4S, 8R | M |
| Údržba teplotnos. média | S | - | % | - | M |
| Údržba čerpadla | S | - | % | - | M |
| Údržba ohrevu | S | - | % | - | M |
| Údržba chladiča | S | - | % | - | M |
| Rozdiel prítoku – externe | S | - | K | - | M |
| Spätný tok externe 1..8 | S | - | °C | - | M |
| Rozd.sp.tok-prít.ext. 1..8 | S | - | K | - | M |
| Prietok externe 1..8 | S | - | L/min | - | M |
| Výkon procesu ext. 1..8 | S | - | kW | - | M |
| Nast. dráha chladenie 1 | U | - | % | - | M |
| Nast. dráha chladenie 2 | U | - | % | >100 °C | M |
| Výška hladiny nádrž | S | - | % | 200/250T | M |
| Teplota chladiča | U | - | °C | >100 °C | M |
| Teplota nádrže | U | - | °C | 200/250T | M |
| Teplota frek. Menič | U | - | °C | 4S, 8R | M |

Riadenie

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------|----|------------|---|
| Teplota kompenzácia 1 | U | | - | °C | - | M |
| Výkon čerpadla | S | | - | % | 4S, 8R | M |
| Pož. hod. čerp. (akt.) | S | | - | % | 4S, 8R | M |
| Nast. st. čerp. | S | | - | % | 4S, 8R | M |
| Rozpoznanie výroby | S | | neaktívne | - | - | M |
| Voľba | S | - | - | - | - | - |
| Pož. hodnota (aktuálna) | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Prítok | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spätný tok | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Externe | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Odchýlka skut.-požad. | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Rozdiel spätný tok-prítok | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Nastavovací stupeň | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Prietok | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Výkon procesu | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| akt. úspora výkonu Čerpadlo | S | 3 | VYP | - | 4S | M |
| Úspora energia čerpadla | S | 3 | VYP | - | 4S | M |
| Možná úspora výkonu Čerpadlo | S | 3 | VYP | - | 4S, 4M | M |
| Možná úspora energie Čerpadlo | S | 3 | VYP | - | 4S, 4M | M |
| Požad. hodnota rozdielu tepl. | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Požadovaná hodnota prietoku | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Požad. hodnota rozdielu tlaku | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Požadovaná hodnota otáčok | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Ot. čerpadla | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Tlak systému pož.hodnota | U | 3 | VYP | - | - | M |
| Tlak systému skut.hodnota | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Tlak prítoku | S | 3 | VYP | - | ZU, 4S, 8R | M |
| Tlakový rozdiel čerpadla | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Obmedzenie tlaku VL | E | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Prevádzkové hodiny | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prev. hodiny FM 1..4 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prev. hodiny FM 5..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Krok rampy | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Zvyšný čas progr. kroku | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prúd fáza L1 | U | 3 | VYP | - | - | M |
| Prúd fáza L2 | U | 3 | VYP | - | - | M |
| Prúd fáza L3 | U | 3 | VYP | - | - | M |
| Napätie 24 VAC | U | 3 | VYP | - | - | M |
| Stav čerpadla | S | 3 | VYP | - | ZU, 4S, 8R | M |
| Údržba teponos. média | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Údržba čerpadla | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Údržba ohrevu | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Údržba chladiča | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Rozdiel prítoku – externe | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spätný tok externe 1..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |

Riadenie

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|-------|----------|---|
| Rozd.sp.tok-prít.ext. 1..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prietok externe 1..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Výkon procesu ext. 1..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Nast. dráha chladenie 1 | U | 3 | VYP | - | - | M |
| Nast. dráha chladenie 2 | U | 3 | VYP | - | >100 °C | M |
| Výška hladiny nádrž | S | 3 | VYP | - | 200/250T | M |
| Teplota chladiča | U | 3 | VYP | - | >100 °C | M |
| Teplota nádrže | U | 3 | VYP | - | 200/250T | M |
| Teplota frek. Menič | U | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Teplota kompenzácia 1 | U | 3 | VYP | - | - | M |
| Výkon čerpadla | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Pož. hod. čerp. (akt.) | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Nast. st. čerp. | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Rozpoznanie výroby | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Moduly | S | - | - | - | - | - |
| Modul | S | 3 | - | - | - | A |
| Ext. prietokomer | S | - | - | - | - | - |
| Ext. prietokomer | S | 3 | - | - | - | A |
| Rôzne | E | - | - | - | - | - |
| Ext. prietokomer | E | 3 | aktívne | - | - | A |
| Variotermické zariadenia | S | - | - | - | - | - |
| Variotermické zariadenia 1..8 | S | 3 | aktívne | - | - | - |
| Kontrola | S | - | - | - | - | - |
| Kontrola | S | 3 | autom. | - | - | A |
| Stupeň kontroly | S | 3 | hrubý | - | - | M |
| Nanovo nastaviť kontrolu | S | 3 | nie | - | - | M |
| Potlačenie poplachu pri rozbehu | S | 3 | úplné | - | - | A |
| Funkcia kontaktu poplachu | S | 3 | NO1 | - | - | M |
| Hlasitosť klaksóna | S | 3 | 10 | - | - | A |
| Kontrola pri funkciách | U | 4 | VYP | - | - | A |
| Výstup kontaktu poplachu | U | 4 | Všetky | - | - | M |
| Núdzové vypnutie pri prehriatí | U | 4 | VYP | - | - | A |
| Teplota | S | - | - | - | - | - |
| Odch. požad.-skut. hore | S | 3 | 10,0 | K | - | M |
| Odch. požad.-skut. dole | S | 3 | 10,0 | K | - | M |
| Rozdiel spätný tok-prítok | S | 3 | 10,0 | K | - | M |
| Rozdiel prítoku – externe | S | 3 | VYP | K | - | M |
| | S | 3 | 10,0 | K | - | M |
| Onesk.rozd.prít.-sp. tok | S | 3 | 0 | min | - | A |
| Odchýlka rozdielu teploty | S | 3 | 2,0 | K | 4S, 8R | M |
| Prietok | S | - | - | - | - | - |
| Prietok interne max. | S | 3 | VYP | l/min | - | M |
| Prietok interne min. | S | 3 | 5.0 | l/min | - | M |
| Stav čerpadla min. | S | 3 | 60 | % | - | M |

Riadenie

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|-------|----------|---|
| Prietok externe 1 .. 8 max. | S | 3 | VYP | l/min | - | M |
| Prietok externe 1 .. 8 min. | S | 3 | 1.0 | l/min | - | M |
| Priet. Odch. Požad.-skut. hore | S | 3 | 2,0 | L/min | 4S, 8R | M |
| Priet. Odch. Požad.-skut. dole | S | 3 | 2,0 | L/min | 4S, 8R | M |
| Údaje nástroja | E | - | - | - | - | - |
| Nástroj 1-10 | E | - | - | - | - | - |
| Č. nástroja | E | 4 | - | - | - | M |
| Požadovaná hodnota 1 | E | 4 | - | °C | - | M |
| Rozdiel spätný tok-prítok | E | 4 | - | K | - | M |
| Rozdiel prítoku – externe | E | 4 | - | K | - | M |
| Odchýlka požad.-skut. hore | E | 4 | - | K | - | M |
| Odchýlka požad.-skut. dole | E | 4 | - | K | - | M |
| Prietok interne max. | E | 4 | - | l/min | - | M |
| Prietok interne min. | E | 4 | - | l/min | - | M |
| Nahrať údaje nástroja | E | 4 | VYP | - | - | M |
| Uložiť údaje nástroja | E | 4 | VYP | - | - | M |
| Exportovať údaje nástroja | E | 4 | VYP | - | - | M |
| Importovať údaje nástroja | E | 4 | VYP | - | - | M |
| Výška hladiny | U | - | - | - | - | - |
| Predbežné varovanie výšky hladiny | U | 4 | 5 | % | 200/250T | M |
| Nastavenie | S | - | - | - | - | - |
| Prev. diaľko. ovlád. | S | - | - | - | - | - |
| Adresa | S | 3 | 1 | - | - | M |
| Protokol | S | 3 | 1 | - | - | A |
| Master externé ovládanie | E | 3 | autonómne | - | - | A |
| Prenosový výkon | E | 4 | 4800 | B/s | - | A |
| Pren. výkon zbernice CAN | E | 4 | 250 | k/s | - | A |
| Desatin. miesto priet.CAN | S | 4 | ZAP | - | - | A |
| Parita | E | 4 | párna | - | - | A |
| Dátový bit | E | 4 | 8 | - | - | A |
| Uzáverný bit | E | 4 | 1 | - | - | A |
| Takt sériového záznamu | S | 4 | 1 | s | - | A |
| Onesk. núdz. vypnutia | U | 4 | 30 | s | - | M |
| Kompatibil. Profibus s S4 | S | 4 | áno | - | - | A |
| Uzol Profibus 1 | S | 4 | 5 | - | - | A |
| Uzol Profibus 2 | S | 4 | 6 | - | - | A |
| Uzol Profibus 3 | S | 4 | 7 | - | - | A |
| Uzol Profibus 4 | S | 4 | 8 | - | - | A |
| DFM simul. ako zariad. | E | 3 | VYP | - | - | M |
| Zariad. obsluh. ako modul | S | 3 | VYP | - | - | A |
| Konfigurácia TCP/IP | S | - | - | - | ZO | - |
| DHCP | S | 3 | áno | - | ZO | A |
| Adres. DHCP bolo úspešné | S | 3 | - | - | ZO | A |
| IP | S | 3 | - | - | ZO | A |

Riadenie

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------------------|-------|----|---|
| Maska podsiete | S | 3 | - | - | ZO | A |
| Predvolená brána | S | 3 | - | - | ZO | A |
| Port | E | 4 | 4840 | - | ZO | A |
| Adresa MAC | S | 3 | - | - | ZO | A |
| Núdz. vyp. Časový limit relá. | E | 4 | nie | - | ZO | A |
| Spínacie hodiny | E | - | - | - | - | - |
| Čas | E | 3 | CET | HH:MM | - | A |
| Dátum | E | 3 | CET | - | - | A |
| Stav | E | 3 | neaktívne | - | - | A |
| Deň | E | 3 | Po-Pi | - | - | A |
| Spôsob spínania | E | 3 | VYP | - | - | A |
| Spínací čas | E | 3 | 06:00 | HH:MM | - | A |
| Program rampy | E | - | - | - | - | - |
| Kritérium programu rampy | E | 3 | požadovaná hodnota | - | - | M |
| Koniec programu rampy | E | 3 | VYP | - | - | M |
| Stav | E | 3 | neaktívny | - | - | M |
| Teplota | E | 3 | 0.0 | - | - | M |
| Čas | E | 3 | 00:00 | - | - | M |
| Regulácia | E | - | - | - | - | - |
| Meracie miesto interne | E | 3 | Prítok | - | - | M |
| Automatické nastavenie | E | 3 | VYP | - | - | M |
| Prev. režim regulátora | E | 4 | autom. | - | - | M |
| Regul. param. P interne | E | 4 | 15 | K | - | M |
| Regul. param. I interne | E | 4 | 25 | s | - | M |
| Regul. param. D interne | E | 4 | VYP | s | - | M |
| Faktor poruch. veličiny | U | 4 | VYP | - | - | M |
| Reg. parameter P externe | E | 4 | 150 | K | - | M |
| Reg. parameter I externe | E | 4 | 56 | s | - | M |
| Reg. parameter D externe | E | 4 | 11 | s | - | M |
| Faktor ohriev./chladenia | E | 4 | 20 | K | - | M |
| Obm.nastav.stupeň ohrevu | E | 4 | 100 | % | - | M |
| Obm.nastav.stupeň chlad. | E | 4 | 100 | % | - | M |
| Filter externého snímača | E | 4 | 15,0 | s | - | M |
| Prah rozpoznania výroby | E | 4 | VYP | K | - | M |
| Požad. hodnota chladiča | E | 4 | 55 | °C | - | M |
| Rampa ohrievania | E | 2 | 5,0 | K/min | - | M |
| Funkcia rampa vyhrievania | E | 2 | neaktívne | - | - | M |
| Rampa chladenia | E | 2 | 5,0 | K/min | - | M |
| Funkcia rampa chladenia | E | 2 | neaktívne | - | - | M |
| Dátum/čas | S | - | - | - | - | - |
| Čas | S | 3 | CET | HH:MM | - | A |
| Dátum | S | 3 | CET | - | - | A |
| Časové pásmo | S | 3 | CET | - | - | A |

Riadenie

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------|-----|------------|---|
| Prepnutie leto/zima | S | 3 | autom | - | - | A |
| Time zone offset UTC | S | 3 | 60 | min | - | A |
| Jednotky | S | - | - | - | - | - |
| Teplotná stupnica | S | 2 | °C | - | - | A |
| Prietoková stupnica | S | 2 | l/min | - | - | A |
| Tlaková stupnica | S | 2 | bar | - | - | A |
| Záznam USB | S | - | - | - | - | - |
| Takt sériového záznamu | S | 4 | 1 | s | - | A |
| Aktivovať všetky hodnoty | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Deaktiv. všetky hodnoty | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Pož. hodnota (aktuálna) | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Prítok | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Spätný tok | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Externe | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Odchýlka skut.-požad. | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Rozdiel spätný tok-prítok | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Nastavovací stupeň | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Prietok | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| Výkon procesu | S | 3 | ZAP | - | - | M |
| akt. úspora výkonu Čerpadlo | S | 3 | VYP | - | 4S | M |
| Úspora energia čerpadla | S | 3 | VYP | - | 4S | M |
| Možná úspora výkonu Čerpadlo | S | 3 | VYP | - | 4S, 4M | M |
| Možná úspora energie Čerpadlo | S | 3 | VYP | - | 4S, 4M | M |
| Požad. hodnota rozdielu tepl. | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Požadovaná hodnota prietoku | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Požad. hodnota rozdielu tlaku | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Požadovaná hodnota otáčok | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Ot. čerpadla | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Tlak systému pož.hodnota | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Tlak systému skut.hodnota | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Tlak prítoku | S | 3 | VYP | - | ZU, 4S, 8R | M |
| Tlakový rozdiel čerpadla | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Obmedzenie tlaku VL | E | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Prevádzkové hodiny | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prev. hodiny FM 1..4 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prev. hodiny FM 5..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prevádzkové hodiny GIF | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prevádzkové hodiny USR | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prev. hodiny ohrevu | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prev. hodiny chladenia | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prev. hodiny čerpadla | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Krok rampy | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Zvyšný čas progr. kroku | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prúd fáza L1 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prúd fáza L2 | S | 3 | VYP | - | - | M |

Riadenie

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| Prúd fáza L3 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Napätie 24 VAC | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Stav čerpadla | S | 3 | VYP | - | ZU, 4S, 8R | M |
| Údržba teponos. média | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Údržba čerpadla | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Údržba ohrevu | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Údržba chladiča | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Rozdiel prítoku – externe | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spätný tok externe 1..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Rozd.sp.tok-prít.ext. 1..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Prietok externe 1..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Výkon procesu ext. 1..8 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Nast. dráha chladenie 1 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Nast. dráha chladenie 2 | S | 3 | VYP | - | >100 °C | M |
| Výška hladiny nádrž | S | 3 | VYP | - | 200/250T | M |
| Teplota chladiča | S | 3 | VYP | - | >100 °C | M |
| Teplota nádrže | S | 3 | VYP | - | 200/250T | M |
| Teplota frek. Menič | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Teplota kompenzácia 1 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Výkon čerpadla | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Pož. hod. čerp. (akt.) | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Nast. st. čerp. | S | 3 | VYP | - | 4S, 8R | M |
| Rozpoznanie výroby | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Celkový počet poplachov | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spín. cykly poplach. relé | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spínacie cykly X52.1 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spínacie cykly X52.2 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spínacie cykly X52.3 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spínacie cykly X52.4 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spínacie cykly X51.2 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spínacie cykly X51.3 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Spínacie cykly X51.4 | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Priemer ohrievací výkon | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Priemer chladiaci výkon | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Priemer teplota chladiča | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Priemer prítok | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Priemer spätný tok | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Priemer prietok | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Priemerné napätie 24 VAC | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Počet vyprázdnení formy | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Počet samoč. optimaliz. | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Rôzne | S | - | - | - | - | - |
| Ochladzovacia teplota | S | 3 | 35 | °C | - | M |
| Čakať po ochladiení | E | 3 | VYP | min | - | M |


Riadenie

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-----|----------------|---|
| Čas vyprázdnenia formy | S | 3 | - | s | 2M, 4M, 4S, ZG | M |
| Vyprázdnenie formy obm. tepl. | E | 3 | - | °C | 2M, 4M, 4S, ZG | M |
| Vyprázdnenie formy onesk. po štarte | E | 3 | 90 | s | 2M, 4M, 4S | A |
| Odľahčenie tlaku zariadenia VYP | E | 3 | ZAP | - | 2M, 4M, 4S | M |
| Čas odľahčenia od tlaku | E | 3 | 5 | s | 2M, 4M, 4S | M |
| Typ snímača externý snímač | S | 3 | J/Fe-CuNi | - | ZE | M |
| Prepnutie externý snímač | E | 3 | autom. | - | ZE | A |
| Blokovanie opätovného zapnutia | E | 3 | VYP | - | - | A |
| Vyplachovací interval | E | 3 | VYP | min | - | M |
| Doba vyplachovania | E | 3 | - | s | - | M |
| Obmedzenie času plnenia | E | 3 | - | s | - | M |
| Onesk. mer. prietoku int. | S | 3 | - | min | - | M |
| Obmedzenie teploty | E | 3 | - | °C | - | M |
| Bezpečnostná vypínacia teplota | E | 3 | - | °C | - | A |
| Max. teplota odvzdušnenie | U | 4 | 100 | °C | - | M |
| Funkcia 3. požadovaná hodnota | E | 3 | VYP | - | - | M |
| Ext. kontakt načítať sieť ZAP | E | 3 | VYP | - | - | M |
| Vyprázdnenie formy so stlačeným vzduchom | U | 4 | Odtok | - | ZG | M |
| Rozpoznanie DFM | U | 4 | integrované | - | - | A |
| Rozpoznanie pras. hadice | E | 3 | VYP | % | - | M |
| Profil | S | - | - | - | - | - |
| Profil používateľa | S | 3 | Štandard | - | - | A |
| Povolenie obsluhy | S | 0 | 2 | - | - | A |
| Kód | S | 3 | 1234 | - | - | A |
| Jazyk | S | 0 | - | - | - | A |
| Hlasitosť tlačidiel | S | 3 | 5 | - | - | A |
| Vyhľadávanie chýb | S | - | - | - | - | - |
| Prevádzkový denník poplachov | S | - | - | - | - | - |
| Prevádzkový denník poplachov | S | 4 | - | - | - | M |
| Uložiť/Nahráť | S | - | - | - | - | - |
| Spustiť USB aktual.softv. | E | 4 | VYP | - | - | A |
| Záznam USB | S | 3 | VYP | - | - | M |
| Nahráť konfigur. údaje | E | 4 | VYP | - | - | M |
| Uložiť konfiguračné údaje | S | 4 | VYP | - | - | M |
| Nahráť údaje parametrov | E | 4 | VYP | - | - | M |
| Uložiť údaje parametrov | S | 4 | VYP | - | - | M |
| Ulož.úd.o chybe a pre.úd. | S | 4 | VYP | - | - | M |
| Uložiť kontrolu kvality | E | 4 | VYP | - | - | M |
| Zálohovať servisné informácie | S | 4 | VYP | - | - | A |

Obsluha

8 Obsluha

8.1 Siet' ZAP

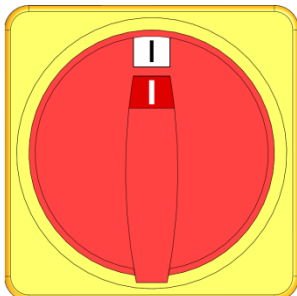


Obr. 24: Hlavný vypínač

Modulové zariadenie zapnite takto:

1. Hlavný vypínač otočte do pozície „I“.
- Plynie inicializácia zariadenia. Modul je pripravený na prevádzku.

8.2 Prihlásenie nových modulových zariadení

Inicializačné okno

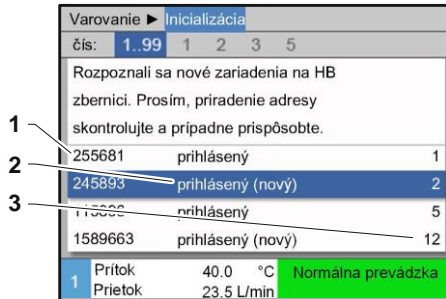


Obr. 25: Inicializácia

Ak sa rozpozná nové modulové zariadenie, na obslužnom module, resp. samostatnom zariadení sa zobrazí inicializačné okno.

| Č. poz. | Zobrazenie |
|---------|------------------------------|
| 1 | GIF-ID |
| 2 | Stav modulového zariadenia |
| 3 | Adresa modulového zariadenia |

Nastavenie adresy

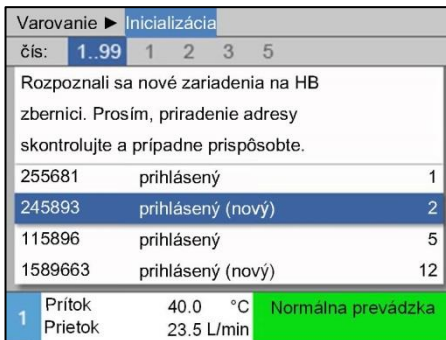

Obr. 26: Nastavenie adresy



INFORMÁCIA!

Modulovému zariadeniu sa automaticky priradí voľná adresa.

Na zmenu adresy je potrebné postupovať takto:


1. Zvoľte modulové zariadenie a nastavte požadovanú **adresu**.



INFORMÁCIA!

Nastavená adresa sa v spojení smie vyskytovať iba jedenkrát. Stranu menu nie je možné opustiť, ak je adresa zadaná viackrát.

Zmena adresy

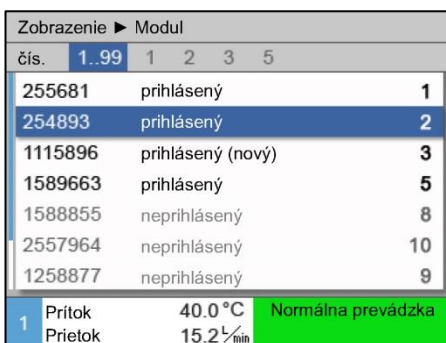

Obr. 27: Zobrazenie \skutočné hodnoty

Na dodatočnú zmenu adresy je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Zobrazenie \ Moduly**.
2. Zvoľte modulové zariadenie a nastavte požadovanú **adresu**.



INFORMÁCIA!

Pri zvolenom modulovom zariadení bliká indikácia stavu nazeleno (rýchlo).

Obsluha

8.3 Zvláštnosti pri obsluhu modulových zariadení

Typy parametrov:

Pri modulových zariadeniach sa rozlišuje medzi 2 typmi parametrov:


- A Nezávisle od modulu (prestavenie hodnoty možné iba na „1..99“)
- M Závisle od modulu (možné prestavenie hodnoty pre každý modul)



INFORMÁCIA!

Zo štruktúry menu je možné pochopiť, ktoré parametre je možné nastaviť nezávisle od modulu, resp. závisle od modulu (→ strana 53)

Zvolené č. modulu „1..99“

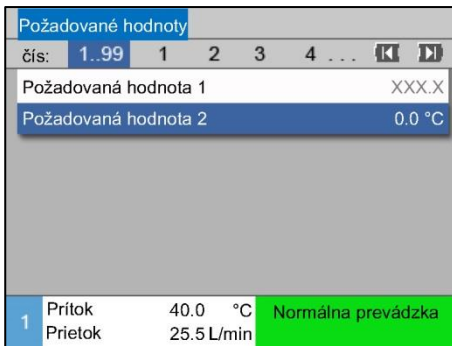


Obr. 28: Príklad požadovaných hodnôt

Ak je zvolené č. modulu „1..99“, hodnota parametra sa zobrazí s X (sivo), ak nastavenie nie je identické pri všetkých modulových zariadeniach.

Inak sa hodnota zobrazí normálne načierno. (→ príklad Obr. 28)

Prestavenie hodnoty pre všetky modulové zariadenia

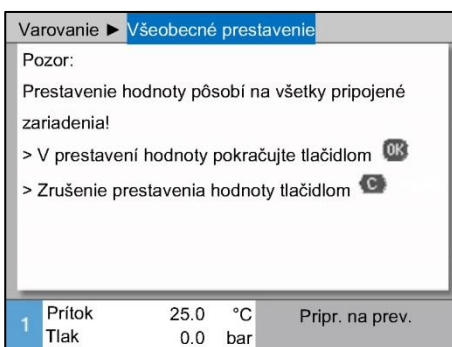

Obr. 29: Varovný text prestavenia hodnoty


Na súčasné vykonanie nastavenia pre všetky rozpoznané modulové zariadenia je potrebné postupovať takto:

1. Tlačidlom alebo zvolíte č. modulu „1..99“.
2. Zvolíte požadovaný parameter a stlačíte tlačidlo .
→ Varovný text potvrdíte tlačidlom .
3. Nastavíte požadovanú hodnotu a potvrdíte ju tlačidlom .
→ Prestavenie hodnoty sa vykoná súčasne na všetkých rozpoznaných modulových zariadeniach.

8.4 Zapnutie

8.4.1 Normálna prevádzka

Jednotlivé zapnutie modulových zariadení

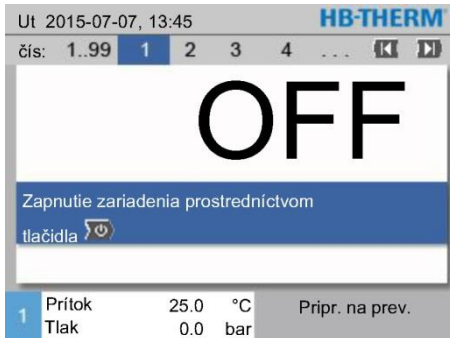

Obr. 30: Základná obrazovka

Zapnutie všetkých modulových zariadení

| čís. | Pož.h. | Skut. | L/min | Prít. | Sp. tok | H/K |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 1 | | VYP | | | | |
| 2 | | VYP | | | | |
| 3 | | VYP | | | | |
| 4 | | VYP | | | | |
| 5 | | VYP | | | | |
| 6 | | VYP | | | | |
| 7 | | VYP | | | | |
| 8 | | VYP | | | | |

Obr. 31: Tabuľkový náhľad

Normálnu prevádzku nastavte takto:

1. Tlačidlom alebo zvolte č. modulu.
 2. Stlačte tlačidlo .
- Zariadenie sa spustí v definovanom prevádzkovom režime. Ak to je potrebné, zariadenie sa plne automaticky naplní a odvzdušní.
3. Zabezpečte, aby boli vypnuté funkcie [Vyprázdnenie formy](#), [Prev. na zastav. presak.](#), [2. požadovaná hodnota](#) a [Ochlaď](#).



INFORMÁCIA!

Ak už sú modulové zariadenia v prevádzke, stlačením tlačidla sa všetky modulové zariadenia vypnú.

Normálnu prevádzku nastavte takto:

1. Tlačidlom alebo zvolte č. modulu „1..99“.
 2. Stlačte tlačidlo .
- Všetky zariadenia sa spustia v definovanom prevádzkovom režime. Ak to je potrebné, zariadenia sa plne automaticky naplnia a odvzdušnia.
3. Zabezpečte, aby boli vypnuté funkcie [Vyprázdnenie formy](#), [Prev. na zastav. presak.](#), [2. požadovaná hodnota](#) a [Ochlaď](#).

Obsluha

8.4.2 Prevádzka na zastavenie presakovania

(dodatočná výbava ZL)

| Funkcie | | | |
|---------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Ochladit' | | | |
| Vyprázdenie formy | | | |
| Externý snímač | | | |
| Prev. s diaľkovým ovlád. | | | |
| Prev. na zastav. presak. | | | |
| 2. požadovaná hodnota | | | |
| Spínacie hodiny | | | |
| Program rampy | | | |
| 1 | Prítok | 25.0 °C | Pripr. na prev. |
| | Tlak | 0.0 bar | |

Obr. 32: Zapnutie prevádzky na zastavenie presakovania



INFORMÁCIA!

Prevádzku na zastavenie presakovania nie je možné zapnúť alebo sa táto preruší, ak prítok alebo spätný tok presiahne prevádzkovú teplotu 70 °C.

Prevádzku na zastavenie presakovania nastavte takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
2. Zvoľte funkciu **Prev. na zastav. presak.** a tlačidlom **OK** ju aktivujte.

Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom ✓.

- Temperovacie zariadenie pracuje v normálnej prevádzke, dokým nie je proces odvzdušnenia ukončený. Následne sa zapne prevádzka na zastavenie presakovania.

8.4.3 Externý snímač

Funkcia (dodatočná výbava ZE)

Predvoľba externého typu snímača

| Nastavenie ► Rôzne | |
|-----------------------------|-----------|
| Ochladzovacia teplota | 35 °C |
| Čakať po ochladiení | VYP |
| Čas vyprázdnenia formy | 45 s |
| Vyprázdň. formy obm. tepl. | 70 °C |
| Vypr. for. onesk. po štarte | 90 s |
| Čas odľahčenia od tlaku | 5 s |
| Typ sním. externý snímač | J/Fe-CuNi |
| Prepnutie externý snímač | autom |
| 1 Prítok | 25,0 °C |
| Tlak | 0,0 bar |
| Pripr. na prev. | |

Obr. 33: Nastavenie typu snímača externý snímač

Prepnutie na externý snímač

| Nastavenie ► Rôzne | |
|-----------------------------|-----------|
| Ochladzovacia teplota | 35 °C |
| Čakať po ochladiení | VYP |
| Čas vyprázdnenia formy | 45 s |
| Vyprázdň. formy obm. tepl. | 70 °C |
| Vypr. for. onesk. po štarte | 90 s |
| Čas odľahčenia od tlaku | 5 s |
| Typ sním. externý snímač | J/Fe-CuNi |
| Prepnutie externý snímač | autom |
| 1 Prítok | 25,0 °C |
| Tlak | 0,0 bar |
| Pripr. na prev. | |

Obr. 34: Prepnutie externý snímač

Manuálne zapnutie, resp. vypnutie regulácie na externý snímač

| Funkcie | |
|--------------------------|---------|
| Ochladit' | |
| Vyprázdnenie formy | |
| Externý snímač | |
| Prev. s diaľkovým ovlád. | |
| Prev. na zastav. presak. | |
| 2. požadovaná hodnota | |
| Spinacie hodiny | |
| Program rampy | |
| 1 Prítok | 25,0 °C |
| Tlak | 0,0 bar |
| Pripr. na prev. | |

Obr. 35: Zapnutie externého snímača

Na presnú reguláciu teploty spotrebiča je možné na zariadenie pripojiť externý snímač teploty.



INFORMÁCIA!

Typ snímača Pt 100 sa automaticky rozpozná a nastaví. Všetky ostatné typy snímačov sa musia nastaviť manuálne.

Externý typ snímača sa nastavuje takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Typ sním. externý snímač** nastavte na pripojený typ snímača.

Pri rozpoznaní pripojeného externého snímača sa automaticky vykoná prepnutie naň. Ak to nie je žiadané, je potrebné vykonať nasledujúce nastavenie:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Prepnutie externý snímač** nastavte na „manuálne“.



INFORMÁCIA!


Pri prerušení obvodu externého snímača sa pri nastavení **Prepnutie externý snímač** „autom.“ automaticky vykoná prepnutie na interné meracie miesto, pri nastavení „manuálne“ sa vykoná hlásenie chyby.




INFORMÁCIA!

Manuálne zapnutie, resp. vypnutie regulácie na externý snímač je potrebné iba vtedy, keď je parameter **Prepnutie externý snímač** nastavené na „manuálne“.

Na manuálne zapnutie, resp. vypnutie regulácie na externý snímač je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
2. Zvoľte funkciu **Externý snímač** a tlačidlom  ju aktivujte, resp. deaktivujte.

Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom .

Obsluha

Rozpoznanie výroby

| Nastavenie ► Regulácia | |
|--------------------------------|-----------------|
| Reg. parameter D externe | 11 s |
| Faktor ohriev./chladenia | 20 K |
| Obm.nastav.stupeň ohrevu | 100 % |
| Obm.nastav.stupeň chlad. | 100 % |
| Filter externého snímača | 15.0 s |
| Prah rozpoznania výroby | 15 K |
| Rampa ohrievania | VYP |
| Rampa chladenia | VYP |
| 1 Prítok 25,0 °C | Prizr. na prev. |
| Tlak 0,0 bar | |

Obr. 36: Prah rozpoznania výroby

Prerušenie obvodu externého snímača

Pri použitíach s externým snímačom blízko kavity sa môžu na základe prerušenia výroby vyskytovať fyzikálne podmienené kolísania teploty. So zapnutým rozpoznávaním výroby sa pri prerušení výroby vykoná prepnutie na reguláciu prítoku. Zabráni sa kolísaniam teploty.

Na zapnutie, resp. vypnutie rozpoznania výroby je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Regulácia**.
2. Parameter **Prah rozpoznania výroby** nastavte na „15 K“.




INFORMÁCIA!

Štandardné nastavenie je „VYP“.

Pri prerušení obvodu externého snímača sa pri nastavení **Prepnutie externý snímač** „autom.“ automaticky vykoná prepnutie na interné meracie miesto, pri nastavení „manuálne“ sa vykoná hlásenie chyby.

8.4.4 Prevádzka 2. požadovaná hodnota

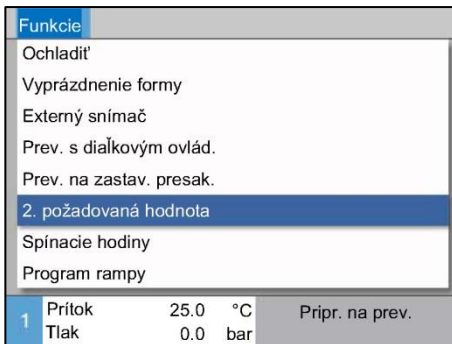


Obr. 37: Nastavenie 2. požadovanej hodnoty




INFORMÁCIA!

Funkcia 2. požadovaná hodnota sa zobrazí iba vtedy, ak je parameter Požadovaná hodnota 2 na strane menu Požadované hodnoty nastavený na hodnotu väčšiu ako „0,0“.

Prevádzka 2. požadovanej hodnoty sa zapne takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
2. Zvoľte parameter **2. požadovaná hodnota** a aktivujte ho tlačidlom .

Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom .

- Zariadenie sa prepne na prevádzku 2. požadovanej hodnoty. Ako požadovaná hodnota pre reguláciu sa použije požadovaná hodnota 2.

Obsluha

8.4.5 Prevádzka s diaľkovým ovládaním

V prevádzke s diaľkovým ovládaním sa temperovacie zariadenie aktivuje prostredníctvom externých signálov. Podporované sú dva typy externých signálov.



INFORMÁCIA!

Pre obsadenie kolíkov rôznych káblov rozhrania → strana 126.

Pripojenie externého riadenia (dodatčná výbava ZB)

Pomocou beznapätového externého kontaktu je možné temperovacie zariadenie


- zapnúť, resp. vypnúť.
- prepínať medzi požadovanou hodnotou 1 a 2.
- zapnúť, resp. vypnúť program rampy.



INFORMÁCIA!




Pre externé ovládanie nemusí byť zapnutá funkcia *Prevádzka s diaľkovým ovládaním*.

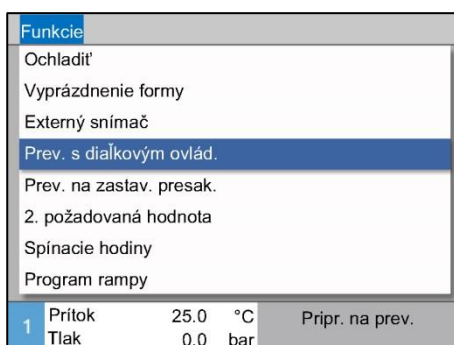Zapnutie, resp. vypnutie prevádzky s diaľkovým ovládaním



Obr. 38: Prevádzka s diaľkovým ovládaním

Na zapnutie, resp. vypnutie prevádzky s diaľkovým ovládaním je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
 2. Zvoľte funkciu **Prev. s diaľkovým ovlád.** a tlačidlom  ju aktivujte, resp. deaktivujte.
Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom .
- Pri zapnutej prevádzke s diaľkovým ovládaním sa zobrazí symbol  na základnom obraze.



INFORMÁCIA!

Pri aktívnej prevádzke s diaľkovým ovládaním sú všetky parametre a funkcie, ktoré sú definované prostredníctvom protokolu, na zariadení zablokované.

Nastavenia prevádzky s diaľkovým ovládaním (dodatočná výbava ZD, ZC, ZP, ZO)

| Nastavenie ▶ Prev. s diaľkovým ovlád. | |
|---------------------------------------|-----------|
| Adresa | 1 |
| Protokol | 1 |
| Master externé ovládanie | autonómne |
| Prenosový výkon | 4800 |
| Pren. výkon zbernice CAN | 250 |
| Desatin. miesto priet. CAN | ZAP |
| Parita | párna |
| Dátový bit | 8 |
| 1 Prítok 25,0 °C Pripr. na prev. | |
| Tlak 0,0 bar | |

Obr. 39: Nastavenie adresy, protokolu

Nastavenia siete (Dodatočná výbava ZO)

| ... ▶ Konfigurácia TCP/IP | |
|----------------------------------|-------------------|
| DHCP | áno |
| Adres. DHCP bolo úspešné | áno |
| IP | 10.100.0.154 |
| Maska podsiete | 255.255.255.0 |
| Predvolená brána | 10.100.0.1 |
| Port | 4840 |
| Adresa MAC | ff:cc:dd:11:22:33 |
| 1 Prítok 40,0 °C Pripr. na prev. | |
| Tlak 0,0 bar | |

Obr. 40: Nastavenia siete

Obsluhu a kontrolu temperovacieho prístroja je možné vykonať prostredníctvom rozhrania.

Musia sa vykonať nasledujúce nastavenia, aby bolo možné komunikovať s externým riadením:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Prev. s diaľkovým ovlád..**
2. Parameter **Adresa** nastavte na požadovanú hodnotu.
3. Parameter **Protokol** nastavte na požadovanú hodnotu.



INFORMÁCIA!

Nastavená adresa sa v spojení smie vyskytovať iba jedenkrát.

Musia sa vykonať nasledujúce nastavenia, aby bolo možné komunikovať s externým riadením prostredníctvom siete (OPC UA):

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Prevádzka s diaľkovým ovládaním \ Konfigurácia TCP/IP.**
2. Vykonajte nastavenia siete.

Ak je k dispozícii server DHCP, parameter **DHCP** sa musí nastaviť na „áno“. Následne sa automaticky prevezme IP adresa zo servera DHCP.

Ak nie je k dispozícii žiadny server DHCP, nastavenia sa musia nastaviť manuálne pomocou parametrov **IP**, **Predvolená brána** a **Maska podsiete**.



INFORMÁCIA!

Nastavenia sa prevezmú pri opustení menu. Možné aktívne spojenia sa automaticky odpoja.


protokol OPC UA je aktívne a dáta sa dajú vždy čítať bez ohľadu na súbor protokol. Aby bolo možné zapisovať ďalšie údaje, musí byť nastavený protokol OPC UA 19 a musí sa aktivovať prev. diaľko. ovlád..

Obsluha

| Protokol | Použitie |
|----------|---|
| HB | Interná komunikácia (použite iba pri nastavení Zariadenie obsluhovať ako modul) |
| 0 | Záznam textu |
| 1 | Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir |
| 2 | Sumitomo Demag (CAN) |
| 4 | Engel, Haitian |
| 5 | Stork |
| 9 | EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.) |
| 14 | MODBUS (RTU-Mode) |
| 15 | Profibus-DP |
| 16 | SPI (9600 8-N-1; 1. adr. = 1) |
| 19 | EUROMAP 82.1 (OPC UA) |




8.5 Vypnutie

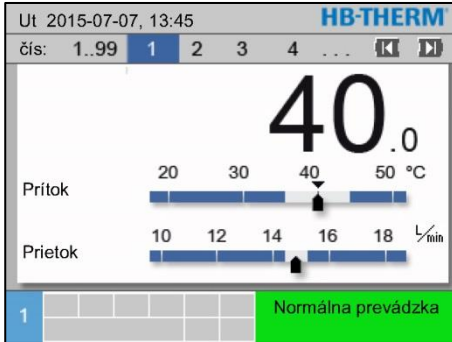Jednotlivé vypnutie modulových zariadení



Obr. 41: Proces vypínania Jednotlivo

Temperovacie zariadenie po použití vypnite takto:




1. Tlačidlom  alebo  zvolte č. modulu.
2. Stlačte tlačidlo .
 - Temperovacie zariadenie chladí, dokým nie je teplota prítoku a spätného toku nižšia ako nastavená bezpečnostná vypínacia teplota.
 - Následne sa vykoná odľahčenie od tlaku.
 - Temperovacie zariadenie sa potom vypne. V zobrazení prevádzkového stavu sa zobrazí „Pripravený na prevádzku“.
3. Hlavný vypínač otočte do pozície „0“.

Vypnutie všetkých modulových zariadení

| čís | Pož.h. | Skut. | L _{min} | Prit. | Sp. tok | H/K |
|-----|--------|-------|------------------|-------|---------|--------|
| 1 | 40.0 | 40.0 | 16.0 | 40.0 | 39.8 | 1.5 |
| 2 | 35.0 | 73.7 | 12.0 | 73.7 | 78.1 | -100.0 |
| 3 | 48.0 | 48.0 | 13.2 | 48.0 | 47.9 | 1.0 |
| 4 | 35.0 | 35.0 | 18.4 | 35.0 | 35.0 | 0.0 |
| 5 | 55.0 | 55.0 | 9.5 | 55.0 | 53.8 | 4.5 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | 70.0 | 70.0 | 13.8 | 70.0 | 69.9 | 0.5 |
| 8 | 40.0 | 40.0 | 4.5 | 40.0 | 40.1 | -2.5 |

Obr. 42: Proces vypínania Všetky

Temperovacie zariadenie po použití vypnite takto:

1. Tlačidlom  alebo  zvolte č. modulu „Všetky“.
2. Stlačte tlačidlo .
 - Temperovacie zariadenia chladia, dokým nie je teplota prítoku a spätného toku nižšia ako nastavená bezpečnostná vypínacia teplota.
 - Následne sa vykoná odľahčenie od tlaku.
 - Temperovacie zariadenia sa potom vypnú. V zobrazení prevádzkového stavu sa zobrazí „Pripravený na prevádzku“.
3. Hlavný vypínač otočte do pozície „0“.

Obsluha

Vypnutie bez odľahčenia od tlaku

| Nastavenie ► Rôzne | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Ochladzovacia teplota | 35 °C | |
| Čakať po ochladiení | VYP | |
| Čas vyprázdnenia formy | 45 s | |
| Vyprázdň. formy obm. tepl. | 70 °C | |
| Vypr. for. onesk. po štarte | 90 s | |
| Odľah. tlaku zar. VYP | ZAP | |
| Čas odľahčenia od tlaku | 5 s | |
| Typ sním. externý snímač | J/Fe-CuNi | |
| 1 Prítok | 25,0 °C | Prípr. na prev. |
| Tlak | 0,0 bar | |

Obr. 43: Odľahčenie tlaku zariadenia VYP

Na vypnutie temperovacieho zariadenia bez odľahčenia od tlaku je potrebné nastaviť toto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Odľah. tlaku zar. VYP** nastavte na „VYP“.

Vypnutie s vyprázdnením formy

Na vypnutie temperovacieho zariadenia s vyprázdnením formy je potrebné nastaviť toto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Odľahčenie tlaku zariadenia VYP** nastavte na „Vypr. formy“.

8.5.1 Ochladenie a vypnutie

| Nastavenie ► Rôzne | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Ochladzovacia teplota | 35 °C | |
| Čakať po ochladiení | VYP | |
| Čas vyprázdnenia formy | 45 s | |
| Vyprázdň. formy obm. tepl. | 70 °C | |
| Vypr. for. onesk. po štarte | 90 s | |
| Odľah. tlaku zar. VYP | ZAP | |
| Čas odľahčenia od tlaku | 5 s | |
| Typ sním. externý snímač | J/Fe-CuNi | |
| 1 Prítok | 25,0 °C | Prípr. na prev. |
| Tlak | 0,0 bar | |

Obr. 44: Ochladzovacia teplota


V danom prípade pred zapnutím ochladenia nastavte ochladzovaciu teplotu a dobu ochladzovania:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Ochladzovacia teplota** nastavte na požadovanú hodnotu.
3. Parameter **Čakať po ochladiení** nastavte na požadovanú hodnotu.

| Funkcie | | |
|--------------------------|---------|-----------------|
| Ochladiť | | |
| Vyprázdnenie formy | | |
| Externý snímač | | |
| Prev. s diaľkovým ovlád. | | |
| Prev. na zastav. presak. | | |
| 2. požadovaná hodnota | | |
| Spinacie hodiny | | |
| Program rampy | | |
| 1 Prítok | 25,0 °C | Prípr. na prev. |
| Tlak | 0,0 bar | |

Obr. 45: Zapnutie ochladenia

Ochladenie zapnite takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
2. Zvoľte funkciu **Ochladiť** a tlačidlom **OK** ju aktivujte. Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom .



INFORMÁCIA!

Ak sa po aktivovaní funkcie **Ochladiť** aktivuje funkcia **Vyprázdnenie formy**, zariadenie pred vypnutím vykoná vyprázdnenie formy.

8.5.2 Vyprázdenie formy

| Nastavenie ► Rôzne | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| Ochladzovacia teplota | 35 °C | |
| Čakať po ochladiení | VYP | |
| Čas vyprázdenia formy | 45 s | |
| Vyprázdn.formy obm.tepl. | 70 °C | |
| Vypr.for.onesk.po štarte | 90 s | |
| Čas odľahčenia od tlaku | 5 s | |
| Typ snímk.externý snímač | J/Fe-CuNi | |
| Prepnutie externý snímač | autom | |
| 1 Prítok | 25.0 °C | Prípr. na prev. |
| Tlak | 0.0 bar | |

Obr. 46: Nastavenie času vyprázdenia formy


| Funkcie | | |
|--------------------------|---------|-----------------|
| Ochladit' | | |
| Vyprázdenie formy | | |
| Externý snímač | | |
| Prev. s diaľkovým ovlád. | | |
| Prev. na zastav. presak. | | |
| 2. požadovaná hodnota | | |
| Spínacie hodiny | | |
| Program rampy | | |
| 1 Prítok | 25.0 °C | Prípr. na prev. |
| Tlak | 0.0 bar | |


Obr. 47: Zapnutie vyprázdenia formy

V danom prípade pred zapnutím vyprázdenia formy nastavte požadovanú dobu vyprázdenia formy:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Čas vyprázdenia formy** nastavte na požadovanú hodnotu.

Vyprázdenie formy zapnite takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
2. Zvoľte funkciu **Vyprázdenie formy** a tlačidlom  ju aktivujte.

Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom .

- Pred procesom vyprázdenia formy sa vykoná ochladienie na 70 °C.
- Spotrebič a prírodné vedenia sa odsajú a uvedú do stavu bez tlaku.
- Temperovacie zariadenie sa následne vypne.



INFORMÁCIA!

Pred otvorením spojení medzi temperovacím zariadením a spotrebičom prekontrolujte na tlak 0 bar.

Vyprázdnovací objem sa odvedie do výstupu chladiacej, resp. systémovej vody.

Obsluha

8.5.3 Vyprázdenie formy so stlačeným vzduchom

Dodatočná výbava ZG

Touto funkciou sa všetky pripojené spotrebiče a prírodné vedenie vyprázdni prostredníctvom stlačeného vzduchu a uvedú sa do stavu bez tlaku. Zapnutie vyprázdenia formy (→ strana 75).

Vyprázdenie do výstupu chladiacej, resp. systémovej vody

| Nastavenie ► Rôzne | |
|---------------------------|---------|
| Doba vyplachovania | 0.5 s |
| Obmedzenie času plnenia | 30 s |
| Obmedzenie teploty | 105 °C |
| Bezp. vypínacia teplota | 70 °C |
| Max. teplota odvzdušnenie | 100 °C |
| Funkcia 3. pož. hodnota | VYP |
| Ext.kont.načítať sieť ZAP | VYP |
| Vypr.formy so stl.vzd. | odtok |
| 1 Prítok | 25,0 °C |
| Tlak | 0.0 bar |
| Pripr. na prev. | |

Obr. 48: Vyprázdenie formy so stlačeným vzduchom

Vyprázdenie do výstupu stlačeného vzduchu

Výstup na vyprázdenie nastavte takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Vypr.formy so stl.vzd.** nastavte na „Odtok“.

Výstup na vyprázdenie nastavte takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Vypr.formy so stl.vzd.** nastavte na „Nádrž“.




INFORMÁCIA!

Beztlakovú nádrž alebo odtok pripojte na výstup stlačeného vzduchu.

8.6 Zastavenie v núdzovom prípade

V nebezpečných situáciách sa zariadenie musí čo najrýchlejšie zastaviť a musí sa vypnúť prívod energie.

Zastavenie v núdzovom prípade

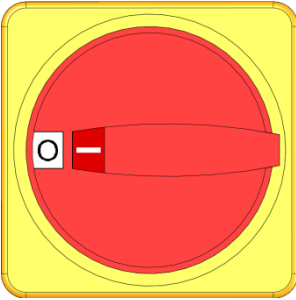

Obr. 49: Hlavný vypínač

Po záchranných opatreniach

V prípade nebezpečenstva postupujte takto:

1. Hlavný vypínač otočte do pozície „0“.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo odpojte všetky póly externého napájania a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu
3. V danom prípade vyveďte osoby z nebezpečnej zóny, vykonajte opatrenia prvej pomoci.
4. V danom prípade alarmujte lekára a hasičov.
5. Informujte zodpovedného na mieste nasadenia.
6. Ak to podmieňuje závažnosť núdzového prípadu, informujte príslušné úrady.
7. Odstránením poruchy poverte odborný personál.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené predčasným opätovným zapnutím!

Pri opätovnom zapnutí vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života pre osoby v nebezpečnej oblasti.

Preto:

- Pred opätovným zapnutím zabezpečte, aby sa viac v nebezpečnej oblasti nezdržovali žiadne osoby.

8. Zariadenie pred opätovným uvedením do prevádzky prekontrolujte ohľadom bezchybných funkcií.

Obsluha

8.7 Definovanie prístupových práv

8.7.1 Nastavenie profilu používateľa

Funkcia


Na zabránenie chybným obsluhám a zlepšenie prehľadnosti sú zodpovedajúce nastavenému profilu používateľa menu funkcie a parametre zobrazené alebo skryté.

Rozlíšenie profilov používateľa

Rozlišuje sa medzi nasledujúcimi tromi profilmi používateľa:

| Profil používateľa | Skratka | Používateľ/vlastnosť |
|--------------------|---------|--|
| Štandard | S | Pre štandardnú obsluhujúcu osobu |
| Rozšírený | E | Pre nastavovača stroja |
| Udržiavanie | U | Pre výrobcu a ním autorizovaný servisný personál |

Nastavenie profilov používateľa

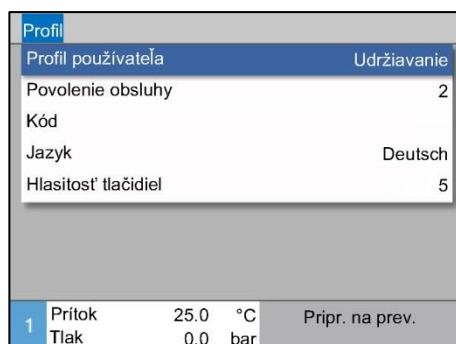

Obr. 50: Profil používateľa

Profil používateľa je možné nastaviť takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Profil**.
2. Zvoľte parameter **Profil používateľa**.
3. Zadajte prístupový kód.
4. Nastavte požadovaný profil používateľa.

8.7.2 Nastavenie povolenia obsluhy



Funkcia

Prostredníctvom stupňa povolenia obsluhy sa určuje, ktoré funkcie alebo hodnoty je možné zmeniť. Pri pokuse o zmenu zablokovaných hodnôt sa na displeji zobrazí príslušný varovný text.

Stupne povolenia obsluhy


| Stupeň | Povolenie obsluhy |
|--------|-----------------------------------|
| 0 | Žiadny prístup |
| 1 | Prístup k funkciám |
| 2 | Prístup k požadovaným hodnotám |
| 3 | Prístup k nastaveniam a kontrolám |
| 4 | Prístup k servisu |

Jednorazové povolenie obsluhy


1. Zvoľte zablokovaný parameter a stlačte tlačidlo , na displeji sa zobrazí varovný text.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Zadajte prístupový kód.

**INFORMÁCIA!**

Jednorazové povolenie obsluhy je platné dovtedy, dokým sa na displeji zobrazuje základný obraz.

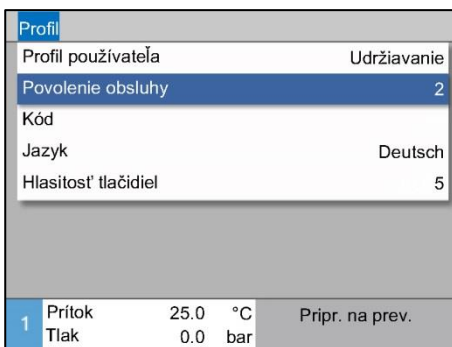Permanentné povolenie obsluhy

Obr. 51: Povolenie obsluhy

1. Vyvolajte stranu menu **Profil**.
2. Zvoľte parameter **Povolenie obsluhy** a stlačte tlačidlo .
3. Zadajte prístupový kód.
4. Parameter **Povolenie obsluhy** nastavte na požadovanú hodnotu.


8.7.3 Zmena prístupového kódu

Prístupový kód je štvormiestne číslo a skladá sa z číslic 1, 2, 3 a 4. Pri dodaní zariadenia je nastavený prístupový kód 1234.

**INFORMÁCIA!**


Na ochranu zariadenia pred zneužitím je prístupový kód potrebné po uvedení do prevádzky ihneď zmeniť.

Pri strate aktuálneho kódu sa obráťte na zastúpenie firmy HB-Therm.

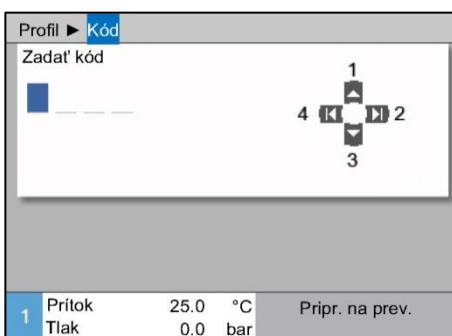Zmena prístupového kódu

Obr. 52: Zadanie kódu

Na zmenu prístupového kódu:

1. Vyvolajte stranu menu **Profil**.
2. Zvoľte parameter **Kód** a stlačte tlačidlo .
3. Zadajte existujúci prístupový kód.
4. Zadajte nový prístupový kód.
5. Potvrďte nový prístupový kód.

Obsluha

8.8 Nastavenia

8.8.1 Nastavenie časového pásma, dátumu a času

Nastavenie časového pásma

Pri dodaní zariadenia je dátum a čas nastavený na stredo európsky čas (SEČ). V krajinách s iným časovým pásmom sa musí dátum a čas pred uvedením do prevádzky manuálne nastaviť takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Dátum / Čas**.
2. Parameter **Časové pásmo** nastavte na príslušné časové pásmo.

Nastavenie dátumu a času

| Nastavenie ► Dátum/čas | |
|----------------------------------|---------------|
| Čas | 11:28 |
| Dátum | St 2017-08-02 |
| Časové pásmo | CET |
| Prepnutie leto/zima | autom |
| Časové pásmo offset UTC | 01:00 |
| 1 Pritok 25.0 °C Pripr. na prev. | |
| Tlak 0.0 bar | |

Obr. 53: Nastavenie dátumu/času

Nastavenie prepnutia letného a zimného času

Ak sa požadované časové pásmo v zozname parametrov nenachádza, dátum a čas sa musí nastaviť takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Dátum / Čas**.
2. Parameter **Čas** nastavte na príslušnú hodnotu.
3. Parameter **Dátum** nastavte na príslušnú hodnotu.



INFORMÁCIA!

Ak požadované časové pásmo nie je k dispozícii, musí sa vykonať manuálne prepnutie z letného na zimný čas a naopak.

Pre voliteľné časové pásma sa automaticky vykonáva prepnutie medzi letným a zimným časom.

Na potlačenie automatického prestavenia je potrebné vykonať tieto nastavenia:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Dátum / Čas**.
2. Parameter **Prepnutie leto/zima** nastavte na hodnotu „manuálne“.

8.8.2 Definovanie interných meracích miest

Funkcia

V temperovacom zariadení je sériovo zabudovaný snímač teploty prítoku a spätného toku.

Jedno z týchto dvoch interných meracích miest sa internému regulátoru odovzdáva ako skutočná hodnota.

Predvoľba interného snímača teploty

| Nastavenie ► Regulácia | |
|--------------------------|---------|
| Meracie miesto interne | Pritok |
| Automatické nastavenie | VYP |
| Prev. režim regulátora | autom |
| Regul. param. P interne | 15.0 K |
| Regul. param. I interne | 25 s |
| Regul. param. D interne | VYP |
| Faktor poruch. veľičiny | VYP |
| Reg. parameter P externe | 150 K |
| 1 Prítok | 25,0 °C |
| Tlak | 0.0 bar |
| Pripr. na prev. | |

Na prestavenie interného snímača teploty je potrebné postupovať takto:

1. Vytvorte stranu menu **Nastavenie \ Regulácia**.
2. Parameter **Meracie miesto interne** nastavte na požadovanú hodnotu.

Obr. 54: Nastavenie interného meracieho miesta


Obsluha

8.8.3 Nastavenie spínacích hodín

Funkcia




Pomocou spínacích hodín je možné temperovacie zariadenie v naprogramované časy a dni zapnúť, resp. vypnúť.

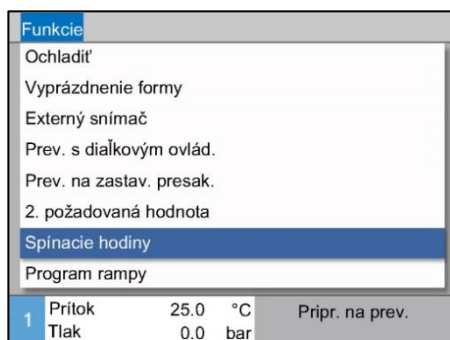Zapnutie, resp. vypnutie spínacích hodín



Obr. 55: Zapnutie, resp. vypnutie spínacích hodín

Na zapnutie, resp. vypnutie spínacích hodín je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
 2. Zvoľte funkciu **Spínacie hodiny** a tlačidlom  ju aktivujte, resp. deaktivujte.
Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom .
- Ak by sa nastavený čas zapnutia, resp. vypnutia dosiahol, zariadenie sa automaticky zapne, resp. vypne.
- Aktívne spínacie hodiny sa zobrazia so symbolom  na základnom obraze.

Programovanie zapínacích a vypínacích časov

| Nastavenie ▶ Spínacie hodiny | | |
|---|-------|---------------|
| Čas | | 11:30 |
| Dátum | | Ut 2015-07-07 |
| aktívne | Po-Pi | ZAP 07:00 |
| aktívne | Po-Pi | VYP 18:00 |
| neaktívne | Po-Pi | VYP 06:00 |
| neaktívne | Po-Pi | VYP 06:00 |
| neaktívne | Po-Pi | VYP 06:00 |
| neaktívne | Po-Pi | VYP 06:00 |
| 1 Prítok 25.0 °C Tlak 0.0 bar Pripr. na prev. | | |

Obr. 56: Nastavenia spínacích hodín

Na programovanie zapínacích a vypínacích časov pre niektorý deň je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenia \ Spínacie hodiny**.
2. Parametrom **Deň** nastavte požadovaný deň (dni).
3. Parametrom **Spínací čas** nastavte požadovaný čas pre zvolený deň.



INFORMÁCIA!

Ak je niektorý deň nastavený na „neaktívny“, naprogramovaný spínací čas nemá žiadne účinky. Ak sú všetky dni nastavené na „neaktívne“, funkcia **Spínacie hodiny** sa na strane menu **Funkcie** nezobrazí.

8.8.4 Nastavenie programu rampy

Funkcia

Programom rampy je možné aplikovať definovaný profil teploty, skladajúci sa až z desiatich krokov. Zodpovedajúc definovaným teplotám a časom pre každý programový krok sa požadovaná hodnota pri bežiacom programe rampy neustále mení.

Nastavenie programu rampy

| Nastavenie ▶ Program rampy | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Kritérium programu rampy | | Požadovaná hodnota | |
| Koniec programu rampy | | | začiatok |
| Krok 1 | aktívne | 105.0 °C | 00:05 |
| Krok 2 | aktívne | 120.0 °C | 00:10 |
| Krok 3 | neaktívne | 0.0 °C | 00:00 |
| Krok 4 | neaktívne | 0.0 °C | 00:00 |
| Krok 5 | neaktívne | 0.0 °C | 00:00 |
| Krok 6 | neaktívne | 0.0 °C | 00:00 |
| 1 | Pritok | 25.0 °C | Prípr. na prev. |
| | Tlak | 0.0 bar | |

Obr. 57: Nastavenia programu rampy

Na individuálne nastavenie programu rampy je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Program rampy**.
2. Parameter **Kritérium programu rampy** nastavte na požadovanú hodnotu.
 - **Kritérium programu rampy** definuje, či musí dosiahnuť iba požadovaná hodnota alebo aj skutočná hodnota teploty skôr, ako sa vykoná prepnutie na nasledujúci krok.
3. Parameter **Koniec programu rampy** nastavte na požadovanú hodnotu.
 - **Koniec programu rampy** definuje, ako sa má pokračovať po ukončení programu rampy.
 - „VYP“ → Vypnúť zariadenie
 - „začiatok“ → Ďalej s krokom 1
 - „ďalej“ → Ďalej s poslednou požadovanou hodnotou
4. Nastavte požadovanú **Teplota** a **Čas** pre každý krok.




INFORMÁCIA!

Ak je niektorý krok nastavený na „neaktívny“, naprogramované hodnoty nemajú účinok na program rampy. Ak sú všetky kroky nastavené na „neaktívne“, program rampy sa v menu **Funkcie** nezobrazí.

Obsluha

Zapnutie programu rampy

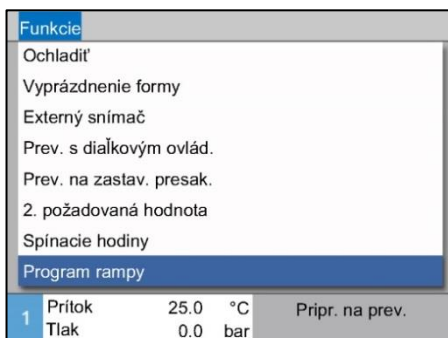

Obr. 58: Program rampy

Na zapnutie programu rampy je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
 2. Zvoľte funkciu **Program rampy** a tlačidlom **OK** ju aktivujte, resp. deaktivujte.
Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom ✓.
- Program rampy sa spustí s krokom 1. Na základnom obraze sa zobrazí symbol ↙ a vedľa neho aktuálne číslo programového kroku.



INFORMÁCIA!

Program rampy je možné zapnúť, resp. vypnúť aj prostredníctvom bežnapätového externého kontaktu (dodatočná výbava ZB)

Zastavenie programu rampy

Na zastavenie bežiacieho programu rampy je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Funkcie**.
2. Zvoľte funkciu **PRESTÁVKA rampy** a tlačidlom **OK** ju aktivujte, resp. deaktivujte.
Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom ✓.

8.8.5 Cyklická výmena systémovej vody

Voda napájaná cez vstup chladiacej, resp. systémovej vody zostáva počas prevádzky v okruhu teplotného média. Pri použití prístroja na úpravu vody Treat-5 alebo zariadenia na úpravu vody preto odporúčame zapnúť cyklickú výmenu systémovej vody.



POZOR!

Poškodenia spôsobené nesprávnym nastavením!

Pri zlej kvalite vody môže vplyvom cyklickej výmeny systémovej vody dôjsť k znečisteniam a zväpenatiam.

Preto:

- Cyklickú výmenu systémovej vody zapínajte iba pri dobre upravenej vode.

Zapnutie, resp. vypnutie cyklickej výmeny systémovej vody

| Nastavenie ► Rôzne | |
|---------------------------|---------|
| Prepnutie externý snímač | autom |
| Blok. opätov. zapnutia | VYP |
| Vyplachovací interval | 30 min |
| Doba vyplachovania | 0.5 s |
| Obmedzenie času plnenia | 30 s |
| Obmedzenie teploty | 105 °C |
| Bezp. vypínacia teplota | 70 °C |
| Max. teplota odvodušnenie | 100 °C |
| 1 Prítok | 25,0 °C |
| Tlak | 0.0 bar |
| Pripr. na prev. | |

Obr. 59: Nastavenie vyplachovacieho intervalu

Na zapnutie, resp. vypnutie cyklickej výmeny systémovej vody je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Rôzne**.
2. Parameter **Vyplachovací interval** nastavte na požadovanú hodnotu.



INFORMÁCIA!

S odporúčaným vyplachovacím intervalom 30 minút sa za bežných prevádzkových pomerov médium okruhu vymení za 1 – 2 dni.

Štandardné nastavenia je „VYP“ (výmena systémovej vody vypnutá).

Obsluha

8.9 Kontrola procesu

8.9.1 Kontrola hraničných hodnôt

Funkcia

Hraničné hodnoty na kontrolu procesu sa v štandardnom nastavení automaticky po každom spustení zariadenia stanovujú a nastavujú podľa nastaveného stupňa kontroly.



INFORMÁCIA!

Dokým sa hraničné hodnoty ešte nenastavili, indikátor prevádzkového stavu bliká nazeleno.

Nastavenie kontroly

| | | | |
|---------------------------|--------|---------|-----------------|
| Kontrola | | | |
| Teplota | | | ▶ |
| Prietok | | | ▶ |
| Údaje nástroja | | | ▶ |
| Kontrola | | | autom |
| Stupeň kontroly | | | hrubý |
| Nanovo nastaviť kontrolu | | | nie |
| Potl. popl. pri rozbehu | | | úplné |
| Funkcia kontaktu poplachu | | | NO1 |
| 1 | Pritok | 25.0 °C | Prizr. na prev. |
| | Tlak | 0.0 bar | |

Obr. 60: Kontrola

Ak nie je automatické stanovenie hraničných hodnôt požadované, je potrebné vykonať nasledujúce nastavenie:

1. Vyzovajte stranu menu **Kontrola**.
2. Parameter **Kontrola** nastavte na „manuálne“ alebo „VYP“.



INFORMÁCIA!

Ak je kontrola nastavená na „VYP“, proces sa nebude kontrolovať. To môže viesť k zbytočnému odpadu.

Smerné hodnoty pri manuálnom nastavení hraničnej hodnoty

Na pomoc je možné využiť nasledujúce hraničné hodnoty:

| Smerná hodnota pre | Odchýlka teploty | Teplotný rozdiel |
|--------------------|------------------|------------------|
| Presné diely | 3–5 K | 2–3 K |
| Nepresné diely | 5–10 K | 3–5 K |

Nanovo nastaviť kontrolu

| | | | |
|---------------------------|--------|---------|-----------------|
| Kontrola | | | |
| Teplota | | | ▶ |
| Prietok | | | ▶ |
| Údaje nástroja | | | ▶ |
| Kontrola | | | autom |
| Stupeň kontroly | | | hrubý |
| Nanovo nastaviť kontrolu | | | nie |
| Potl. popl. pri rozbehu | | | úplné |
| Funkcia kontaktu poplachu | | | NO1 |
| 1 | Pritok | 25.0 °C | Prizr. na prev. |
| | Tlak | 0.0 bar | |

Obr. 61: Nanovo nastaviť kontrolu

Na automatické prispôsobenie hraničných hodnôt počas prevádzky je potrebné postupovať takto:

1. Vyzovajte stranu menu **Kontrola**.
2. Parameter **Nanovo nastaviť kontrolu** nastavte na „áno“.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.



INFORMÁCIA!

Hraničné hodnoty, ktoré sú nastavené na „VYP“, sa neprispôbia.

Nastavenie stupňa kontroly

| | | | |
|---------------------------|--------|---------|-----------------|
| Kontrola | | | |
| Teplota | | | ▶ |
| Prietok | | | ▶ |
| Údaje nástroja | | | ▶ |
| Kontrola | | autom | |
| Stupeň kontroly | | hrubý | |
| Nanovo nastaviť kontrolu | | nie | |
| Potl. popl. pri rozbehu | | úplné | |
| Funkcia kontaktu poplachu | | NO1 | |
| 1 | Prítok | 25.0 °C | Prípr. na prev. |
| | Tlak | 0.0 bar | |

Obr. 62: Stupeň kontroly

Rozsah tolerancie sa určuje pomocou parametra **Stupeň kontroly** a môže sa prispôbiť takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Kontrola**.
2. Parameter **Stupeň kontroly** nastavte na „jemný“, „stredný“ alebo „hrubý“.


Hraničné hodnoty pre teplotu, prietok a tlak sa vypočítajú podľa nasledujúcej tabuľky:

| Označenie | Stupeň kontroly | | | | | | Vzt'ah |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------------------------|
| | jemný | | stredný | | hrubý | | |
| | Faktor | min | Faktor | min | Faktor | min | |
| Odch. požad.-skut. hore | 0.01 | 1.0 K | 0.05 | 5.0 K | 0.1 | 10 K | Požadovaná teplota |
| Odch. požad.-skut. dole | 0.01 | 1.0 K | 0.05 | 5.0 K | 0.1 | 10 K | |
| Rozdiel prítok – spätný tok | 1.1 | 1.0 K | 1.5 | 5.0 K | 2.0 | 10 K | Rozdiel prítoku a spätného toku |
| Rozdiel prítoku – externe | 1.1 | 1.0 K | 1.5 | 5.0 K | 2.0 | 10 K | Rozdiel prítok – externe |
| Prietok interne max. | 1.2 | - | 1.4 | - | 1.7 | - | Prietok interne |
| Prietok interne min. | 0.8 | 0.5 l/min | 0.6 | 0.5 l/min | 0.3 | 0.5 l/min | |
| Prietok externe 1..8 max. | 1.2 | - | 1.4 | - | 1.7 | - | Prietok externe 1..8 |
| Prietok externe 1..8 min. | 0.8 | 0.5 l/min | 0.6 | 0.5 l/min | 0.3 | 0.5 l/min | |

Obsluha

8.9.2 Kontrola opotrebovania čerpadla

Funkcia (dodatčná výbava ZU)

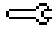Kontrolou opotrebovania čerpadla sa permanentne kontroluje stav čerpadla. Pri nedosiahnutí definovanej hodnoty parametra **Stav čerpadla min.** systém vydá varovné hlásenie a symbol  ho označí na základnom obraze.

Vyvolanie aktuálneho stavu čerpadla

| Zobrazenie ► Skutočné hodnoty | |
|-------------------------------|-----------------|
| Tlakový rozdiel čerpadla | -- bar |
| Prúd fáza L1 | 0.0 A |
| Prúd fáza L2 | 0.0 A |
| Prúd fáza L3 | 0.0 A |
| Stav čerpadla | -- % |
| Údržba teplotnos. média | -- % |
| Údržba čerpadla | -- % |
| Údržba ohrevu | -- % |
| 1 Prítok 25,0 °C | Prípr. na prev. |
| Tlak 0,0 bar | |

Obr. 63: Stav čerpadla

Aktuálny stav čerpadla vyvolajte takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Zobrazenie \ Skutočné hodnoty**.
2. Vyčítajte hodnotu parametra **Stav čerpadla**.



INFORMÁCIA!

Stav čerpadla sa vypočíta a zobrazí až cca 30 minút po zapnutí zariadenia. Predtým sa zobrazí „-- %“.

Nastavenie hraničnej hodnoty stavu čerpadla

| Kontrola ► Prítok | |
|---------------------------|-----------------|
| Prítok interne max. | VYP |
| Prítok interne min. | -- |
| Stav čerpadla min. | 60 % |
| 1 Prítok 25,0 °C | Prípr. na prev. |
| Tlak 0,0 bar | |

Obr. 64: Hraničná hodnota stavu čerpadla min.

Na nastavenie hraničnej hodnoty stavu čerpadla je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Kontrola \ Prítok**.
2. Parameter **Stav čerpadla min.** nastavte na požadovanú hodnotu.

8.9.3 Optimalizácia regulátora

Funkcia

Regulačné parametre sa samočinne optimalizujú po zistení zmeny v temperovacom okruhu alebo pri rozpoznaní chybného regulačného pôsobenia.

Manuálne nastavenie regulačných parametrov nie je v obvyklom prípade potrebné.

Automatická optimalizácia regulátora

Počas automatickej optimalizácie regulátora sa môžu vyskytnúť kolísania teploty. Proces optimalizácie sa zobrazí na základnom obraze so symbolom **AT**.


Ak nie je chladiaci, resp. ohrievací výkon dostatočný na vykonanie optimalizácie regulátora, táto sa najneskôr po 30 minútach zruší.



INFORMÁCIA!

Ak by napriek vykonanej optimalizácii regulátora mala byť kvalita regulácie nedostatočná, je potrebné nadviazať kontakt s najbližším zastúpením firmy HB-Therm (→ www-hb-therm.ch).

8.10 Okno prieskumníka

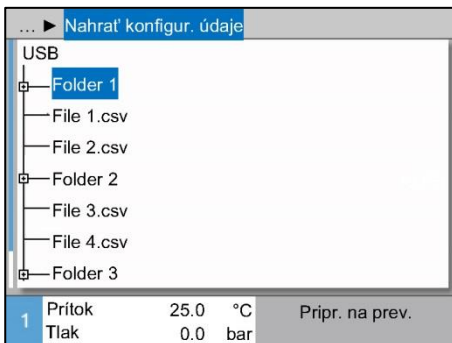

Obr. 65: Príklad okna prieskumníka

V okne prieskumníka sa zobrazujú adresáre a súbory na zasunutom dátovom nosiči USB.

- Pri adresároch s sa tlačidlom adresár otvorí.
- Pri adresároch s sa tlačidlom adresár zatvorí.



INFORMÁCIA!

Vždy podľa počtu súborov a adresárov na dátovom nosiči USB môže niekoľko minút trvať, dokým sa zobrazí štruktúra adresára.



INFORMÁCIA!

Prostredníctvom obsluhy nie je možné na dátovom nosiči USB adresáre nanovo vytvárať, vymazávať ani upravovať.

Obsluha

8.11 Uložiť/Nahrať

Funkcia

Prostredníctvom strany menu **Uložiť/Nahrať** je možné na dátový nosič USB uložiť rôzne údaje, resp. tieto z dátového nosiča USB nahrať. Pomocou tejto funkcie je možné údaje z jedného zariadenia preniesť do druhého zariadenia.

Pri vyskytujúcej sa poruche sa môžu pre diagnostiku chyby prostredníctvom zastúpenia firmy HB-Therm informácie ohľadom servisu uložiť na dátovom nosiči USB.



POZOR!

Poškodenia spôsobené nesprávnymi nastaveniami!

Nahratie nesprávnych údajov parametrov, resp. konfiguračných údajov môže viesť k chybnej funkcii alebo celkovému výpadku.

Preto:

- Nahrávajte iba údaje, ktoré sú určené pre zariadenie.



INFORMÁCIA!

Pri ukladaní údajov parametrov sa nastavený profil používateľa uloží do súboru.

Pri následnom nahrávaní sa nahrávajú iba príslušné parametre s uloženými profilmi používateľa a podriadené profily používateľa.



INFORMÁCIA!

Podporované sú iba FAT32 formátované dátové nosiče USB.

Uloženie údajov

| Uložiť/Nahrať | | |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| Záznam USB | | |
| Nahrať konfigur. údaje | | |
| Uložiť konfiguračné údaje | | |
| Nahrať údaje parametrov | | |
| Uložiť údaje parametrov | | |
| Ulož.úd.o chybe a pre.úd. | | |
| Uložiť kontrolu kvality | | |
| Zálohovať servisné informácie | | |
| 1 | Prítok | 40.0 °C |
| | Tlak | 0.0 bar |
| | | Prípr. na prev. |

Obr. 66 Uloženie údajov

Na uloženie údajov zariadenia na dátový nosič USB je potrebné postupovať takto:


1. Vyvolajte stranu menu **Uložiť/Nahrať**.
 2. Dátový nosič USB pripojte na predný konektor.
 3. Zvoľte údaje, ktoré sa majú uložiť, a potvrdte ich tlačidlom **OK**.
 4. V okne prieskumníka zvoľte adresár a potvrdte ho tlačidlom **OK**.
- Súbor sa uloží do zvoleného adresára na dátovom nosiči USB.



INFORMÁCIA!

Ukladanie informácií ohľadom servisu obsahuje všetky relevantné údaje z hľadiska servisu (konfiguračné údaje, údaje parametrov atď.).

Nahratie údajov

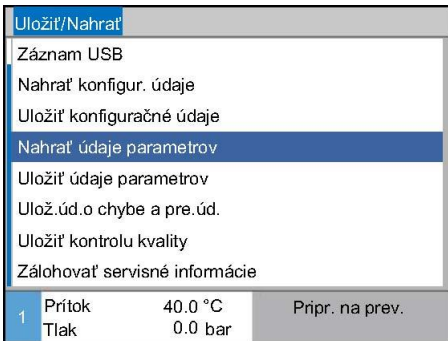

Obr. 67 Nahratie údajov

Na nahratie údajov z dátového nosiča USB do zariadenia je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Uložiť/Nahrať**.
2. Dátový nosič USB pripojte na predný konektor.
3. Zvoľte údaje, ktoré sa majú nahráť, a potvrdte ich tlačidlom **OK**.
4. V okne prieskumníka zvoľte adresár a súbor a potvrdte ho tlačidlom **OK**.

 
→ Údaje sa nahrávajú do zariadenia. Ak sa nahraté hodnoty nachádzajú mimo dovoleného rozsahu, tieto sa nastavujú späť na štandardné nastavenie.

Pomenovanie súboru

Názvy súborov sú zariadením na dátovom nosiči USB automaticky vytvárané podľa nasledujúcich príkladov.


Servisné informácie

Napr. **Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08**



Konfiguračné údaje


Napr. **HB 160 Z1 8 4M A2 400 1 [1].csv**

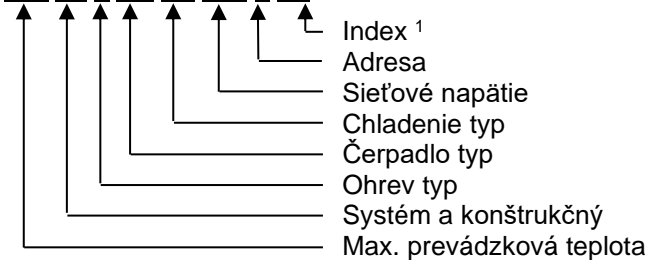

rozmer


Údaje parametrov

Napr. **Par HB 160 Z1 1 [1].csv**

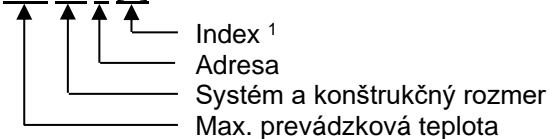

Údaje o chybe a prevádzkové údaje

Napr. **BD HB 160 Z1 1 [1].csv**

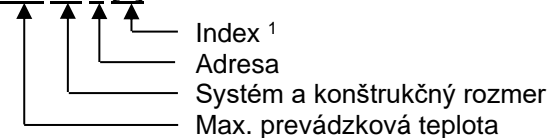

¹ Index sa automaticky pripojí, ak už existuje názov súboru.

Obsluha

8.11.1 Údaje nástroja

Funkcia


V zariadení je možné uložiť maximálne 10 dátových záznamov nástroja s definovanými parametrami špecifickými pre nástroj.

Parametre špecifické pre nástroj

Dátový záznam nástroja sa skladá z nasledujúcich parametrov

| Parameter | Poznámka |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Č. nástroja | Názov nástroja, max. 7 znakov |
| Požadovaná hodnota 1 | |
| Odchýlka požad.-skut. hore | |
| Odchýlka požad.-skut. dole | |
| Rozdiel prítok – spätný tok | |
| Rozdiel prítoku – externe | |
| Prietok interne max. | |
| Prietok interne min. | |

Uloženie údajov nástroja

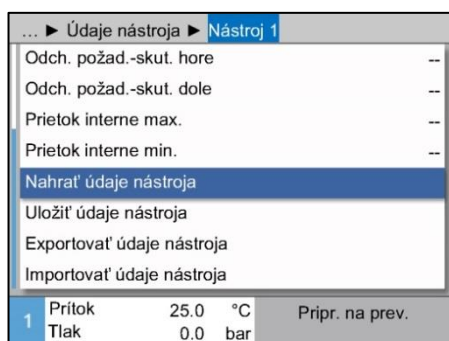


Obr. 68: Uloženie údajov nástroja

Na uloženie aktuálne nastavených hraničných hodnôt (teplota a prietok), ako aj požadovanej hodnoty 1 do zvoleného dátového záznamu nástroja je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Kontrola \ Údaje nástroja \ Nástroj 1..10**.
 2. Zvoľte parameter **Uložiť údajov nástroja** a potvrdte ho tlačidlom **OK**.
- Hraničné hodnoty (teplota a prietok) a požadovaná hodnota 1 sa uložia do zvoleného dátového záznamu nástroja.

Nahratie údajov nástroja

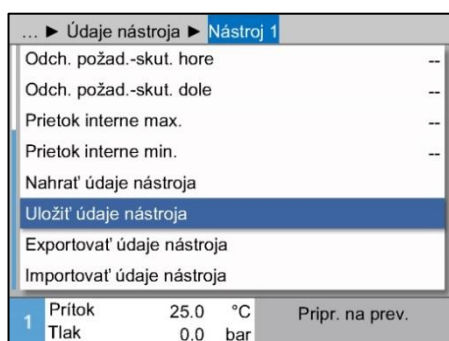

Obr. 69: Nahratie údajov nástroja

Na nahratie zvoleného dátového záznamu nástroja ako hraničné hodnoty (teplota a prietok), resp. požadovanej hodnoty 1, je potrebné postupovať takto:


1. Vyvolajte stranu menu **Kontrola \ Údaje nástroja \ Nástroj 1..10**.
 2. Zvoľte parameter **Nahrati' údajov nástroja**.
 3. Stlačte tlačidlo **OK**.
- Parametre zo zvoleného dátového záznamu nástroja sa nahrávajú ako hraničné hodnoty, resp. požadovaná hodnota 1.
- Parametre, ktoré sú nastavené na „-“, sa nenahrávajú.



INFORMÁCIA!


Pri nahrávaní údajov nástroja sa kontrola automaticky nastaví na „manuálne“.

Exportovanie údajov nástroja

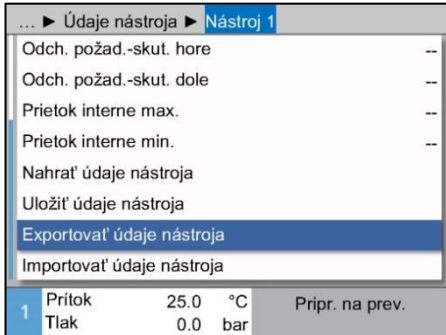

Obr. 70: Exportovanie údajov nástroja

Importovanie údajov nástroja

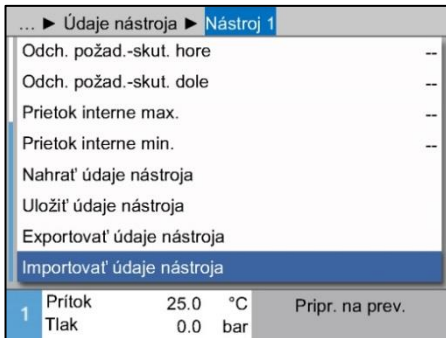

Obr. 71: Importovanie údajov nástroja

Pomenovanie súboru

Na exportovanie zvoleného dátového záznamu nástroja na dátový nosič USB je potrebné postupovať takto:

1. Dátový nosič USB pripojte na predný konektor.
2. Vyvolajte stranu menu **Kontrola \ Údaje nástroja \ Nástroj 1..10**.
3. Zvoľte parameter **Exportovať údaje nástroja** a potvrdte ho tlačidlom **OK**.
4. V okne prieskumníka zvoľte adresár a potvrdte ho tlačidlom **OK**.

→ Súbor sa uloží do zvoleného adresára na dátovom nosiči USB.

 
Na importovanie zvoleného dátového záznamu nástroja na dátový nosič USB je potrebné postupovať takto:

1. Dátový nosič USB pripojte na predný konektor.
2. Vyvolajte stranu menu **Kontrola \ Údaje nástroja \ Nástroj 1..10**.
3. Zvoľte parameter **Importovať údaje nástroja** a potvrdte ho tlačidlom **OK**.
4. V okne prieskumníka zvoľte adresár a súbor a potvrdte ho tlačidlom **OK**.

→ Údaje sa zapíšu do zariadenia do dátového záznamu nástroja.

Nasledujúci názov súboru sa pri exportovaní na dátový nosič USB vytvorí, resp. ho je možné pri importovaní nahradiť.

Napr. **E512XB [1].csv**



¹ Index sa automaticky pripojí, ak už existuje názov súboru.


Obsluha

8.11.2 Záznam skutočných údajov

Funkcia

Pri aktivovanej funkcii **Záznam USB** sa hodnoty zvolené pod položkou **Nastavenie \ Záznam USB** zapíšu na dátový nosič USB. Každý deň sa vytvorí nový záznamový súbor. Ak uloženie na dátový nosič USB nie je možné, zobrazí sa príslušné varovanie.

Spustenie záznamu

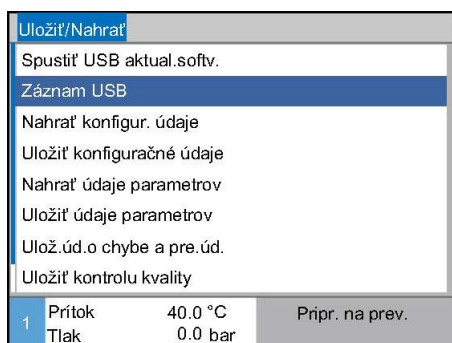

Obr. 72: Záznam USB

Na spustenie záznamu skutočných hodnôt na dátovom nosiči USB je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Uložiť/Nahráť**.
2. Dátový nosič USB pripojte na predný konektor.
3. Zvoľte funkciu **Záznam USB** a potvrdte ju tlačidlom .
 - Aktivovaná funkcia sa zobrazí so symbolom .
 - Údaje sa uložia na dátový nosič USB.
 - Aktívny záznam USB sa zobrazí so symbolom na základnom obraze.

Ukončenie záznamu

Na ukončenie aktívneho záznamu je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Uložiť/Nahráť**.
2. Zvoľte funkciu **Záznam USB** a potvrdte ju tlačidlom .
 - Dátový nosič USB je možné odstrániť.

Nastavenie intervalu záznamu

Na nastavenie intervalu záznamu je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Záznam USB**.
2. Parameter **Takt sériového záznamu** nastavte na požadovanú hodnotu.





INFORMÁCIA!

Ak nie je požadovaný interval záznamu možný, záznam sa vykoná v najrýchlejšom možnom intervale.

Voľba hodnôt

Na zvolenie hodnôt, ktoré sa majú zaznamenať, je potrebné postupovať takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Nastavenie \ Záznam USB**.
2. Zvoľte požadovanú hodnotu a potvrdte ju tlačidlom  .
Aktívna hodnota sa zobrazí so symbolom  .


**INFORMÁCIA!**

Zvoliť je možné ľubovoľne veľa hodnôt.

Pomenovanie súboru


Pre každé zariadenie sa automaticky na dátovom nosiči USB vytvorí samostatný adresár, do ktorého sa zapisujú súbory záznamu.

Napr. **HB_Data_00001234**

 GIF ID

Názvy súborov sú zariadením na dátovom nosiči USB automaticky vytvárané podľa nasledujúcich príkladov.

Napr. **HB140Z1_00001234_20100215_165327.csv**

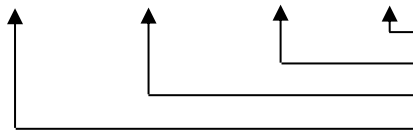 Čas
Dátum
GIF ID
Typ zariadenia

**INFORMÁCIA!**

GIF-ID si je možné prezrieť pod položkou **Zobrazenie \ Moduly**.

Vizualizácia zaznamenaných údajov

Na vizualizáciu a spracovanie zaznamenaných skutočných údajov si je možné na stránke www.hb-therm.ch stiahnuť softvér VIP (vizualizačný program – záznam skutočných údajov).

Údržba

9 Údržba

9.1 Bezpečnosť

Personál

- Tu opísané údržbové práce môže, pokiaľ nie je označené inak, vykonať obsluhujúca osoba.
- Niektoré údržbové práce smie vykonať iba odborný personál alebo sa smú vykonať výhradne prostredníctvom výrobcu. Je na to osobitne upozornené pri opise jednotlivých údržbových prác.
- Práce na elektrickom zariadení smie zásadne vykonávať iba odborný elektrotechnický personál.
- Práce na hydraulike smie vykonávať iba odborný personál pre hydrauliku.

Osobné ochranné prostriedky

Pri všetkých údržbových/opravných prácach noste nasledujúce ochranné prostriedky:

- Ochranné okuliare
- Ochranné rukavice
- Bezpečnostnú obuv
- Ochranný pracovný odev



INFORMÁCIA!

Na ďalšie ochranné prostriedky, ktoré sa majú nosiť pri určitých prácach, je osobite upozornené vo varovných pokynoch tejto kapitoly.

Osobitné nebezpečenstvá

Existujú nasledujúce nebezpečenstvá:

- Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené elektrickým prúdom.
- Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi prevádzkovými látkami.
- Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi povrchmi.
- Nebezpečenstvo stlačenia spôsobené odsunutím alebo prevrátením.

Neodborne vykonané údržbové/opravné práce**VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené neodborne vykonanými údržbovými/opravnými prácami!

Neodborná údržba/oprava môže viesť k ťažkým poraneniám osôb alebo vecným škodám.

Preto:

- Pred začiatkom prác sa postarajte o dostatočné miesto na montáž.
- Ak sa odstránili konštrukčné diely, dbajte na správnu montáž, opäť namontujte všetky upevňovacie prvky a dodržte uťahovacie momenty skrutiek.

Údržba

9.2 Otvorenie zariadenia

Pre určité údržbové práce sa zariadenie musí otvoriť.

- Vykonanie iba odborníkom alebo poučenou osobou.
- Potrebné pomocné prostriedky (vždy podľa stavu zariadenia):
 - Skrutkovač torx.
 - Šesťhranný alebo plochý skrutkovač.



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené elektrickým prúdom!

Pri kontakte s dielmi pod napätím vzniká bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia života.

Preto:

Práce na elektrickom zariadení nechajte vykonať iba odborným elektrotechnickým personálom.

- Pri všetkých prácach na elektrickom zariadení, pri údržbových, čistiacich a opravárenských prácach vytiahnite sieťovú zástrčku alebo odpojte všetky póly externého napájania a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.
- Skontrolujte, že je prístroj odpojený od napätia.




VAROVANIE!

Bezpečnostné riziko spôsobené nesprávne namontovanými alebo chýbajúcimi izoláciami!

Nesprávne namontované alebo chýbajúce izolácie môžu viesť k prehriatiu alebo k celkovému výpadku.

Preto:


- Všetky izolácie opäť správne namontujte.

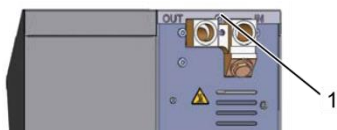

Obr. 73: Uvoľnenie skrutiek



Obr. 74: Odstránenie krycieho plechu

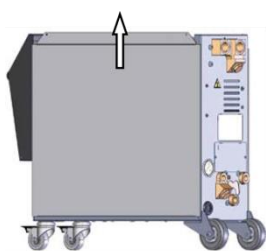

Obr. 75: Potiahnutie bočného plechu nahor



Obr. 76: Vytiahnutie bočného plechu

1. Skrutkovačom uvoľnite a odstráňte skrutku na krycom plechu.
2. Krycí plech potiahnite približne 1 cm dozadu a zdvihnite nahor.
3. Bočný plech potiahnite trochu nahor.
4. Bočný plech vytiahnite mierne naklonený nahor z upevňovacích závesov a odstráňte ho.

Prístup k elektrickej časti

Prístup k elektrickej časti sa umožní vyklopením prednej strany nadol.

Údržba


9.3 Plán údržby


V nasledujúcich odsekoch sú opísané údržbové práce, ktoré sú potrebné pre optimálnu a bezporuchovú prevádzku.

Ak sa pri pravidelných kontrolách rozpozná zvýšené opotrebovanie, potrebné intervaly údržby je potrebné skrátiť zodpovedajúc skutočným prejavom opotrebovania.

Pri otázkach k údržbovým prácam a intervalom kontaktujte zastúpenie firmy HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Na komponenty čerpadlo, ohrev a chladič sa vzťahuje integrovaný interval údržby.

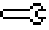Pod položkou **Zobrazenie \ Skutočné hodnoty** sa zobrazuje skracovanie času do najbližšej údržby v percentách. V prípade, že jeden z týchto intervalov údržby hodnotu 100 %, potrebná údržba sa signalizuje na základnom zobrazení symbolom .

Po vykonanej údržbe sa musí zodpovedajúci interval údržby musí v rámci bodu **Zobrazenie \ Skutočné hodnoty** tlačidlom  vynulovať.

| Interval | Konštrukčný diel/ komponent | Údržbová práca | Má vykonať | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------|
| raz za štvrtrok resp. ~1 000 h | Filter chladiacej vody | Vyčistite | Obsluhujúca osoba | |
| | Filter spätného toku | Vyčistite | Obsluhujúca osoba | |
| | Ventilátor čerpadla | Vyčistite | Obsluhujúca osoba | |
| | Filter, čelný plech | Vyčistite | Obsluhujúca osoba | |
| | Skrutkové spoje | Skontrolujte ohľadom utiahnutia a poškodení V danom prípade utiahnite alebo vymeňte | Odborný personál | |
| | Tesnenia | Skontrolujte ohľadom poškodení V danom prípade vymeňte | Odborný personál | |
| raz za pol roka resp. ~2 000 h | Čerpadlo | Skontrolujte ohľadom opotrebovania (→ strana 103) V danom prípade vyčistite alebo vymeňte | Odborný personál | |
| | Ohrev | Skontrolujte ohľadom upchaní a usadenín V danom prípade vyčistite alebo vymeňte | Odborný personál | |
| | Ventily | Skontrolujte ohľadom znečistení V danom prípade vyčistite alebo vymeňte | Odborný personál | |
| | Chladič | Skontrolujte ohľadom upchaní a usadenín V danom prípade vyčistite alebo vymeňte | Odborný personál | |
| | Bezpečnostný ventil | | Skontrolujte funkciu (→ strana 105) | Odborný personál |
| | | | V danom prípade vyčistite alebo vymeňte | |

Údržba

| Interval | Konštrukčný diel/komponent | Údržbová práca | Má vykonať |
|------------------------------------|--|--|------------------------|
| každého 1 ½ roka resp. ~6 000 h | Hydraulické hadicové vedenia (miestne) ¹⁾ | Skontrolujte ohľadom poškodení na vonkajšom plášti a v oblasti tesnenia | Odborník na hydrauliku |
| | | V danom prípade vymeňte | Odborník na hydrauliku |
| | Bezpečnostný termostat | Prekontrolujte upevnenie | Odborný elektrikár |
| | | V danom prípade utiahnite | Odborný elektrikár |
| | Elektrická kabeláž | Elektrickú kabeláž prekontrolujte ohľadom poškodenia na vonkajšom plášti | Odborný elektrikár |
| | | V danom prípade vymeňte | Odborný elektrikár |
| | Meranie teploty | Prekontrolujte presnosť merania teploty (→ strana 104) | Odborník |
| | Meranie tlaku | Prekontrolujte presnosť merania tlaku (→ strana 105) | Odborník |

1) Údržba externých hadicových vedení sa musí vykonávať podľa zadání výrobcu.

Údržba

9.4 Údržbové práce

9.4.1 Čistenie



OPATRNE!
Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi povrchmi!

Kontakt s horúcimi konštrukčnými dielmi môže spôsobiť popáleniny.

Preto:

- Zariadenie ochlaďte, zbavte tlaku a vypnite.
- Pred všetkými prácami zabezpečte, aby boli všetky konštrukčné diely ochladené na okolitú teplotu.

Zariadenie vyčistíte za nasledujúcich podmienok:

- Mäkkou, vlhkou handrou vyčistíte výhradne vonkajšiu stranu zariadenia.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

9.4.2 Čerpadlo

Kontrola čerpadla

- Realizácia iba prostredníctvom odborníka



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo ohrozenia života magnetickým poľom!

Silné magnetické pole v oblasti čerpadla s magnetickou spojkou môže predstavovať nebezpečenstvo ohrozenia života pre osoby s kardiostimulátorom.

Preto:

- Zabezpečte, aby osoby s kardiostimulátorom nevykonávali žiadne údržbové práce, ktoré by si vyžadovali demontáž magnetickej spojky (výmena hlavy čerpadla, výmena tesnenia misky s medzerou).



INFORMÁCIA!

V prípade kompletne zmontovaných čerpadiel sú magnetické polia úplne odtienené okolitými konštrukčnými dielmi a ani v stave pokoja, ani pri prevádzke čerpadla nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Potrebné vybavenie

- Testovacie zariadenie na kontrolu kvality (stav čerpadla), ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.hb-therm.ch.



INFORMÁCIA!

Pri zabudovanom monitorovaní opotrebovania čerpadla (ZU) nie je potrebné žiadne testovacie zariadenie.

Obehové koleso

- Kontrola stavu čerpadla → strana 88
- Ak nie je monitorovanie opotrebovania čerpadla k dispozícii → Použiť testovacie zariadenie na kontrolu kvality.

Tesnenia

- Vykonať vizuálnu kontrolu tesnosti čerpadla.

Ložisko motora

- Stav pokoja: Kontrola ľahkého chodu ložiska
- V prevádzke: Kontrola zvukov motora

Údržba

9.4.3 Meranie teploty

Prekontrolovanie presnosti merania teploty

- Realizácia iba prostredníctvom odborníka.

Potrebné vybavenie

- Spojovacie vedenie prítoku a spätného toku so zabudovaným snímačom teploty (minimálny vnútorný priemer 8 mm, maximálna dĺžka 1 m)
- Otestovaný a na referenčné meranie schválený merací prístroj teploty (prispôsobený použitému snímaču teploty).
- Protokoly o skúške na zdokumentovanie nameraných hodnôt
- Voliteľne je možné použiť kontrolné zariadenie na meranie teploty. Ďalšie informácie na stránke www.hb-therm.ch

Postup pri meraní teploty interných snímačov teploty

1. Medzi prípojku prítoku a spätného toku pripevnite spojovacie vedenie prítoku a spätného toku.
2. Zapnite temperovacie zariadenie.
3. Požadovanú hodnotu nastavte na 80 °C.
4. Počkajte, dokým sa nedosiahne požadovaná teplota a neudrží sa konštantná.
5. Vyčítajte na zariadení zobrazenú teplotu prítoku a spätného toku a porovnajte ju s teplotou zobrazenou na referenčnom meracom prístroji.

Postup pri meraní teploty externých snímačov teploty

1. Na zariadenie pripojte externý snímač teploty.
2. Externý snímač teploty držte v referenčnom kúpeľi s teplotou 80 °C.
3. Zapnite temperovacie zariadenie.
4. Vyčítajte externú teplotu zobrazenú na zariadení a porovnajte ju s teplotou referenčného kúpeľa.

Kalibrujte snímač teploty

- Pri odchýlke <3 °C sa meranie teploty nachádza v rozsahu tolerancie.
- Pri odchýlke >3 °C sa musia prekontrolovať snímače teploty v zariadení. Pri väčších lineárnych chybách je možné jednotlivé snímače teploty kalibrovať na strane menu **Servis \ Kalibrácia \ Teplota**.

V prípade otázok nadviažte kontakt s najbližším zastúpením firmy HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

9.4.4 Meranie tlaku

Prekontrolovanie presnosti merania tlaku

- Realizácia iba prostredníctvom odborníka.

Potrebné vybavenie

- Žiadne špeciálne vybavenie
- Voliteľne je možné použiť kontrolné zariadenie na meranie tlaku. Ďalšie informácie na stránke www.hb-therm.ch

Postup

1. Temperovacie zariadenie vypnite pomocou vyprázdnenia formy.
2. Odpojte spotrebič na prítoku a spätnom toku.
3. Ukazovateľ tlaku manometra musí ukazovať 0 bar +0,3 bar.
4. **Tlak systému skut. hodn.** na strane menu **Zobrazenie\Skutočné hodnoty** musí zobrazovať 0,0 bar $\pm 0,1$ bar.
- Pri odchýlke $>0,1$ bar sa musí kalibrovať snímač tlaku. Na strane menu **Servis \ Kalibrácia \ Tlak** nakalibrujte parameter **Snímač tlaku 1 ofset**.

Dodatočný postup (dodatočná výbava ZU)

5. **Tlak prítoku** na strane menu **Zobrazenie \ Skutočné hodnoty** musí zobrazovať 0,0 bar $\pm 0,1$ bar.
- Pri odchýlke $>0,1$ bar sa musí kalibrovať snímač tlaku. Na strane menu **Servis \ Kalibrácia \ Tlak** nakalibrujte parameter **Snímač tlaku 2 ofset**.

9.4.5 Bezpečnostný ventil

Prekontrolovanie funkcie bezpečnostného ventilu

- Realizácia iba prostredníctvom odborníka.

Postup

1. Odstráňte kryt zariadenia.
2. Zapnite temperovacie zariadenie (normálna prevádzka).
3. Požadovanú hodnotu nastavte na 40 °C.
4. Odkrúčajte ryhovanú maticu bezpečnostného ventilu, dokým cez prepad nevytečie trocha vody.
- Ak cez bezpečnostný ventil nevytečie žiadna voda, správna funkcia viac nie je zaručená a bezpečnostný ventil sa musí vymeniť.
5. Ryhovanú maticu bezpečnostného ventilu opäť zakrúťte.
- Ak sa bezpečnostný ventil opäť správne uzatvára, funkcia je v poriadku.

Údržba

9.4.6 Aktualizácia softvéru



INFORMÁCIA!

Softvér v modulovom zariadení Thermo-5, prietokomere Flow-5, resp. prepínacej jednotke Vario-5 sa automaticky uvedie na rovnaký stav, ako softvér v obslužnom module Panel-5, resp. samostatnom zariadení Thermo-5.

Na nainštalovanie nového aplikačného programu na pripojené výrobky, temperovacie zariadenia Thermo-5, prietokomer Flow-5, resp. prepínacia jednotka Vario-5, je potrebné postupovať takto:



INFORMÁCIA!

Softvér „gba03Usr.upd“, „SW51-1_xxxx.upd“ a „SW51-2_xxxx.upd“ sa musí nachádzať v koreni dátového nosiča. Nesmie sa uložiť do adresára.



INFORMÁCIA!

Počas aktualizácie softvéru sa zariadenie Thermo-5, resp. obslužný modul Panel-5 a všetky pripojené výrobky nesmú vypnúť.

Potrebné pomocné prostriedky


- Dátový nosič USB s aktuálnym softvérom
- Najnovší softvér si je možné prevziať prostredníctvom zastúpenia firmy HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).



INFORMÁCIA!

Podporované sú iba dátové nosiče USB s formátovaním FAT32.

Vykonalenie aktualizácie softvéru

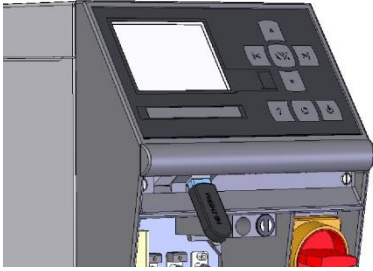

Obr. 77: Pripojenie dátového nosiča USB



Obr. 78: Spustenie aktualizácie softvéru

Prekontrolovanie verzie softvéru


1. Zapnite hlavný vypínač.
 2. Pripojte dátový nosič USB (Obr. 77).
 3. Vyvolajte stranu menu **Profil**.
 4. Parameter **Profil používateľa** nastavte na „Rozšírený“.
 5. Vyvolajte stranu menu **Uložiť/Nahráť**.
 6. Zvoľte funkciu **Spustiť USB aktual.softv.** a potvrdte ju tlačidlom **OK**.
 - Údaje sa nahrávajú z dátového nosiča USB do pamäte USR-51. Neodpájajte spojenie USB.
 - Ukončený prenos údajov sa oznámi na displeji. Teraz je možné odpojiť spojenie USB.
 - Do USR-51-Flash sa zapíše nový softvér. Po ukončení sa vykoná automatický reštart.
 7. Ak je to potrebné, spojenie USB sa musí opakovane vytvoriť, aby sa nainštalovali ďalšie údaje.
 - Po reštarte sa v danom prípade nový softvér zapíše na pripojené GIF-51, DFM-51, resp. VFC-51. Tento proces môže trvať niekoľko minút. Po ukončení sa vykoná opakovaný reštart.
 - Na displeji sa zobrazí hlásenie *Pripravený na prevádzku*.
1. Na základnom obraze stlačte tlačidlo **?**.
 - Aktuálna verzia softvéru sa zobrazí vpravo hore.

Údržba

9.4.7 Vytvorenie prístupov ku komponentom

Na získanie voľného prístupu ku komponentom, aby sa tieto v danom prípade vymenili, sa najskôr musí otvoriť zariadenie (→ strana 98).


Ohrev

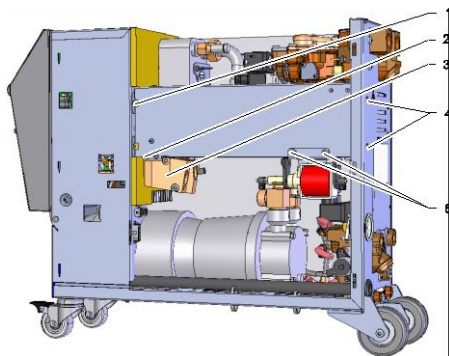

Obr. 79: Vymontovanie ohrevu

1. Temperovacie zariadenie úplne vyprázdňte.
2. Odstráňte upevňovaciu skrutku (2) na boku výstuže ohrevu.
3. Z ohrevu vysuňte mosadzný blok (3).
4. Odstráňte upevňovacie skrutky (4) ohrevu na zadnej stene.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky (1) ohrevu na upevnenie k elektrickej časti.
6. Ohrev vyklopte smerom von a vytiahnite smerom nadol z modulu teplotného média (WTM).
7. V danom prípade odstráňte dve upevňovacie skrutky (5) na pozdĺžnom nosníku, aby ste odstránili plniace čerpadlo.


Chladiaci ventil 1

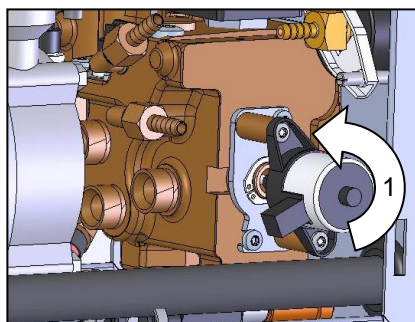

Obr. 80: Demontáž chladiaceho ventilu 1


1. Temperovacie zariadenie úplne vyprázdňte.
2. Uvoľnite skrutky príruby na pohone.
3. Pohon mierne otočte (1) a vysuňte.
4. Vymontujte chladiaci ventil 1.

Chladiaci ventil 2

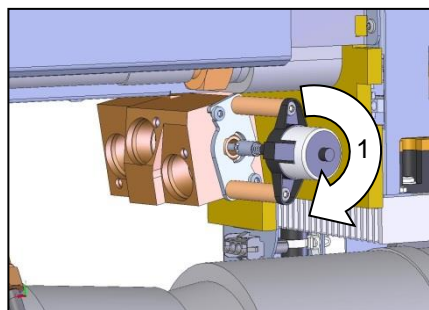

Obr. 81: Chladiaci ventil 2

1. Temperovacie zariadenie úplne vyprázdňte.
2. Uvoľnite skrutky príruby na pohone.
3. Pohon mierne otočte (1) a vysuňte.
4. Vymontujte chladiaci ventil 2.

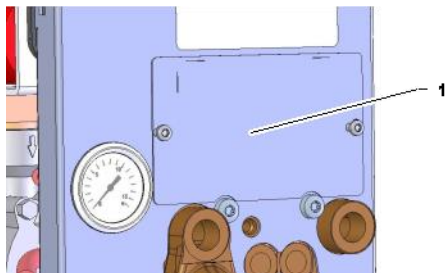Ventily

Obr. 82: Kryt ventilov

1. Temperovacie zariadenie úplne vyprázdňte.
2. Odstráňte upevňovacie skrutky krycieho plechu (1) na zadnej stene dole a odstráňte krycí plech

Doska zariadenia

1. Sieťovú zástrčku odpojte od siete.
2. Uvoľnite skrutky prednej strany.
3. Prednú stranu vyklopte nadol.

Poruchy

10 Poruchy

V nasledujúcej kapitole sú opísané možné príčiny pre poruchy a práce na ich odstránenie.

Pri zvýšenom množstve vyskytujúcich sa porúch skráťte intervaly údržby zodpovedajúc skutočnému zaťaženiu.

Pri poruchách, ktoré nie je možné odstrániť prostredníctvom nasledujúcich pokynov, kontaktujte zastúpenie firmy HB-Therm (→ www.hb-therm.ch). Pre diagnostiku porúch je možné servisné informácie zálohovať na USB dátovom nosiči a zaslať ich zastúpeniu HB-Therm (→ strana 90).

10.1 Bezpečnosť

Personál

- Tu opísané práce na odstránenie poruchy môže, pokiaľ nie je označené inak, vykonať obsluhujúca osoba.
- Niektoré práce smie vykonať iba odborný personál alebo sa smú vykonať výhradne prostredníctvom výrobcu. Je na to osobitne upozornené pri opise jednotlivých porúch.
- Práce na elektrickom zariadení smie zásadne vykonávať iba odborný elektrotechnický personál.
- Práce na hydraulike smie vykonávať iba odborný personál pre hydrauliku.

Osobné ochranné prostriedky

Pri všetkých údržbových/opravných prácach noste nasledujúce ochranné prostriedky:

- Ochranné okuliare
- Ochranné rukavice
- Bezpečnostnú obuv
- Ochranný pracovný odev



INFORMÁCIA!

Na ďalšie ochranné prostriedky, ktoré sa majú nosiť pri určitých prácach, je osobite upozornené vo varovných pokynoch tejto kapitoly.

Osobitné nebezpečenstvá

Existujú nasledujúce nebezpečenstvá:

- Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené elektrickým prúdom.
- Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi prevádzkovými látkami.
- Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi povrchmi.
- Nebezpečenstvo stlačenia spôsobené odsunutím alebo prevrátením.

**Neodborne vykonané
údržbové/opravné práce****VAROVANIE!****Nebezpečenstvo poranenia spôsobené neodborne vykonanými údržbovými/opravnými prácami!**

Neodborná údržba/oprava môže viesť k ťažkým poraneniam osôb alebo vecným škodám.

Preto:

- Pred začiatkom prác sa postarajte o dostatočné miesto na montáž.
- Ak sa odstránili konštrukčné diely, dbajte na správnu montáž, opäť namontujte všetky upevňovacie prvky a dodržte uťahovacie momenty skrutiek.

Správanie sa pri poruchách

Zásadne platí:

1. Pri poruchách, ktoré predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo pre osoby alebo vecné hodnoty, ihneď vykonajte funkciu núdzového vypnutia.
2. Zistite príčinu poruchy.
3. Ak si odstránenie poruchy vyžaduje práce v nebezpečnej oblasti, vypnite a zaistite proti opätovnému zapnutiu.
4. Zodpovedného na mieste nasadenia ihneď informujte o poruche.
5. Vždy podľa druhu poruchy túto nechajte odstrániť autorizovaným odborným personálom alebo ju odstráňte sami.

**INFORMÁCIA!**

Tabuľka porúch uvedená v nasledujúcej časti poskytuje vysvetlenie o tom, kto je oprávnený na odstránenie poruchy.

Poruchy









10.2 Indikátory porúch

10.2.1 Indikátor poruchy displeja

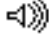Rozlišuje sa medzi štyrmi stupňami poplachu, ktoré sa zodpovedajúc nasledujúcej tabuľke zobrazujú na displeji v stavovom riadku obslužného modulu, resp. samostatného zariadenia a na LED displeji modulového zariadenia:

| Stupeň | Príznak | Zobrazenie | Ohrev | Čerpadlo | Chladenie | Potvrdenie | Výstup poplachu |
|--------|---|------------|-------|----------|-----------|--------------|---|
| 0 | Prekročili sa hraničné hodnoty. Prekročenie má vplyv na ohrievanie zariadenia. | žltá | VYP | - | - | nie je nutné | - |
| 1 | Prekročili sa hraničné hodnoty. Prekročenie nemá vplyv na prevádzkovú bezpečnosť zariadenia. | žltá | - | - | - | nie je nutné | klaksón kontakt poplachu rozhranie |
| 2 | Prekročili sa hraničné hodnoty. Prekročenie má vplyv na ohrievanie zariadenia. | červená | VYP | - | - | nutné | klaksón kontakt poplachu rozhranie |
| 3 | Prekročili sa hraničné hodnoty. Prekročenie má priamy vplyv na prevádzkovú bezpečnosť zariadenia. | červená | VYP | VYP | VYP | nutné | klaksón kontakt poplachu rozhranie |


Pri poruchách stupňa poplachu 1 – 3:

- Klaksón, kontakt poplachu (dodatočná výbava ZB) sa aktivujú a poplach sa prenesie na rozhranie (dodatočná výbava ZD, ZC, ZP).
- V poli symbolov sa zobrazí   .
- 1. Klaksón potvrdíte tlačidlom .
- V poli symbolov sa zobrazí   .
- 2. Zistíte príčinu poruchy. V danom prípade kontaktujte zastúpenie firmy HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Poplach potvrdíte tlačidlom .

10.3 Zistenie príčiny poruchy

Príčina poruchy

Na zistenie možných dôvodov aktuálneho hlásenia poruchy je potrebné postupovať takto:


1. Stlačením tlačidla  sa zobrazí online pomoc k vyskytujúcemu sa hláseniu poruchy.

Prehľad porúch

| Vyhľadávanie chýb | | | |
|---|--------------------|------|-------|
| 31.03.15 08:39 Rozdiel prítoku – externe | | | |
| GIF01 | Normálna prevádzka | E123 | 123 h |
| 31.03.15 09:17 Príliš nízka výška hladiny | | | |
| GIF01 | Normálna prevádzka | E044 | 124 h |
| 12.04.15 23:15 Nadmerná teplota okruhu | | | |
| GIF03 | Normálna prevádzka | E021 | 233 h |
| 1 Prítok 25.0 °C Pripr. na prev. | | | |
| Tlak 0.0 bar | | | |

Obr. 83: Prevádzkový denník poplachov

Posledných 10 vyskytujúcich sa hlásení porúch je možné zobraziť takto:

1. Vyvolajte stranu menu **Vyhľadávanie chýb**.
→ Zobrazí sa prehľad hlásení porúch. Hlásenia porúch označené pomocou „S“ sa vyskytli vo fáze rozbehu zariadenia.
2. Zvoľte požadované hlásenie poruchy.
3. Stlačte tlačidlo .
→ Zobrazí sa online pomoc zvoleného hlásenia poruchy.

10.4 Tabuľka porúch

| Porucha | Možná príčina | Odstránenie chyby | Odstránenie prostredníctvom |
|---|---|---|-----------------------------|
| Podprúd ohrevu alebo Nadprúd ohrevu | Nepripojené na správne sieťové napätie | Pripojte na správne sieťové napätie | Odborný elektrikár |
| | Zásuvné prípojky nie sú správne pripojené alebo sú chybné | Skontrolujte zásuvné prípojky V danom prípade správne pripojte alebo vymeňte | Odborný elektrikár |
| | Chybné polovodičové relé | Vymeňte polovodičové relé | Odborný elektrikár |
| | Chybný ohrev | Ohrev opravte alebo vymeňte | Odborný elektrikár |
| Podprúd čerpadla alebo Nadprúd čerpadla | Nepripojené na správne sieťové napätie | Pripojte na správne sieťové napätie | Odborný elektrikár |
| | Chybné čerpadlo | Čerpadlo opravte alebo vymeňte | Odborný personál |
| Chýba fáza | Sieťové pripojenie nie je správne vytvorené | Správne vytvorte sieťové pripojenie | Odborný elektrikár |

Poruchy

| Porucha | Možná príčina | Odstránenie chyby | Odstránenie prostriedníctvom |
|---|--|---|------------------------------|
| Nadmerná teplota okruhu | Prípojka chladiacej vody nie je správne vyhotovená | Prípojku chladiacej vody správne vyhotovte | Odborný personál |
| | Chladiaci ventil 1, resp. chladiaci ventil 2 chybný | Chladiaci ventil 1, resp. chladiaci ventil 2 prekontrolujte, v danom prípade vymeňte | Odborný personál |
| | Nesprávne kalibrovaný snímač teploty | Kalibrujte snímač teploty | Odborný personál |
| | Chybný snímač teploty | Vymeňte snímač teploty | Odborný personál |
| Systémový tlak je príliš nízky alebo Prekročená doba prvého plnenia alebo Prekročená doba plnenia | Veľký externý objem | Potvrďte poplach (pri prekročenej dobe prvého plnenia). | Obsluhujúca osoba |
| | Príliš nízky tlak vody siete. | Zvýšte tlak vody siete. | Obsluhujúca osoba |
| | Prípojka chladiacej, resp. systémovej vody nie je správne vyhotovená | Prípojku chladiacej, resp. systémovej vody správne vyhotovte (otvorte existujúce uzatváracie ventily) | Obsluhujúca osoba |
| | Uzatvorené alebo upchaté rýchlospojky | Rýchlospojky prekontrolujte, v danom prípade vyčistite alebo vymeňte | Odborný personál |
| | Chybné napojenia hadíc | Napojenia hadíc skontrolujte ohľadom netesností, v danom prípade vymeňte | Obsluhujúca osoba |
| | Chybné plniace čerpadlo | Plniace čerpadlo opravte alebo vymeňte | Odborný personál |
| | Nesprávne kalibrovaný snímač tlaku | Kalibrujte snímač tlaku | Odborný personál |
| | Chybný snímač tlaku | Vymeňte snímač tlaku | Odborný personál |
| Prekročené plniacie cykly | Chybné napojenia hadíc | Napojenia hadíc skontrolujte ohľadom netesností, v danom prípade vymeňte | Obsluhujúca osoba |
| K dispozícii žiadny prietok alebo Príliš slabý prietok | Znečistený filter v prítoku, resp. spätnom toku. | Vyčistite filter v prítoku, resp. spätnom toku. | Odborný personál |
| | Parameter Prietok interne min. nastavený príliš nízko. | Zvýšte parameter Prietok interne min. (pri príliš malom prietoku). | Obsluhujúca osoba |
| | Uzatvorené alebo upchaté rýchlospojky. | Rýchlospojky prekontrolujte, v danom prípade vyčistite alebo vymeňte. | Odborný personál |
| | Zalomené pripojenie hadice. | Odstráňte zalomenia v pripojení hadice. | Obsluhujúca osoba |
| | Upchatý spotrebič. | Spotrebič prekontrolujte, v danom prípade vyčistite. | Odborný personál |

Poruchy

| Porucha | Možná príčina | Odstránenie chyby | Odstránenie prostriedníctvom |
|---------------------------|--|--|------------------------------|
| Odchýlka teploty hore | Prípojka chladiacej, resp. systémovej vody nie je správne vyhotovená | Prípojku chladiacej, resp. systémovej vody správne vyhotovte | Obsluhujúca osoba |
| | Parameter odchýlky Požad.- Skut. hore je nastavený príliš malý | Parameter odchýlky Požad.- Skut. hore zväčšite | Obsluhujúca osoba |
| | Regulačné parametre nie sú nastavené optimálne | Regulačné parametre optimalizujte | Odborný personál |
| Odchýlka teploty dole | Parameter odchýlky Požad.- Skut. dole je nastavený príliš malý | Parameter odchýlky Požad.- skut. dole zväčšite | Obsluhujúca osoba |
| | Regulačné parametre nie sú nastavené optimálne | Regulačné parametre optimalizujte | Odborný personál |
| | Chladiaci ventil 1, resp. chladiaci ventil 2 chybný | Chladiaci ventil 1, resp. chladiaci ventil 2 prekontrolujte, v danom prípade vymeňte | Odborný personál |
| | Ohrievací výkon nedostatočný | Prekontrolujte potrebný ohrievací výkon Prekontrolujte, v danom prípade vymeňte ohrev | Odborný personál |
| Rušená komunikácia modulu | Ovládací kábel odpojený alebo chybný | Zapojte alebo vymeňte ovládací kábel | Obsluhujúca osoba |
| | Hlavný vypínač modulového zariadenia vypnutý | Zapnite hlavný vypínač | Obsluhujúca osoba |
| | Napájanie siete modulového zariadenia prerušené. | Skontrolujte napájanie siete | Odborný elektrikár |

10.5 Uvedenie do prevádzky po odstránenej poruche

Po odstránení poruchy vykonajte nasledujúce kroky na opätovné uvedenie do prevádzky:

1. Obnovte funkciu zariadení núdzového vypnutia.
2. Potvrďte poruchu na riadení.
3. Zabezpečte, aby sa v nebezpečnej oblasti nezdržovali žiadne osoby.
4. Spustíte podľa pokynov v kapitole „Obsluha“.

Likvidácia

11 Likvidácia

11.1 Bezpečnosť

Personál

- Likvidáciu smie vykonávať iba odborný personál.
- Práce na elektrickom zariadení smú vykonávať iba odborní elektrikári.
- Práce na hydraulike smie vykonávať iba odborný personál pre hydrauliku.

11.2 Likvidácia materiálu

Po dosiahnutí konca prevádzky sa zariadenie musí odovzdať na ekologickú likvidáciu.

Ak sa nevykonala žiadna dohoda o odobratí alebo likvidácii, rozobraté súčasti odovzdajte na opätovné zhodnotenie:

- Kovy zošrotujte.
- Plastové diely odovzdajte na recykláciu.
- Ostatné komponenty zlikvidujte oddelene podľa vlastností materiálov.



POZOR! **Škody na životnom prostredí pri nesprávnej likvidácii!**

Elektrický šrot, elektronické komponenty, mazivá a ostatné pomocné látky podliehajú nariadeniu o zaobchádzaní so špeciálnym odpadom a smú ich likvidovať iba schválené špecializované podniky!

Informácie k ekologickej likvidácii poskytne miestny obecný úrad alebo špecializované podniky na likvidáciu odpadov.

12 Náhradné diely

**VAROVANIE!****Bezpečnostné riziko spôsobené nesprávnymi náhradnými dielmi!**

Nesprávne alebo chybné náhradné diely môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť, ako aj viesť k poškodeniam, chybným funkciám alebo celkovému výpadku.

Preto:

- Používajte iba originálne náhradné diely výrobcu.

Náhradné diely odoberajte prostredníctvom zastúpenia firmy HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Zoznam náhradných dielov sa nachádza v prílohe B tohto návodu na prevádzku.

Pri použití neschválených náhradných dielov zaniknú všetky nároky na záruku a servis.

12.1 Objednávka náhradného dielu

Pri objednávke náhradného dielu bezpodmienečne uveďte:

- Označenie a ID náhradného dielu.
- Množstvo a jednotku.

Technické podklady


13 Technické podklady

13.1 Elektrická schéma

Prípojka: Elektrická


pozri typový štítok na zariadení, resp. na strana 25.

380–480 V

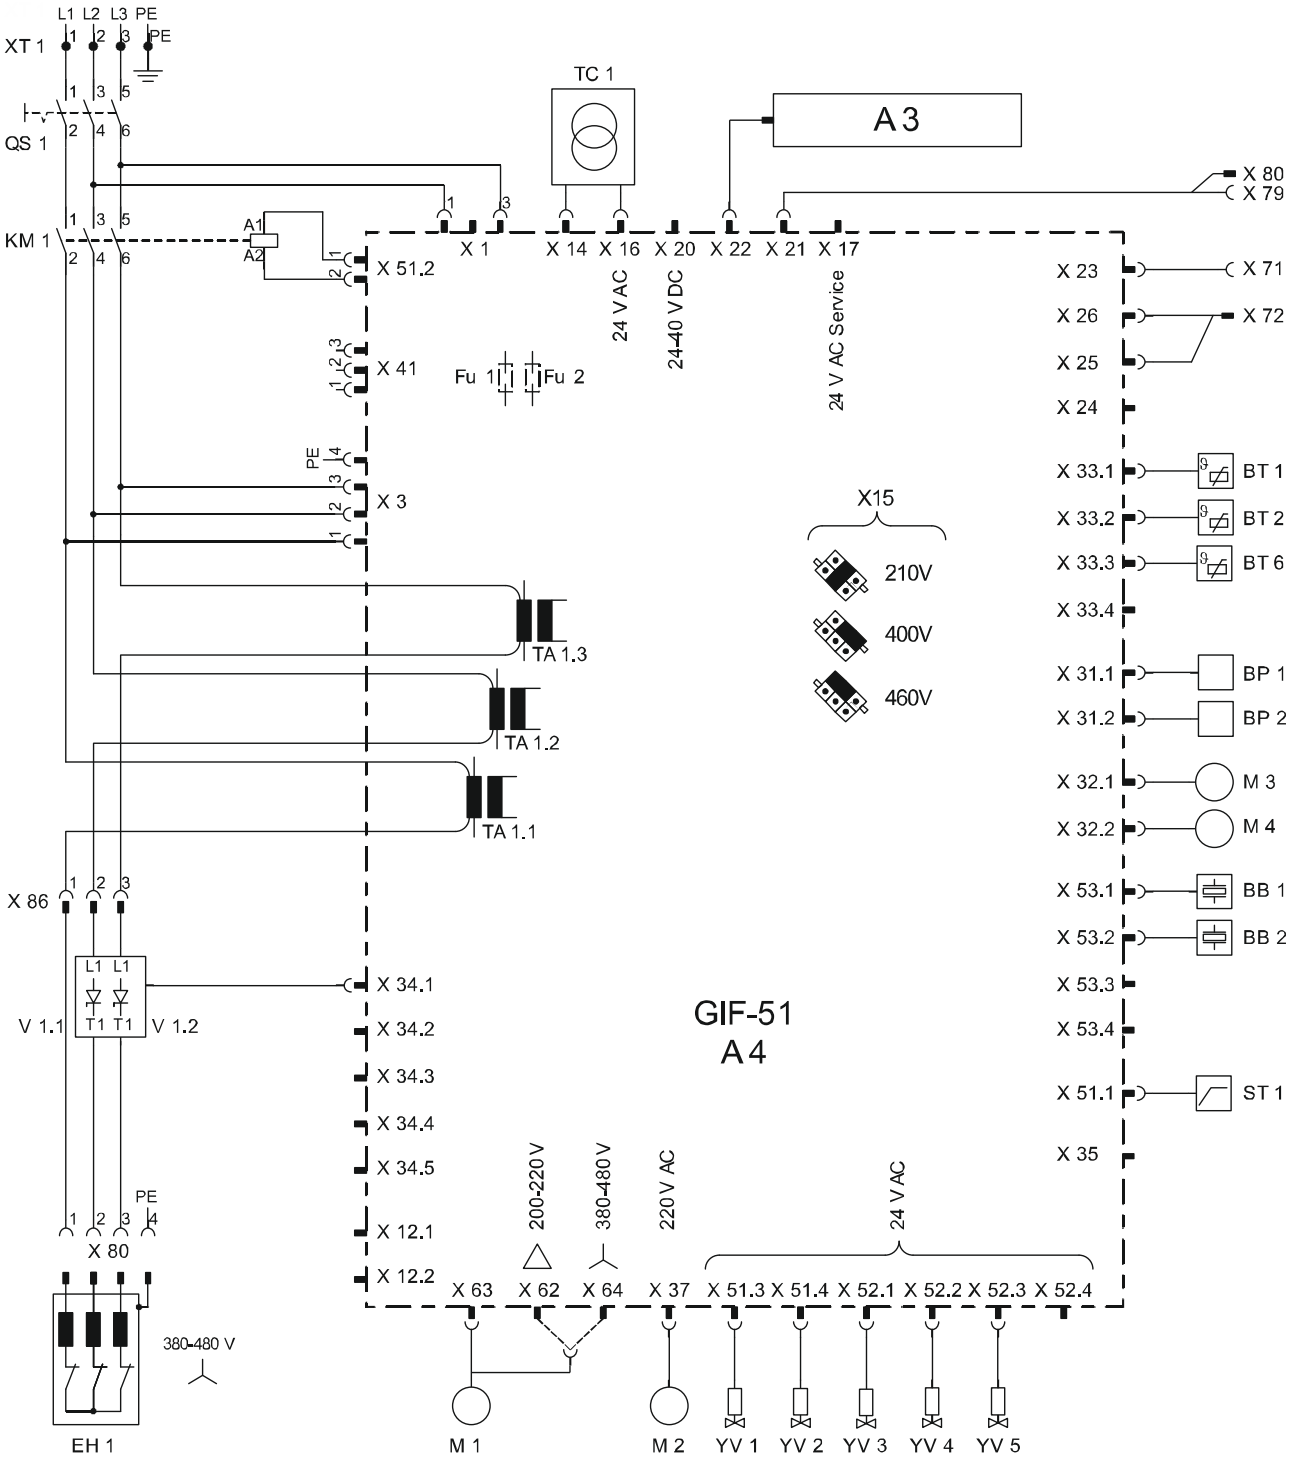

Technické podklady


200–220 V

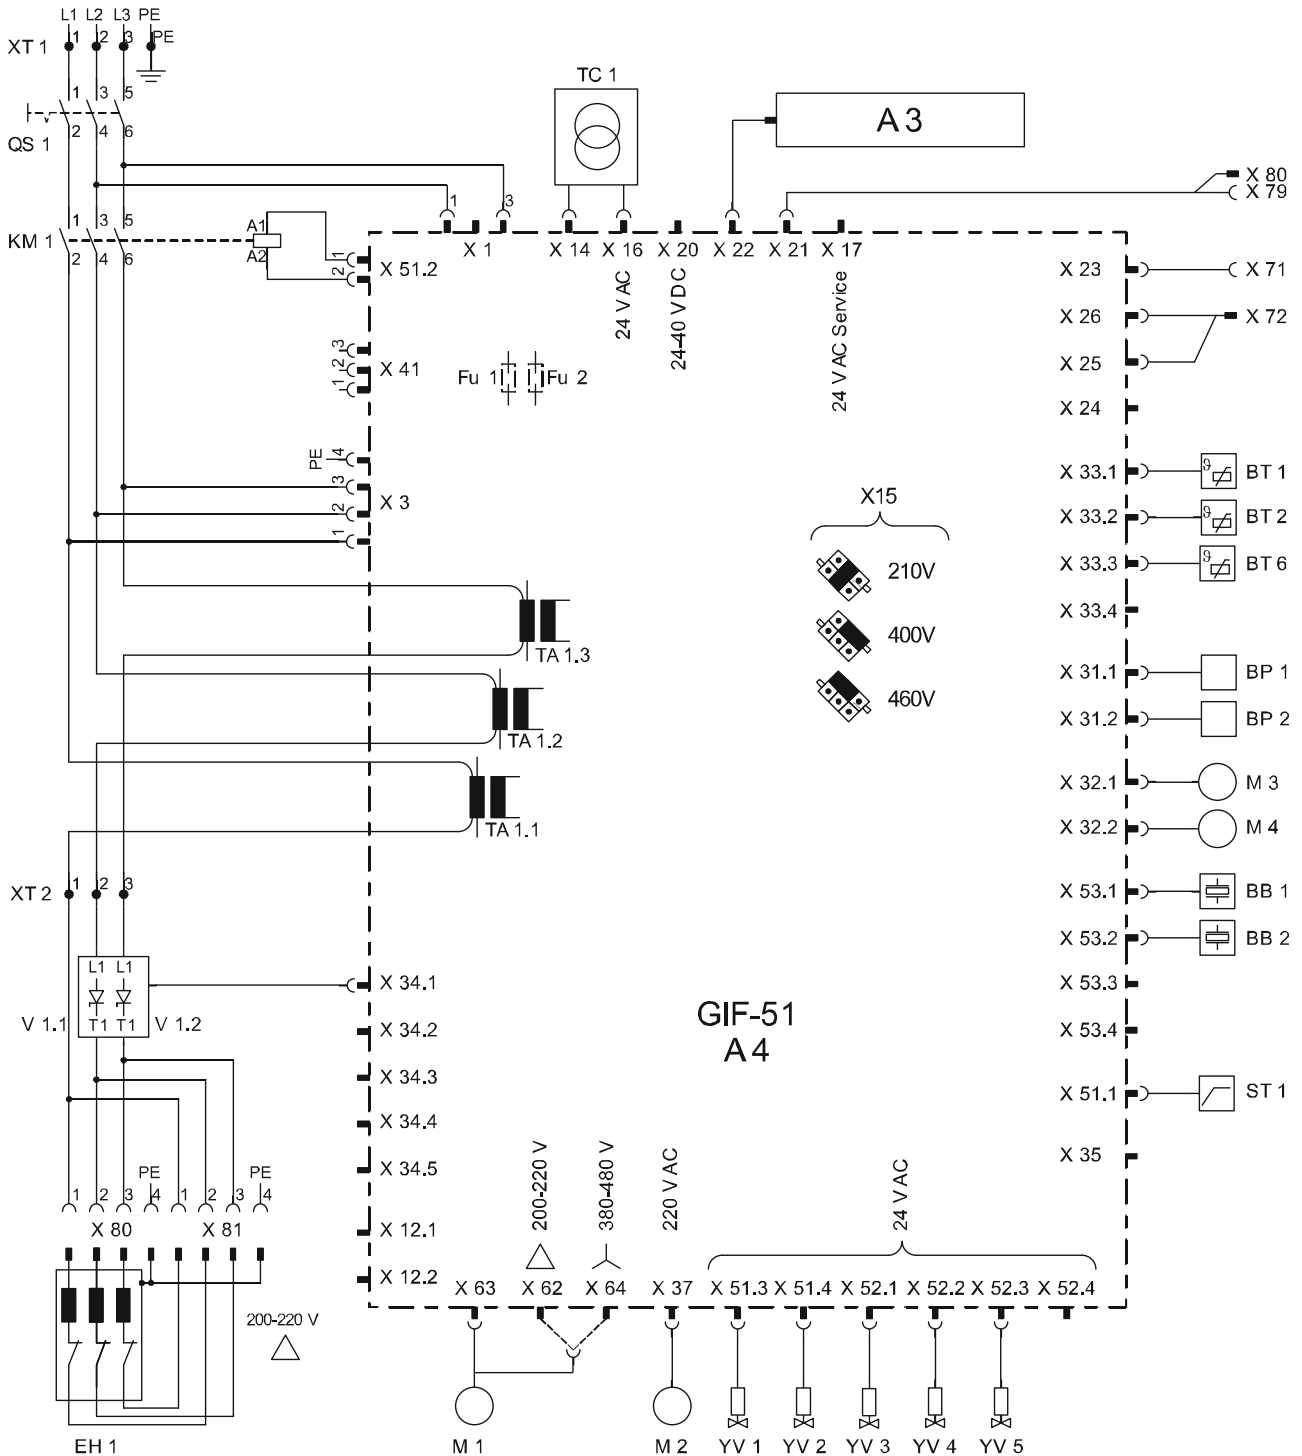


Technické podklady

13.2 Hydraulická schéma

HB-100ZM1

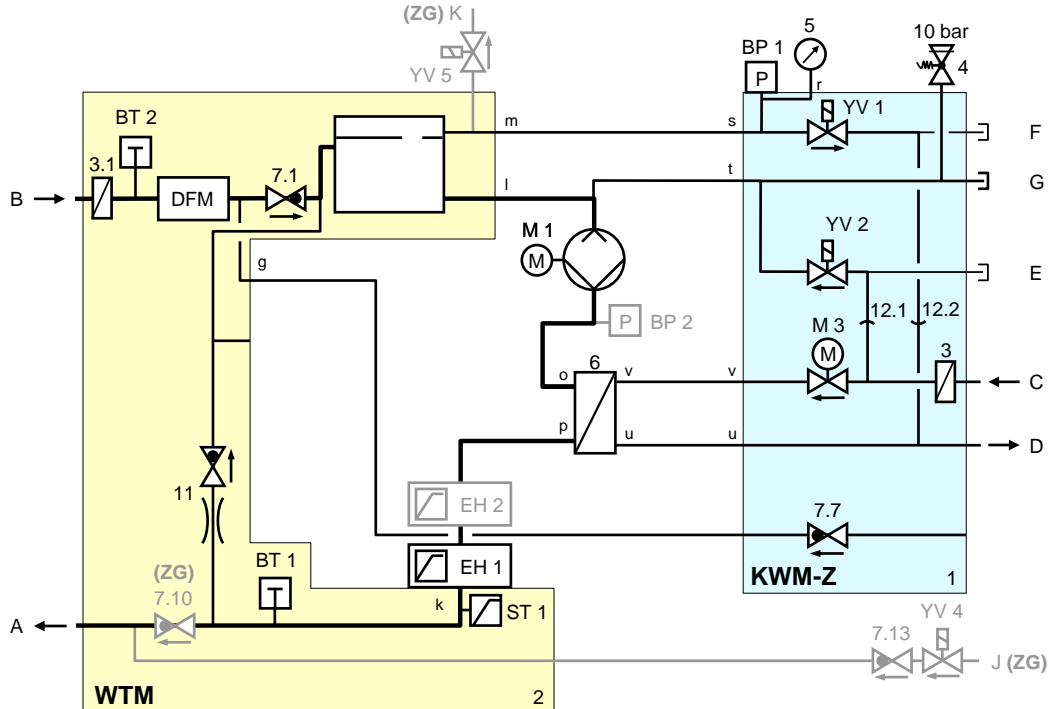


HB-100ZM1 (ZL)

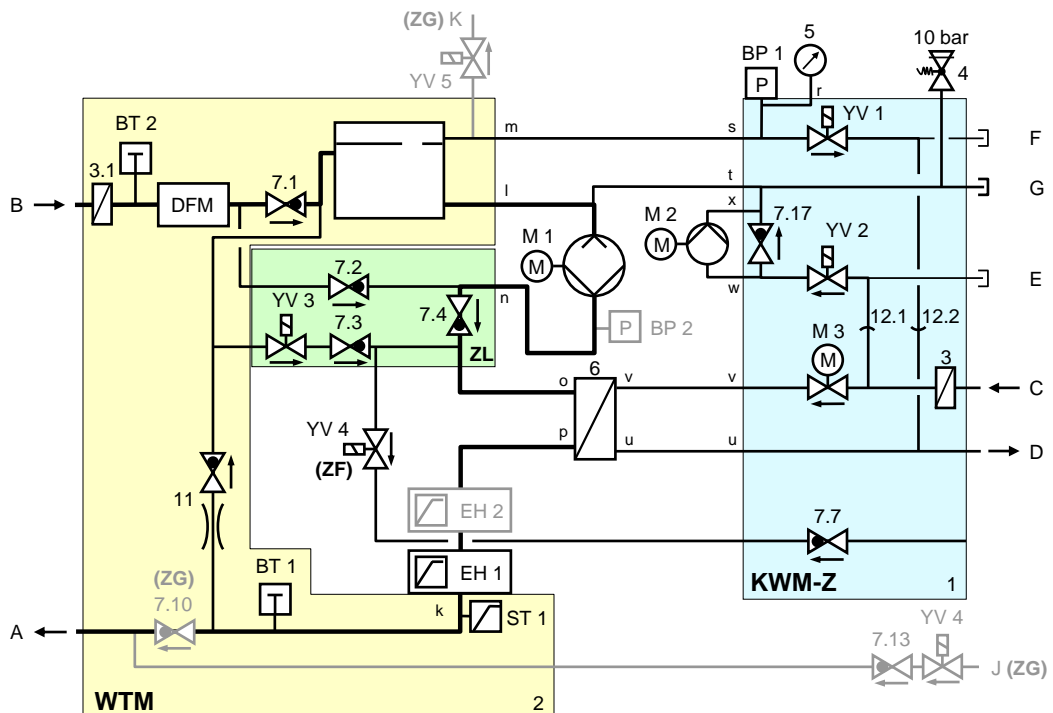


Technické podklady

HB-140/160ZM1

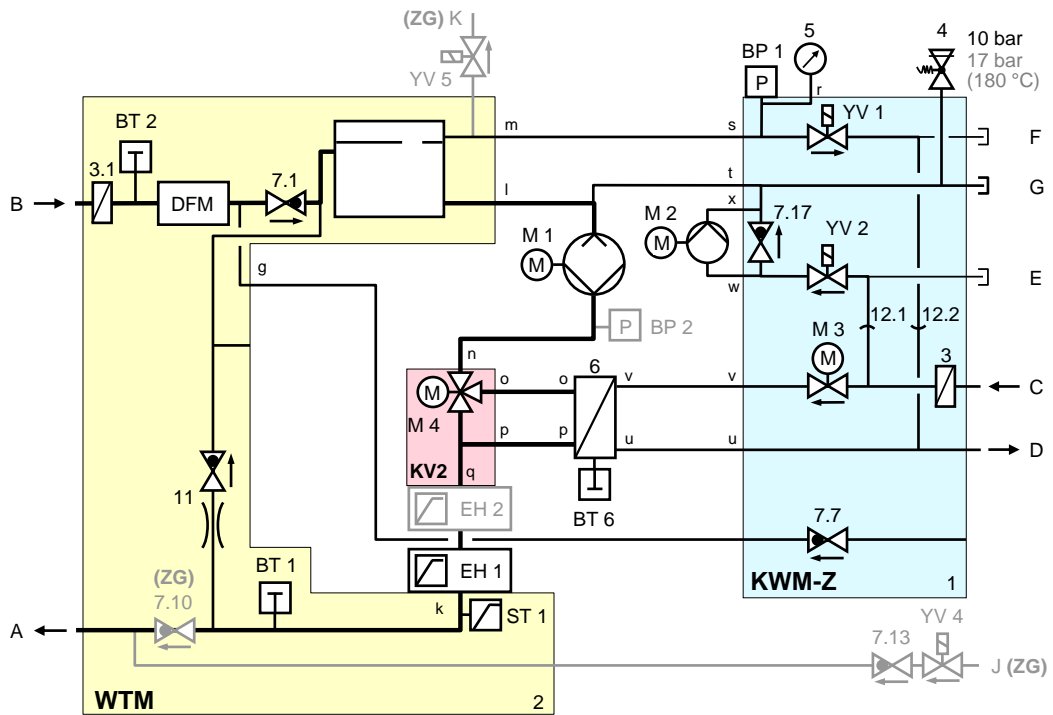


HB-140/160ZM1 (ZL)

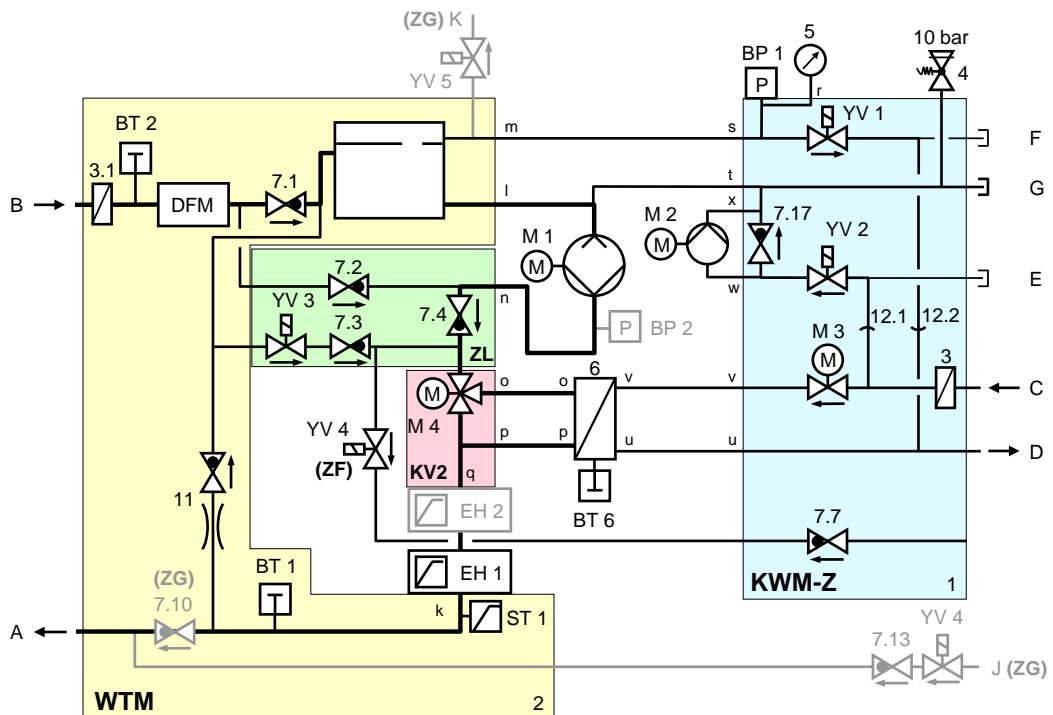


Technické podklady

13.3 Usporiadanie komponentov


Bočný pohľad vľavo

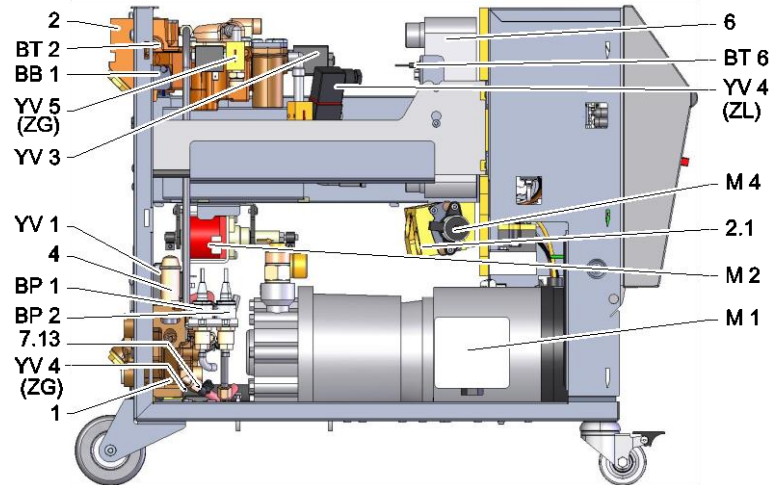

Bočný pohľad vpravo

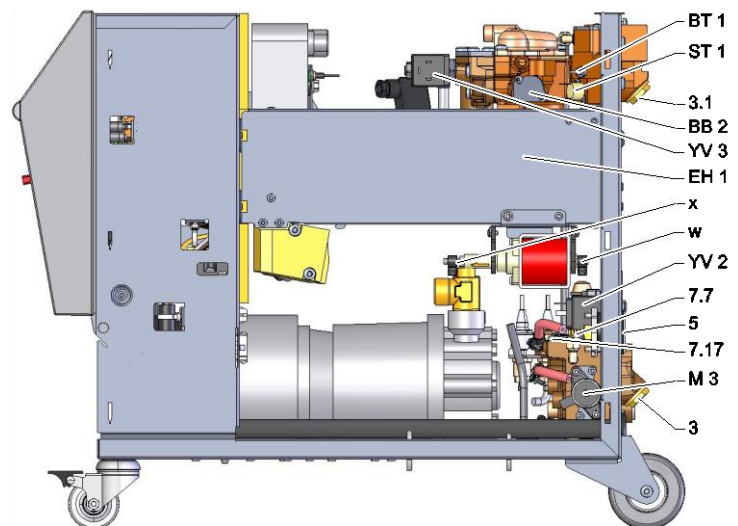


Modul chladiacej vody

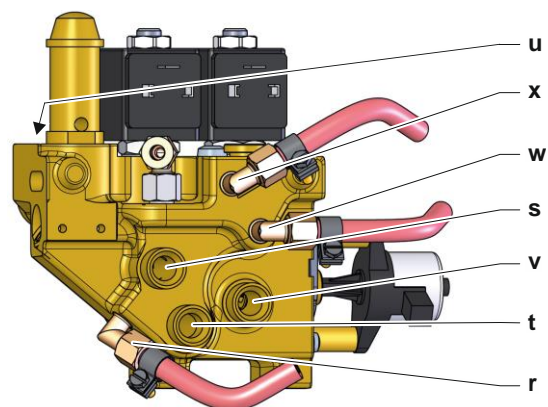


Technické podklady


Proporcionálny modul

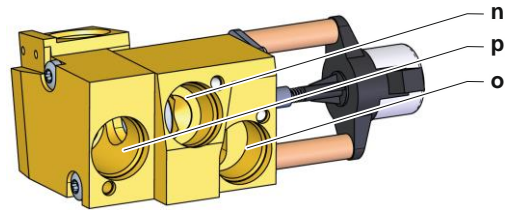


Chladič

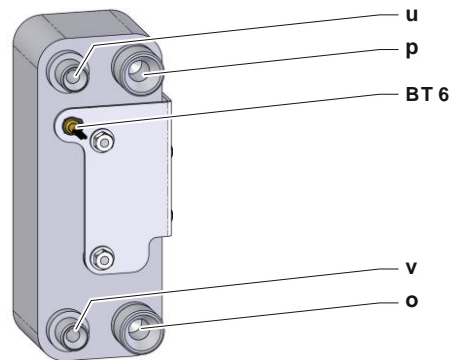

Elektrická časť

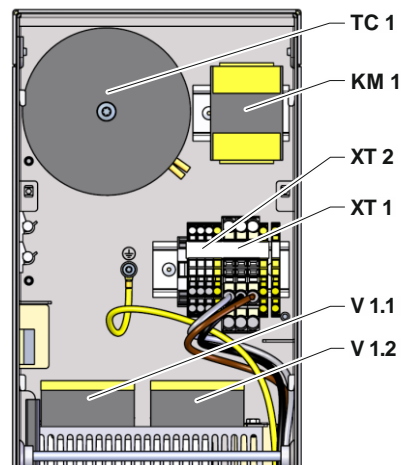

Predná strana

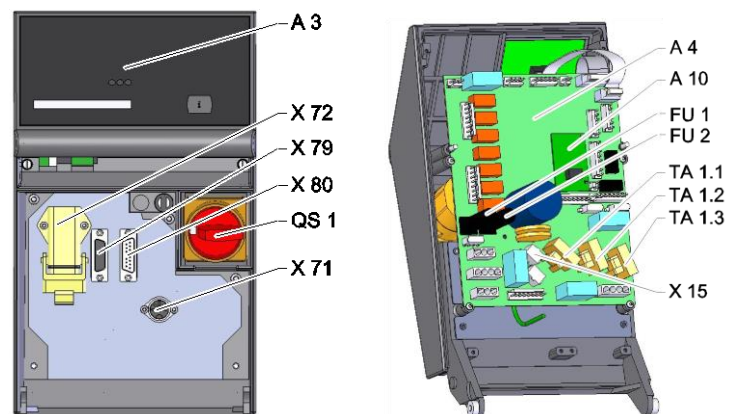

Technické podklady

13.4 Legenda

| KZ | Označenie | iba pri vyhotovení |
|------|--|-----------------------------|
| A | Prítok | |
| B | Spätný tok | |
| C | Vstup chladiacej vody | |
| D | Výstup chladiacej vody | |
| E | Vstup systémovej vody | |
| F | Výstup systémovej vody | |
| G | Vyprázdenie | |
| J | Vstup stlačeného vzduchu | ZG |
| K | Výstup stlačeného vzduchu | ZG |
| 1 | Modul chladiacej vody KWM | |
| 2 | Modul teplonosného média WTM | |
| 2.1 | Proporcionálny modul | |
| 2.2 | Modul zastavenia presakovania | ZL |
| 3 | Filter vstupu chladiacej vody | |
| 3.1 | Filter spätného toku | |
| 4 | Bezpečnostný ventil | |
| 5 | Manometer | |
| 6 | Chladič | |
| 7.1 | Spätný ventil spätného toku | |
| 7.7 | Spätný ventil vetrania | |
| 7.10 | Spätný ventil prítoku | ZG |
| 7.13 | Spätný ventil stlačeného vzduchu | ZG |
| 7.17 | Spätný ventil plnenia | 140, 160, 180, 200, 230, ZL |
| 11 | Obtok so spätným ventilom | |
| 12.1 | Odpojenie vstupu chladiacej a systémovej vody | |
| 12.2 | Odpojenie výstupu chladiacej a systémovej vody | |
| A 3 | Klávesnica | |
| A 4 | Doska zariadenia GIF-51 | |
| BB 1 | Akustický menič 1 | |
| BB 2 | Akustický menič 2 | |
| BP 1 | Snímač tlaku systému | |
| BP 2 | Snímač tlaku prítoku | ZU, 4S, 8R |
| BT 1 | Snímač teploty prítoku | |
| BT 2 | Snímač teploty spätného toku | |
| BT 6 | Snímač teploty chladiča | |
| EH 1 | Ohrev 1 | |
| FU 1 | Poistka 0,8 A, pomalá | |
| FU 2 | Poistka 0,8 A, pomalá | |
| KM 1 | Hlavný stýkač | |
| M 1 | Hlavné čerpadlo | |
| M 2 | Plniace čerpadlo | |
| M 3 | Chladiaci ventil 1 (KV 1) | |
| M 4 | Chladiaci ventil 2 (KV 2) | |

Technické podklady


| KZ | Označenie | iba pri vyhotovení |
|--------|--|-------------------------------|
| N | Sieťový prívod | |
| QS 1 | Hlavný vypínač | |
| ST 1 | Obmedzovač teploty prítoku | |
| TA 1.1 | Menič prúdu 1 | |
| TA 1.2 | Menič prúdu 2 | |
| TA 1.3 | Menič prúdu 3 | |
| TC 1 | Transformátor | |
| V 1.1 | Polovodičové relé ohrevu 1 | |
| V 1.2 | Polovodičové relé ohrevu 1 | |
| X 15 | Predvoľba napätia | |
| X 71 | Zásuvka externého snímača | ZE |
| X 72 | Zástrčka kontaktu poplachu, externé riadenie | ZB |
| X 79 | Zásuvka HB OUT | |
| X 80 | Zástrčka HB IN | |
| XT 1 | Svorka sieťovej prípojky | |
| XT 2 | Svorka ohrevu | 380–480 V, 16 kW 200–220 V |
| YV 1 | Magnetický ventil odvzdušnenia | |
| YV 2 | Magnetický ventil plnenia | |
| YV 3 | Magnetický ventil zastavenia presakovania | ZL |
| YV 4 | Magnetický ventil vetrania, resp. stlačeného vzduchu | ZL, resp. ZG |
| YV 5 | Magnetický ventil odľahčenia od tlaku | ZG |

Kábel k rozhraniam


14 Kábel k rozhraniam

14.1 Externý snímač


Typ snímača termočlánok (typ J,K,T)

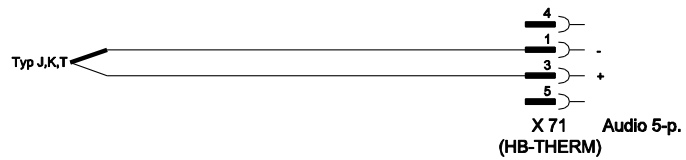


Typ snímača Pt 100 (2-vodičové vyhotovenie)

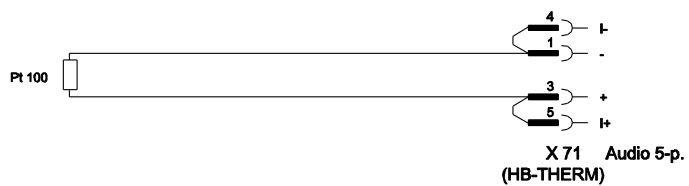

Typ snímača Pt 100 (3-vodičové vyhotovenie)

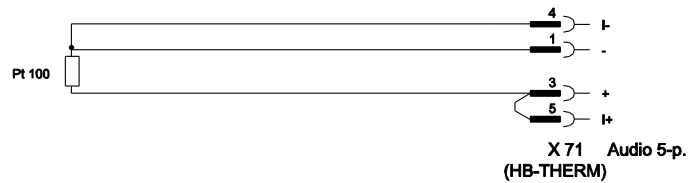

Typ snímača Pt 100 (4-vodičové vyhotovenie)

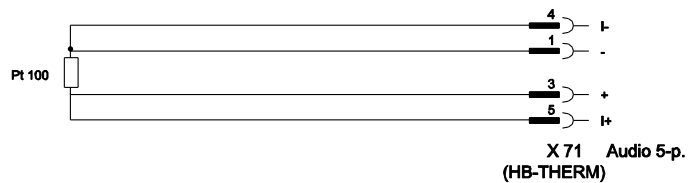


Kábel k rozhraniam

14.2 Externé riadenie



| Funkcia | | Kontakt | Zaťaženie |
|--------------------|-----|-------------------------|--------------|
| Zariadenie | ZAP | Zopnúť (čelo impulzu) | 5 VDC, 2 mA |
| | VYP | Rozopnúť (čelo impulzu) | |
| Požadovaná hodnota | 2 | Zopnúť (čelo impulzu) | 5 VDC, 2 mA |
| | 1 | Rozopnúť (čelo impulzu) | |
| Program rampy | ZAP | Zopnúť (čelo impulzu) | 5 VDC, 2 mA |
| | VYP | Rozopnúť (čelo impulzu) | |
| Kontakt poplachu | --- | --- | 250 VAC, 4 A |

14.3 Rozhranie HB

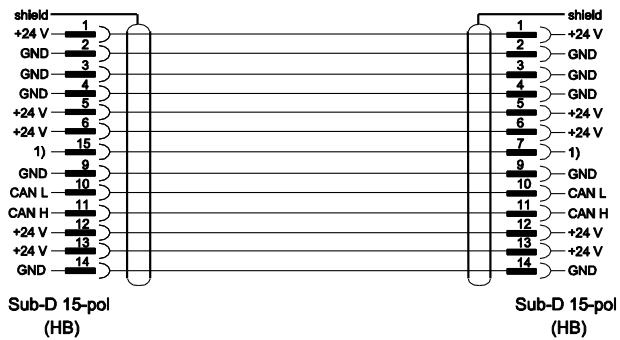

1) Prostredníctvom tohto kontaktu sa spína automatický zakončovací odpor.