

HB-Therm®

THERMO-5

Bruks- och serviceanvisning

HB-250T3

Tempereringsaggregat



HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch
Phone +41 71 243 65 30

Översättning av originalinstruktionen

(Typenschild)

Index.....	7
1 Allmänt	9
1.1 Information om denna instruktionsbok	9
1.2 Symbolförklaring.....	10
1.3 Garantibegränsning	11
1.4 Upphovsrätt	11
1.5 Garantibestämmelser	12
1.6 Kundservice	12
2 Säkerhet	13
2.1 Avsedd användning	13
2.2 Driftsansvariges ansvar	14
2.3 Krav för personalen	15
2.3.1 Kvalifikationer.....	15
2.3.2 Obehöriga	16
2.4 Personlig skyddsutrustning	17
2.5 Särskilda faror	18
2.6 Säkerhetsanordningar	20
2.7 Skyltar.....	21
2.8 CE-konformitetsförklaring för maskiner	22
2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery	23
3 Tekniska data.....	24
3.1 Allmänna uppgifter	24
3.2 Utsläpp	25
3.3 Driftvillkor	25
3.4 Anslutningar.....	26
3.5 Drivmedel	27
3.6 Typskytt	29
4 Uppbyggnad och funktion.....	30
4.1 Översikt	30
4.2 Kortfattad beskrivning.....	30
4.3 Funktionsprincip	31
4.4 Värmebärare.....	31
4.5 Anslutningar.....	32
4.6 Extrautrustning	33
4.7 Driftsätt	34
4.7.1 Huvudsakliga driftssätt.....	34
4.7.2 Typer av hjälptrift	34
4.8 Arbets- och faroområden.....	34
5 Transport, förpackning och förvaring.....	35
5.1 Säkerhetsanvisningar för transport	35
5.2 Transport	35
5.3 Transportinspektion	37
5.4 Förpackning.....	37

Inhalt

5.5	Symboler på förpackningen.....	39
5.6	Förvaring	39
6	Installation och första idrifttagning.....	40
6.1	Säkerhet	40
6.2	Krav på uppställningsplatsen	41
6.3	Installationsarbeten	42
6.3.1	Låsa hjulen.....	42
6.3.2	Kylvattenberedning	42
6.3.3	Koppla in systemanslutningarna	43
6.3.4	Påfyllning av enheten.....	45
6.3.5	Ansluta datagränssnitt	46
6.3.6	Anslut externsensor	48
7	Styrning.....	49
7.1	Knappsats.....	49
7.1.1	Tangentfunktioner enstaka instrument	49
7.1.2	Tangentfunktioner användning av modulinstrument	50
7.1.3	Tangentfunktioner använd instrument som modul	51
7.1.4	Grundskärm	52
7.2	Manövreringsstruktur.....	54
7.3	Menyträd.....	55
8	Användning.....	64
8.1	Nät Till	64
8.2	Registrering av ny modulenhet.....	65
8.3	Särskilda förhållanden vid styrning av modulenhet.....	66
8.4	Använda enstaka instrument som modul	67
8.5	Inkoppling	68
8.5.1	Normaldrift.....	68
8.5.2	Extern sensor	69
8.5.3	Drift med 2. Börvärde	71
8.5.4	Fjärrstyrn.drift	72
8.6	Fränkoppling.....	75
8.6.1	Avkylnings och avstängning	75
8.6.2	Formtömning	76
8.7	Stopp i nödsituation	77
8.8	Definiera åtkomsträtt	78
8.8.1	Ställa in användarprofilen	78
8.8.2	Ställa in styrningsaktivivering	78
8.8.3	Ändra åtkomstkod	79
8.9	Inställningar	80
8.9.1	Ställa in tidszon, datum och klockslag	80
8.9.2	Definiera interna mätplatser	81
8.9.3	Inställning av brytarur.....	82
8.9.4	Ställa in rampprogram.....	83
8.10	Processövervakning	84

Inhalt

8.10.1	Övervaka gränsvärde.....	84
8.10.2	Övervakning av pumpförsitning	86
8.10.3	Nivåövervakning	86
8.10.4	Optimera regulator	87
8.11	Utforskarfönster	88
8.12	Spara/ladda	89
8.12.1	Verktygsdata	91
8.12.2	Registrering av ärdata.....	93
9	Skötsel.....	95
9.1	Säkerhet	95
9.2	Öppna apparaten	96
9.3	Underhållsplan.....	98
9.4	Underhållsarbete	100
9.4.1	Rengöring.....	100
9.4.2	Pump.....	101
9.4.3	Temperaturmätning.....	102
9.4.4	Tryckmätning.....	103
9.4.5	Mjukvaruuppdatering	104
9.4.6	Skapa åtkomst till komponenter.....	106
10	Störningar	107
10.1	Säkerhet	107
10.2	Störningsindikationer	109
10.2.1	Störningsmeddelande display	109
10.3	Ta fram störningsorsak.....	110
10.4	Störningstabell.....	111
10.5	Idrifttagning efter åtgärdad störning	112
11	Avfallshantering	113
11.1	Säkerhet	113
11.2	Avfallshantering av material	113
12	Reservdelar	114
12.1	Reservdelsbeställning	114
13	Tekniskt underlag.....	115
13.1	Elschema.....	115
13.2	Hydraulikscheman	118
13.3	Komponentplacering	119
13.4	Teckenförklaring	122
14	Kabel till gränssnitt.....	124
14.1	Extern sensor	124
14.2	Extern styrning.....	125
14.3	Seriellt datagränssnitt	125
14.4	CAN Bus-gränssnitt	127
14.5	Gränssnitt HB	128

Inhalt

Appendix

- A Specialutföranden
- B Reservdellista

Index

A

Anslut externsensor	48
Ansluta gränssnitt	46
Anslutning	26
el 32	26
elektrisk	26
fram- och returledning	26
kylvatten	26
Anslutning tömning	26
Användarprofil	78
Användning	13, 64
Arbetsområden	34

Å

Åtkomstkod	79
Åtkomsträtt	78

A

Avfallshantering	113
Avfallshantering av material	113
Avkyllning	75
Avsedd användning	13

B

Behörig elektriker	15
Behörig hydraulisk personal	15
Behörig personal	15
Börvärde 2	71
Bullernivå	25

C

CE-konformitetsförklaring	22
Cirkulerande volym	24

D

Datum, ställa in	80
Driftsätt	34
Driftvillkor	25
Drivmedel	18, 27

E

Elektrisk ström	18
Elschema	115
Expansionsvolymer	24
Extrautrustning	33

F

Faroområden	34
Faror	18
Fast säkring	26
Fjärrstyrn drift	72
Formtömning	76
Förpackning	37
Förvaring	39
Frånkoppling	75
Funktionsprincip	31

G

Garanti	11, 12
Grundskärm	52

H

Huvudströmbrytare	20
Hydrauliskschema	119
Hydrauliska anslutningar	32

I

Inkoppling	68
Installation	42
Inställningar	80

J

Jordfelsbrytare (RCD)	26
-----------------------------	----

K

Kabel till gränssnitt	125
Klockslag, ställa in	80
Knappsats	49
Kod	79
Komponentplacering	120
Konstruktion	30
Kundservice	12
Kylvattenberedning	42

L

Låsa hjulen	42
Loggbok larm	110

M

Manövreringsstruktur	54
Mätning	
Flöde	24

Temperatur	24
Tryck	24
Mätplatser	81
Menyträd	55
Mjukvaruuppdatering	104
N	
Normaldrift	68
O	
Öppnande av apparaten	96
Översikt.....	30
Övervakning.....	84
Fyllnivå	86
grad	85
gränsvärde	84
pumpförslitning.....	86
P	
Personal.....	15, 95, 107
Pump.....	101
R	
Rampprogram.....	83
Registrering av ärdata	93
Regulatoroptimering	87
Rengöring	100
Reservdelar	114
S	
Säkerhet	13
Säkerhetsanordningar	20
Skötsel	95
Skyddsutrustning	17, 95, 107
Skyltar	21
Spara/ladda	89
Specialutförande.....	9
Statusindikering	53
Störningar	107
indikationer.....	109
tabell.....	111
Störningsorsaker.....	110
Störningsöversikt	110
Styrning	49
Styrningsaktivivering.....	78
Symboler	
enhetens baksida	32
på förpackningen.....	39
Symboler i instruktionsboken	10
Symbolindikering.....	53
T	
Teckenförklaring	123
Tekniska data.....	24
Tekniskt underlag.....	115
Temperaturmätning.....	102
Timer	82
Transport.....	35
Tryckmätning	103
Typskytt.....	29
U	
UK-Declaration of Conformity	23
Underhåll.....	95
arbete	100
plan	98
Uppställningsplats.....	41
Utsläpp	25
V	
Värmebärare	31
Verktygsdata	91
Vikt	24
Y	
Ytor, varma	19

1 Allmänt

1.1 Information om denna instruktionsbok

Med hjälp av denna instruktionsbok kan du hantera enheten på ett säkert och effektivt sätt.

Instruktionsboken är en del av enheten och måste finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till enheten. Personalen måste ha noggrant läst igenom denna instruktionsbok och förstått innehållet. En grundförutsättning för säkert arbete är att alla angivna säkerhetsanvisningar och hanteringsanvisningar i denna instruktionsbok följs.

Därutöver gäller de lokala olycksfallsföreskrifterna och de allmänna säkerhetsbestämmelserna för enhetens användningsområde.

Bilder i denna instruktionsbok är till för att ge användarna grundläggande förståelse av materialet och kan avvika från enhetens verkliga utförande.

Vid enheter med specialutföranden (se typskylten på enheten resp. på sidan 2) bifogas motsvarande tilläggsdokument i bilaga A.

Med förbehåll för tekniska ändringar inom ramarna för förbättringar av användningsegenskaperna samt vidareutvecklingen.

Allmänt**1.2 Symbolförklaring****Säkerhetsanvisningar**

I denna instruktionsbok markeras säkerhetsanvisningar med symboler. Signalord inleder säkerhetsanvisningarna och de ger uttryck för den fara anvisningen betecknar.

Säkerhetsanvisningarna måste följas för att olyckor, person- och sakkador ska undvikas.

**FARA!**

... Indikerar en situation som är direkt farlig, som kan leda till dödsfall eller svåra skador om den inte undviks.

**VARNING!**

... Indikerar en situation som kan bli farlig och som kan leda till dödsfall eller svåra skador om den inte undviks.

**FÖRSIKTIGT!**

... indikerar en situation som kan bli farlig och som kan leda till mindre eller lätta skador om den inte undviks.

**OBSERVERA!**

... indikerar en situation som kan bli farlig och som kan leda till sakkador om den inte undviks.

**OBS!**

... ger praktiska tips och rekommendationer samt information för effektiv och störningsfri drift.

Tips och rekommendationer**Särskilda säkerhetsanvisningar**

För att uppmärksamma på särskilda faror används följande symboler i säkerhetsanvisningar:



... indikerar fara på grund av elström. Om säkerhetsanvisningarna inte följs föreligger risk för svåra skador eller dödsfall.

1.3 Garantibegränsning

Alla uppgifter och anvisningar i denna instruktionsbok har sammanställts med avseende på gällande normer och föreskrifter, i enlighet med aktuell teknik samt i enlighet med vår mångåriga kunskap och våra erfarenheter.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador till följd av:

- Om instruktionsboken inte följs
- Icke avsedd användning
- Användning av personal som inte är utbildad
- Egenmäktig förändring
- Tekniska förändringar
- Användning av reservdelar som inte är tillåtna

Det faktiska leveransomfåget kan avvika från det som beskrivs och visas här vid specialutföranden med tillbehörsutrustning eller till följd av den senaste tekniska utvecklingen.

De skyldigheter som anges i leveransavtalet, de allmänna affärsvillkoren samt tillverkarens leveransvillkor och den gällande lagstiftningen vid tidpunkten då kontraktet undertecknades gäller.

1.4 Upphovsrätt

Denna instruktionsbok är skyddad av upphovsrätt och är uteslutande avsedd för internt bruk.

Det är inte tillåtet att överlämna den till tredje part, att kopiera den i någon form – gäller även utdrag – eller att ändvända och/eller yppa innehållet utan skriftligt medgivande från tillverkaren, med undantag för internt bruk.

Brott mot detta leder till skadeståndsanspråk. Vidare anspråk förbehålls.

Allmänt

1.5 Garantibestämmelser

Garantibestämmelserna framgår av tillverkarens allmänna leveransvillkor.

1.6 Kundservice

För teknisk rådgivning står HB-Therms representanter eller vår kundtjänst till förfogande, → www.hb-therm.ch.

Därutöver är våra medarbetare ständigt intresserade av ny information och nya erfarenheter, som uppstår under användningen och som kan bidra till förbättringar av våra produkter.

2 Säkerhet

Det här kapitlet ger en överblick över alla viktiga säkerhetsaspekter för optimalt skydd av personalen samt för säker och störningsfri drift.

Om de användningsinstruktioner och säkerhetsanvisningar som anges i denna instruktionsbok inte följs, kan det leda till stora risker.

2.1 Avsedd användning

Enheten är uteslutande utvecklad och konstruerad för den avsedda användning som beskrivs här.

Tempereringsenheten är enbart avsedd för att se till att en - ansluten förbrukare (exempelvis ett verktyg) når en angiven temperatur och håller denna konstant genom uppvärmning eller avkyllning med hjälp av värmebärarens olja.

Tempereringsenheten får endast drivas i enlighet med de värden som anges i tekniska data.

Till avsedd användning hör efterlevnad av alla uppgifter i denna instruktionsbok.

All användning som sträcker sig utöver den avsedda gäller som felaktig och kan leda till farliga situationer.



VARNING!

Fara till följd av felaktig användning!

Felaktig användning av enheten kan leda till farliga situationer.

Följande är absolut förbjudet:

- Användning av en annan värmebärare än värmebärarolja.

Alla typer av anspråk vid skador till följd av icke avsedd användning är uteslutna.

Säkerhet

2.2 Driftsansvariges ansvar

Denna enhet är avsedd för yrkesmässig användning. Det åligger enhetens ägare att garantera arbetssäkerheten i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid sidan av säkerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok måste gällande säkerhets-, olycksfallsskydds- och miljöskydds-föreskrifter för användningsområdet följas. Då gäller i synnerhet:

- Ägaren måste informera sig om gällande arbetsskyddsbestämmelser i en riskbedömning informera om andra faror, som kan uppstå till följd av de speciella arbetsvillkoren på användningsplatsen. Dessa måste återges i form av driftsanvisningar för driften av enheten.
- Ägaren måste under enhetens hela användningstid kontrollera att de driftsanvisningar som ägaren tagit fram följer det aktuella regelverket samt anpassa dessa i relevanta fall.
- Ägaren måste entydigt reglera och fastställa ansvarsområden för installation, drift, underhåll och rengöring.
- Ägaren måste sörja för att alla medarbetare, som kommer i kontakt med utrustningen, har läst och förstått denna instruktionsbok.
Dessutom måste ägaren regelbundet utbilda personalen och informera om farorna.
- Ägaren måste tillse att personalen har relevant skyddsutrustning.

Ägaren är dessutom ansvarig för att utrustningen alltid är felfri i tekniskt hänseende. Därvid gäller följande:

- Ägaren ansvarar för att de underhållsintervall som anges i denna instruktionsbok efterlevs.
- Ägaren måste regelbundet kontrollera att alla säkerhetsanordningar fungerar och är helt felfria.

2.3 Krav för personalen

2.3.1 Kvalifikationer



VARNING!

Skaderisk vid otillräckliga kvalifikationer!

Felaktig användning kan leda till betydande person- och saskskador.

Därför:

- Alla uppgifter får enbart utföras av kvalificerad personal.

Följande kvalifikationer nämns för olika arbetsuppgifter i instruktionsboken:

■ Utbildad person

har undervisats av ägaren om de uppgifter som personen ansvarar för samt om de möjliga faror som kan uppstå vid felaktig användning.

■ Behörig personal

får tack vare sin utbildning kunskap och erfarenhet samt sin kännedom om gällande normer och bestämmelser, arbeta med de uppgifter som ålagts personen i fråga samt på egen hand identifiera och undvika eventuella faror.

■ Behörig elektriker

får tack vare sin utbildning kunskap och erfarenhet samt sin kännedom om gällande normer och bestämmelser, arbeta på elektriska anläggningar samt på egen hand identifiera och undvika eventuella faror.

Elektrikern är utbildad för det speciella området som han/hon arbetar inom och känner till relevanta normer och bestämmelser.

■ Behörig hydraulisk personal

får tack vare sin utbildning kunskap och erfarenhet samt sin kännedom om gällande normer och bestämmelser, arbeta på hydrauliska anläggningar samt på egen hand identifiera och undvika eventuella faror.

Hydraulisk personal är utbildad för det speciella området som personalen arbetar inom och känner till relevanta normer och bestämmelser.

Säkerhet

2.3.2 Obehöriga



VARNING!

Fara för obehöriga!

Obehöriga personer, som inte motsvarar de krav som beskrivs här, känner inte till riskerna i arbetsområdet.

Därför:

- Obehöriga personer får inte befina sig i arbetsområdet.
- Tilltala personerna i tveksamma fall och beordra dem att lämna arbetsområdet.
- Avbryt arbetet så länge obehöriga personer befinner sig i arbetsområdet.

2.4 Personlig skyddsutrustning

Under arbetet är det obligatoriskt att bära personlig skyddsutrustning för att minimera hälsoriskerna.

- Den skyddsutrustning som krävs för det aktuella arbetet ska alltid bäras.
- Följ anvisningarna om personlig skyddsutrustning som anges i arbetsområdet.

Utrustning som ska bäras vid särskilda arbetsuppgifter

Vid särskilda arbetsuppgifter måste speciell skyddsutrustning bäras. Information om denna anges i de olika kapitlen i denna instruktionsbok. I följande text indikeras denna särskilda skyddsutrustning på följande sätt:



Skyddskläder

är tätsittande arbetskläder med långa ärmar och långa byxben. De skyddar i första hand mot varma ytor.



Skyddshandskar

för skydd av händerna mot skavsår, skärsår eller djupare skador samt mot beröring av varma ytor.



Skyddsglasögon

för att skydda ögonen mot vätskestänk.



Skyddsskor

som skyddar mot nedfallande delar och minskar halkrisken på hala underlag.

Säkerhet

2.5 Särskilda faror

I följande avsnitt anges övriga risker som framgår av en riskbedömning.

- De säkerhetsanvisningar och varningar som anges i de följande kapitlen ska beaktas och anges för att minska riskerna för hälsofaror samt för att undvika farliga situationer.

Elektrisk ström



FARA!

Livsfara genom elektrisk ström!

Det råder omedelbar livsfara vid kontakt med spänningsförande delar. Skada på isoleringen eller enskilda komponenter kan vara livsfarlig.

Därför:

- Vid skador på isoleringen, stäng av spänningsförsörjningen genast och låt reparera orsaken.
- Låt endast en behörig elektriker utföra arbeten på den elektriska anläggningen.
- Vid alla arbeten på elsystemet, vid underhålls, rengörings- och reparationsarbeten ska stickproppen dras ur eller bryt extern spänningsförsörjning allpoligt och säkras mot återanslutning. Kontrollera att apparaten är spänningsfri.
- Ingen säkringar får överbryggas eller sättas ur funktion. Vid byte av säkringar tillse korrekt amperetal.
- Håll fukt borta från spänningsförande delar. Det kan annars leda till kortslutning.

Varma drivmedel



VARNING!

Risk för brännskador från varma drivmedel!

Vid drift kan drivmedel orsaka brännskador vid höga temperaturer och högt tryck.

Därför:

- Arbeten på hydrauliken får endast utföras av utbildad personal.
- Innan arbeten på hydrauliken påbörjas ska du kontrollera om drivmedlen är varma eller står under tryck. Låt vid behov enheten svalna, gör den trycklös och stäng av den. Kontrollera att den är trycklös.

Varma ytor**FÖRSIKTIGT!****Risk för brännskador på varma ytor!**

Kontakt med varma komponenter kan orsaka brännskador.

Därför:

- Bär skyddshandskar vid samtliga arbeten i närheten av varma komponenter.
- Kontrollera före alla arbeten att komponenterna har svalnat till omgivningstemperatur.

Klämrisk**VARNING!****Klämrisk på grund av att enheten rullar eller välter**

Vid ojämna underlag eller obromsade hjul föreligger risk för att enheten välter eller rullar iväg och orsakar klämskador.

Därför:

- Enheten får enbart placeras på jämna underlag.
- Kontrollera att hjulen är bromsade.

Säkerhet

2.6 Säkerhetsanordningar



VARNING!

Livsfara på grund av säkerhetsanordningar som inte fungerar!

Säkerheten garanteras enbart vid intakta säkerhetsanordningar.

Därför:

- Inaktivera aldrig en säkerhetsanordning.
- Kontrollera att säkerhetsanordningarna, som huvudbrytaren, alltid är tillgängliga.

Huvudströmbrytare

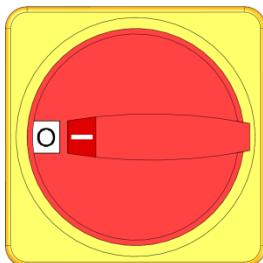


Bild 1: Huvudströmbrytare

När huvudströmbrytaren vrids till läget "0" avbryts strömförsörjningen till förbrukarna och utlöser därmed ett nödstopp.



VARNING!

Livsfara på grund av okontrollerad återinkoppling!

Okontrollerad återinkoppling kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall!

Därför:

- Korrigera orsaken till nödstoppet och se till att alla säkerhetsanordningar har installerats och är funktionsdugliga.



VARNING!

Livsfara på grund av spänningsförande ledare!

När huvudströmbrytaren slagits från finns det fortfarande strömförande ledare i apparaten!

Därför:

- Vid alla arbeten på elsystemet, vid underhålls, rengörings- och reparationsarbeten ska stickproppen dras ur eller bryt extern spänningsförsörjning allpoligt och säkras mot återanslutning.
- Kontrollera att apparaten är spänningsfri.

2.7 Skyltar

Följande symboler och varningsskyltar finns i arbetsområdet. De rör det omedelbara område som de är monterade i.



VARNING!

Skaderisk pga av oläsliga skyltar!

Med tiden kan dekaler och skyltar bli smutsiga eller bli omöjliga att läsa av andra anledningar.

Därför:

- Alla säkerhets-, varnings- och driftsanvisningar ska alltid hållas i gott läsbart skick.
- Byt skadade skyltar eller dekaler omedelbart.



Varma ytor

Varma ytor, som varma kåpor, behållare eller drivmedel samt heta vätskor är ibland svåra att identifiera. Rör inte utan skyddshandskar.

Säkerhet**2.8 CE-konformitetsförklaring för maskiner**

(CE-riktlinje 2006/42/EG, bilaga II 1. A.)

Produkt	Tempereringsenhet HB-Therm Thermo-5
Apparattyper	HB-250T3
Tillverkarens adress	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
CE-direktiv	2014/30/EU; 2011/65/EU
Dokumentationsansvarig	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Normen	DIN 4754:2015; EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN 60204-1:2018; EN ISO 13732-1:2008; EN ISO 12100:2010
	Härmed förklarar vi oss fullständigt ansvariga för att den ovannämnda produkten, som denna instruktionsbok berör, uppfyller relevanta bestämmelser i CE-maskindirektivet (CE-riktlinje 2006/42/EG), inklusive ändringarna samt motsvarande lagstiftning för som motsvarar riktlinjen i nationell rätt. Vidare gäller ovannämnda CE-riktlinjer och normer (eller delar/paragrafer ur dem) vid användningen.

St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zürcher
CEOStefan Gajic
Compliance & Digitalisation

2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5
Unit types	HB-250T3
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	DIN 4754:2015; EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN 60204-1:2018; EN ISO 13732-1:2008; EN ISO 12100:2010
<p>We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.</p>	

St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zürcher
CEO

Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Tekniska data

3 Tekniska data

3.1 Allmänna uppgifter

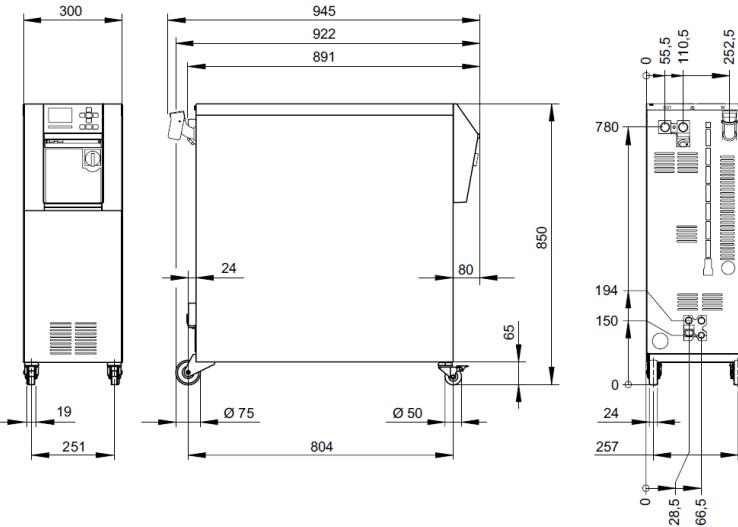


Bild 2: Mått

Vikt max.

	Värde	Enhet
HB-250T3	100	kg

Cirkulerande volym

	Värde	Enhet
Cirkulerande volym	1,6	L

Expansionsvolym

	Värde	Enhet
Expansionsvolym	15	L

Temperaturmätning

	Värde	Enhet
Mätområde	0–400	°C
Upplösning	0,1	°C
Reglernoggrannhet	±0,1	K
Tolerans	±0,8	K

flödesmätning

	Värde	Enhet
Mätområde	0,4–40	L/min
Upplösning	0,1	L/min
Tolerans	±(5 % från mätvärde + 0,1 L/min)	

Tryckmätning

	Värde	Enhet
Mätområde	0–20	bar
Upplösning	0,1	bar
Tolerans	±5 % från slutvärde	

3.2 Utsläpp

	Värde	Enhet
Varaktighet bullernivå	<70	dB (A)
Yttemperatur (enhetens baksida)	>55	°C

3.3 Driftvillkor

Omgivning

Anordningen får endast användas inomhus.

	Värde	Enhet
Temperaturintervall	5–40	°C
Relativ luftfuktighet *	35–85	% RH
Minimal ledigt utrymme (→ fig.)	A **	mm
	B	mm
	C	mm
	D	mm
	E	mm

* ej kondenserande

** vid omgivningstemperaturer upp till högst 35 °C kan anordningarna placeras bredvid varandra utan avstånd



OBSERVERA!

Minskad livslängd på grund av otillräcklig kylnings!

Om enheten inte kylls tillräckligt, reduceras komponenternas livslängd.

Därför:

- Täck inte luftventiler

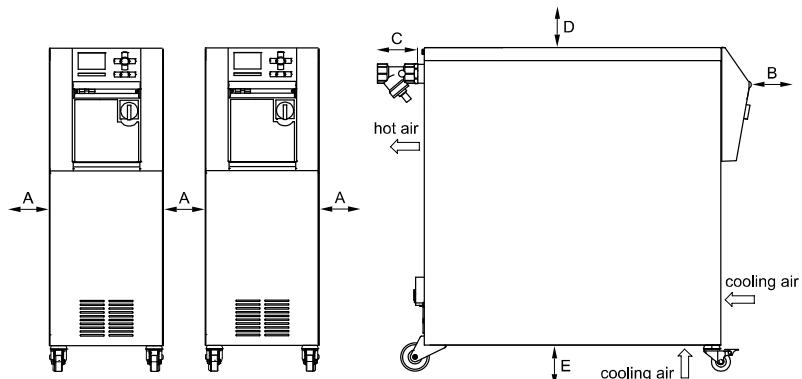


fig. 3: Ledigt utrymme runt enheten

Tekniska data

3.4 Anslutningar

Anslutning elektrisk

Aggregatnätkabel, tvärsnitt	CE	H07RN-F/H07BQ-F
	$U_N = 400/460 \text{ V}$	4x2,5 mm ² (8 kW) 4x6,0 mm ² (16 kW)
	$U_N = 210 \text{ V}$	4x6,0 mm ² (8 kW) 4x16,0 mm ² (16 kW)
Kraftnät	TN (elnät med skyddsledare)	
Nätspänning U_N	se typskylt på enheten resp. på sidan 2	
Märk kortslutningsström	I_{\max} till 63 A = 6 kA	
Överspänningskategori	II	
Grad av smuts	2	

Maximal fast säkring:

	380–415 V	200–220 V	440–480 V
Uppvärmning	8 kW	3x20 A	3x20 A
Uppvärmning	16 kW	3x32 A	3x32 A



ANVISNING!

På apparater utan frekvensomriktare

Vi rekommenderar en jordfelsbrytare (RCD) typ A som skydd mot elstötar.

Anslutning fram- och returledning

	Värde	Enhet
Gänga	G $\frac{3}{4}$	
beständighet HB-250T3	10, 270	bar, °C

G... Anslutning - innergänga i tum

Anslutning kylvatten

	Värde	Enhet
Tryck	2–5	bar
Gänga kylvatten	G $\frac{3}{8}$	
beständighet	10, 100	bar, °C

G... Anslutning - innergänga i tum

Anslutning tömning

	Värde	Enhet
Gänga	G $\frac{3}{8}$	

G... Anslutnings- innergänga i tum

3.5 Drivmedel

Värmebärare olja

För användning med olja får enbart avsedda värmebäraroljor användas.



VARNING!

Fara vid användning av icke avsedda värmebäraroljor

Vid användning av icke avsedd olja finns risk för sprickor, överhetning och brand.

Därför:

- Den högsta tillåtna framledningstemperaturen för oljan måste ligga högre än den maximala arbetstemperaturen för enheten.
- Den tillåtna filmtemperaturen och kokpunkten måste vara minst 340°C.

Aggressiva medier får inte användas, eftersom de kan förstöra material som har kontakt med värmebäraren.



OBS!

Om du vill ha mer information kan du ladda ned "Oljerekommendation för tempereringsenheter" (DF8082-X, X=språk) från www.hb-therm.ch.

Beroende på utförande används följande material i tempereringsenheten:

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| ● Koppar | ● NBR (nitrilgummi) |
| ● Mässing | ● FPM (Viton®) |
| ● Brons | ● PTFE (Teflon) |
| ● Nickel | ● FFKM (perfluorgummi) |
| ● Kromstål | ● PEEK (polyetereterketon) |
| ● MQ (silikon) | ● Keramik (Al_2O_3) |
| ● Titan | |

Viton® är ett varumärke som tillhör Dupont Dow Elastomers

Tekniska data

Kylvatten

Om det obehandlade vatten som används i tempereringskretsen uppfyller nedanstående riktvärden kan det i normalfallet användas utan särskild behandling.



ANVISNING!

Vi rekommenderar att dessa värden upprätthålls och kontrolleras regelbundet för att skydda anläggningen.

Riktvärden

Hydrologiska data	Temperaturområde	Riktvärde	Enhet
pH-värde	-	7,5–9	
Ledningsförmåga	till 110 °C	<150	mS/m
	110–180 °C	<50	
	över 180 °C	<3	
Total hårdhet	till 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	över 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Karbonathårdhet	till 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	över 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Kloridjoner Cl -	till 110 °C	<50	mg/l
	110–180 °C	<30	
	över 180 °C	<5	
Sulfat SO ₄ 2-	-	<150	mg/l
Ammonium NH ₄ +	-	<1	mg/l
Järn Fe	-	<0,2	mg/l
Mangan Mn	-	<0,1	mg/l
Partikelstorlek	-	<200	µm



ANVISNING!

Om du vill ha mer information kan du ladda ned "Checklista vattenberedning för tempereringsenheter" (DF8003-X, X=språk) www.hb-therm.ch.

Vattenberedning

En fackmässig vattenberedning krävs om riktvärdena inte kan upprätthållas (→ sidan 42).

3.6 Typskylt

Märkskylten finns på instrumentets bakre vägg, på insidan av serviceluckan och på sidan 2 i denna bruksanvisning.

Följande uppgifter framgår av märkskylten:

- Tillverkare
- Typbeteckning
- Instrumentnummer
- Tillverkningsår
- Kapacitetsvärden
- Anslutningsvärden
- Kapslingsklass
- Extrautrustning

Uppbyggnad och funktion

4 Uppbyggnad och funktion

4.1 Översikt

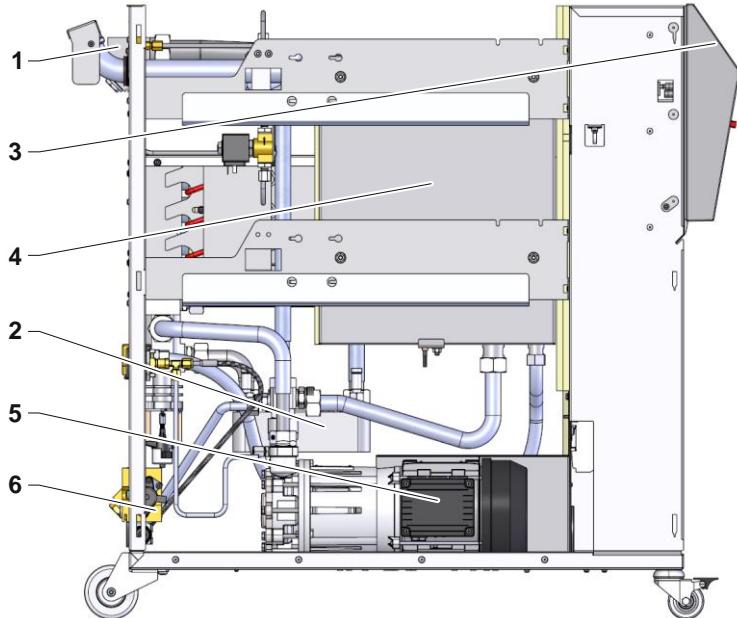


Bild 4: Översikt

- 1 Värmebärarmodul
- 2 Kylare
- 3 Styrsing och indikationer
- 4 Tank
- 5 Pump
- 6 Kylvattenmodul

4.2 Kortfattad beskrivning

Med hjälp av värmning och kylnings av värmebäraren för tempereringsenheten oljan till önskad temperatur och håller denna konstant. Den tempererade värmebäraren matas till förbrukaren och tillbaka med en pump från tempereringsenheten.

Tillsammans med rören och förbrukaren bildar tempereringsenheten en värmeöverföringsanläggning.

Uppbyggnad och funktion

4.3 Funktionsprincip

Tempereringsenheten är ett självavluftande system. Det innehåller en pump, en uppvärmning och en kylning och fungerar som behållare för värmebäraren.

En temperatursensor mäter värmebärartemperaturen i tempereringsenheten och leder den i form av en elektrisk signal till regleringången. Som tillbehör kan en extern temperatursensor som är monterad på förbrukaren anslutas till enheten.

Uppvärmning och kylning av enheten aktiveras av temperaturregleraren tills värmebäraren når önskad temperatur. Denna temperatur hålls konstant. Med en pump matas den tempererade värmebäraren till förbrukaren.

Uppvärmningen består av ett eller flera uppvärmda element.

Vid indirekt kylning sker kylprocessen via en värmeväxlare, som genomflödas av kallt vatten. Kylvattnet tillförs via kylvattenanslutningen.

4.4 Värmebärare

Olja används som värmebärare. Värmebäraren fylls på manuellt via påfyllningsrören.


Värmebäraren finns i ett slutet kretslopp, som enbart har direktkontakt med atmosfären via expansionskärlet.

Expansionskärlet tar upp den volymutvidgning hos värmebäraren som uppkommer till följd av uppvärmningen i kretsloppet. Därför kan trycket i kretsloppet aldrig överstiga pumptycket.

Temperaturen hos värmebäraren i expansionskärlet ligger långt under kretsloppstemperaturen. Genom denna överlagring av kall olja förhindras att värmebäraren oxiderar.

Uppbyggnad och funktion

4.5 Anslutningar

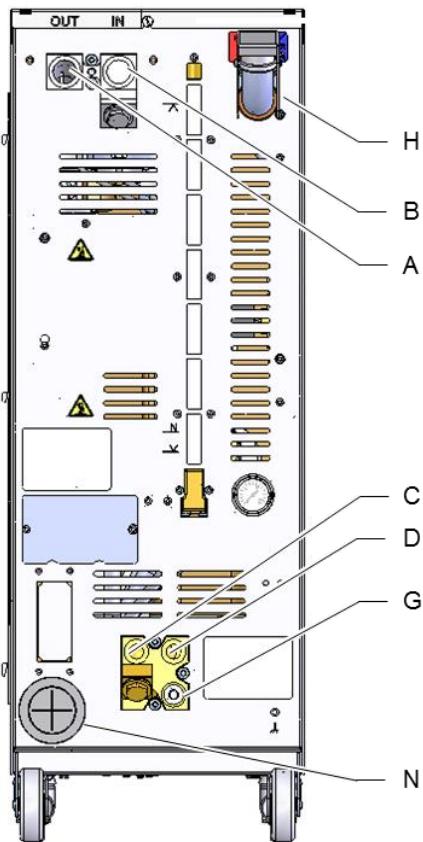

Anslutningar och viktiga komponenter på instrumentbaksidan är märkta enligt följande:

A	OUT	Framledning
B	IN	Returledning
C	[Symbol: Hexagon with circle]	Kylvattenintag
D	[Symbol: Hexagon with circle] [Symbol: Tipped arrow pointing down]	Kylvattenutlopp
G	[Symbol: Square with downward arrow]	Tömning
	[Symbol: Circle with three dots]	Tryckindikering
	[Symbol: Square with diagonal lines]	Kylvattenfilter
H	[Symbol: Downward arrow in a square]	Påfyllningsstos
	[Symbol: Minus sign below a line]	Miniminvå
	[Symbol: Line with a dot in the middle]	Normalt nivå
	[Symbol: Plus sign above a line]	Maximinvå
N		Nätanslutningsledning

Bild 5: Anslutningar

Uppbyggnad och funktion**4.6 Extrautrustning**

Vid sidan av grundutrustningen för enheten kan följande extrautrustning installeras (→ tipskylt):

	Extrautrustning	Beskrivning
ZB	Anslutning för larm och extern styrning	Larm via potentialfri omkopplingskontakt max. 250 VAC, 4 A belastningsbar Instrument IN/UT, rampprogram IN/UT och omkoppling börvärde 1 eller 2 genom potentialfri kontakt 1 kontakt Harting Han 7D
ZE	Anslutning för externsensor	Termoelement typ J, K, T eller Pt 100 i 3-ledarkoppling, med valbar produktionsövervakning Hylskontakt Audio 5-polig
ZD	Interface DIGITAL	Seriellt datagränssnitt 20 mA, RS-232 eller RS-422/485 Olika protokoll kan väljas: Arburg, Billion, Buhler, Dr. Boy, Engel, Ferromatik Milacron, Haitian, KraussMaffei, MODBUS (RTU-Mode), Negri Bossi, SPI (Fanuc, etc.), Stork, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir 2 hylskontaktdon Sub-D 25 poliga
ZC	Interface CAN	Seriella datagränssnitt CAN-Bus (Sumitomo Demag) och CANopen (EUROMAPP 66) 1 hyls- / stiftkontaktdon Sub-D9 polig Seriellt datagränssnitt PROFIBUS-DP
ZO	Gränssnitt OPC UA	Ethernet-gränssnitt (EUROMAP 82.1) 1 bussning RJ-45
ZP	Gränssnitt PROFIBUS-DP	Seriellt datagränssnitt PROFIBUS-DP 1 bussning Sub-D 9-poligt (inte möjligt med ZC)
ZU	Pumptillstånds-övervakning	Extra trycksensor i framledn
ZK	Skydd för betjäningspanel	Transparent lock över display- och manöverpanel
X	Specialutförande	Specialutförande utan ytterligare beskrivning
XA	Specialutförande med appendix	Specialutförande med ytterligare beskrivning i bilaga A

Uppbyggnad och funktion

4.7 Driftsätt

4.7.1 Huvudsakliga driftssätt



OBS!

När enheten slägs på är det senaste huvuddriftssätt som valts aktivt, efter en födröjningsperiod.

Normaldrift

Vid normaldrift trycks den tempererade värmebäraren genom förbrukaren via en pump.

4.7.2 Typer av hjälpdrift

Formtömning

Vid hjälpdriftstypen Formtömning kyls värmebäraren tills temperaturerna för Framledning, Återledning och Extern* nått definierad [Formtömning begr. temp.](#) har nåtts. I anslutning till detta sugs förbrukare och framledningar tomma och görs trycklösa. Tömningsvolymen leds in i den interna tanken.

Avkyllning

Vid hjälpdriftstypen Avkyllning kyls värmebäraren tills temperaturerna för Framledning, Återledning och Extern* nått definierad [Avkyllningstemperatur](#). I anslutning till detta stängs enheten av.

* om en extern sensor anslutits

4.8 Arbets- och faroområden

Arbetsområden

- Det primära arbetsområdet finns på enhetens framsida vid knappsatsen.
- Det sekundära arbetsområdet finns på enhetens baksida.

Faroområden

- På enhetens baksida finns kopplingen mellan enheten och förbrukaren. Dessa områden skyddas inte av enhetens kåpor. Det finns risk för brännskador från tillgängliga varma ytor. Vid slangbrott kan varm värmebärarolja tränga ut och orsaka brännskador.

Transport, förpackning och förvaring

5 Transport, förpackning och förvaring

5.1 Säkerhetsanvisningar för transport

Felaktig transport



OBSERVERA!

Skador kan uppstå vid felaktig transport!

Vid felaktig transport kan betydande skador uppstå.

Därför:

- Enheten måste vara fullständigt tömd (kyl- och systemkrets).
- Använd enbart originalförpackningar eller likvärdiga förpackningar.
- Var försiktig vid avlastning av förpackningarna vid leverans samt vid transport inom anläggningen och beakta symbolerna och anvisningarna på förpackningen.
- Använd endast de avsedda fästpunkterna.
- Avlägsna emballaget först en kort stund före monteringen.

5.2 Transport

Transport med gaffeltruck

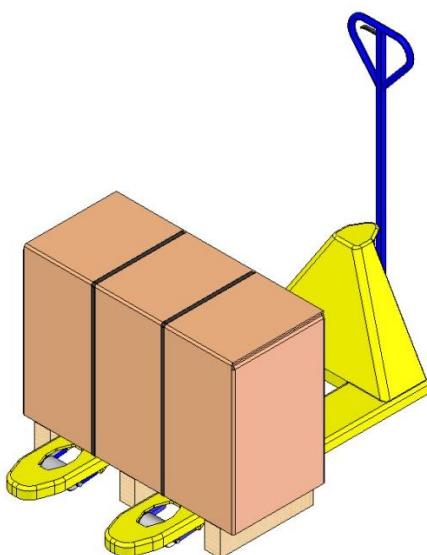


Bild 6: Anslagspunkter pall

Förpackningar som fästs vid pallar kan transporteras med gaffeltruck under följande förhållanden:

- Gaffeltrucken måste vara lämplig för transportenheternas vikt.
- Förfaren måste ha behörighet för gaffeltruck.

Anslag:

1. Kör in gafflarna på gaffeltrucken mellan eller under pallöppningarna.
2. Kör in gafflarna så långt att de sticker ut på andra sidan.
3. Försäkra dig om att pallen inte kan välta när tyngdpunkten inte ligger i mitten.
4. Lyft upp förpackningen och inled transporten.

Transport, förpackning och förvaring

Transport med kran

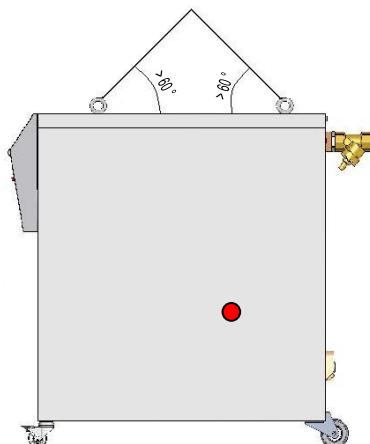


Bild 7: Fästpunkter

Enheten kan vara försedd med kranöglor (specialutförande).

Transport med kran får ske på följande villkor:

- Kran och lyftanordning måste klara enhetens vikt.
- Operatören måste ha behörighet för att manövrera kranen.

Lastning:

1. Fäst rep och band korrekt.Bild 7
2. Kontrollera att enheten hänger rakt, ge akt på förskjuten tyngdpunkt (→ ● Bild 7).
3. Lyft upp enheten och påbörja transporten.

Transport, förpackning och förvaring

5.3 Transportinspektion

Det är obligatoriskt att kontrollera att transporten är fullständig och att det inte finns några transportskador vid leveransen.

Gör så här vid synliga transportskador:

- Acceptera inte leveransen eller acceptera den enbart med förbehåll.
- Notera skadans omfattning på transportunderlaget eller på speditörens följesedel.
- Inled en reklamation.



OBS!

Alla brister ska reklameras omgående när de identifieras. Skadeanspråk kan endast väckas inom den gällande reklamationstiden.

5.4 Förpackning

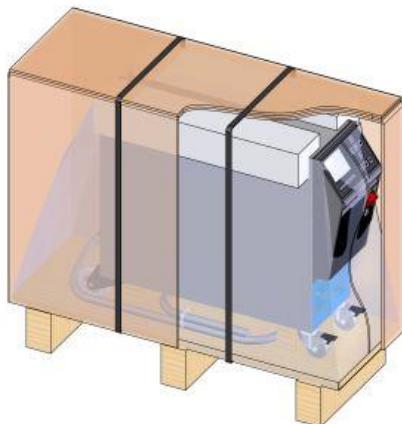


Bild 8: Förpackning

Enheten är förpackad med hänsyn till förväntade transportvillkor på en träpall, inlindad i sträckfolie, kantad av kartong och säkrad med lindningsband av PP.

Uteslutande miljövänliga material har använts till förpackningen.

Förpackningen är avsedd att skydda de enskilda komponenterna mot transportskador, korrosion och andra skador. Förstör därför inte för packningen.

Hantering av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.



OBSERVERA!

Miljöskador vid felaktig avfallshantering!

Förpackningsmaterial är värdefulla råmaterial och kan ofta återanvändas eller bearbetas.

Därför:

- Avfallshantera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Beakta lokala föreskrifter för avfallshantering. Kontakta alltid ett kompetent företag för avfallshantering.

Transport, förpackning och förvaring

Återvinningskoder för förpackningsmaterial

Återvinningskoder är markeringar på förpackningsmaterial. De ger information om vilken typ av material som används och underlättar bortskaffnings- och återvinningsprocessen.

Dessa koder består av ett specifikt materialnummer inramat av en pil-triangelsymbol. Nedanför symbolen finns förkortningen för respektive material.



Transportpall

→ Trä



Fällbar kartong

→ Kartong



Bandband

→ Polypropylen



Skumkuddar, buntband och snabbkopplingsväskor

→ Polyeten låg densitet

ingen återvinningskod

Sträckfilm

→ Polyeten linjär låg densitet

Transport, förpackning och förvaring

5.5 Symboler på förpackningen



Skydda mot fukt


Skydda förpackningarna mot fukt och håll dem torra.



Ömtåligt

Markerar att förpackningen har ömtålig innehåll.

Behandla förpackningen försiktigt. Låt den inte falla ned och utsätt den inte för stötar.

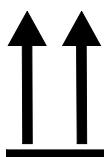

Ovan

Pilspetsarna markerar förpackningens ovansida. De måste alltid vara riktade uppåt, annars kan innehållet skadas.



Stapla ej

Markerar att förpackningen ej får staplas resp. att inget får staplas på den.

Stapla inget på den markerade förpackningen.

5.6 Förvaring

Lagring av förpackningarna

Förvara förpackningarna på följande sätt:

- Töm tempereringsenheten helt.
- Förvara inte utomhus.
- Förvara torrt och dammfritt.
- Utsätt inte för aggressiva medier.
- Skydda mot solstrålning.
- Undvik mekaniska skakningar.
- Förvaringstemperatur 15–35 °C.
- Relativ luftfuktighet max. 60 %.

Installation och första idrifttagning

6 Installation och första idrifttagning

6.1 Säkerhet

Personal

- Installation och driftsättning får utföras enbart av kvalificerad personal.
- Arbeten på elsystemet får utföras endast av behörig elektriker.
- Arbeten på hydraulsystemet får utföras endast av kvalificerade hydraultekniker.

Särskilda faror

Följande faror föreligger:

- Livsfara på grund av elektrisk ström.
- Risk för brännskador på varma ytor.
- Risk för brännskador på varma ytor.
- Klämrisk på grund av att enheten rullar eller välter.

Felaktig installation och första idrifttagning



VARNING!

Olycksrisk på grund av felaktig installation och första idrifttagning!

Felaktigt installation och första idrifttagning kan leda till svåra person- eller sakskador.

Därför:

- Sörj för att det finns tillräckligt med plats för monteringen innan arbetet påbörjas.
- Var försiktig med öppna komponenter med vassa kanter.

Installation och första idräfttagning

6.2 Krav på uppställningsplatsen



VARNING!

Risk för skador och brand vid felaktig uppställning!

Felaktig uppställning kan leda till stora person- och sakskador.

Därför:

- Beakta och fölж kraven på uppställningsplatsen

Villkor för uppställning av tempereringsenheten:

- säkerställa tillräcklig ventilation och en vattenskyddad enhets placering
- på en horisontell, stabil och låg vibrationsyta
- säkrad mot bortrullning och stjälvpning
- säkerställ alltid åtkomst till huvudströmbrytaren
- Apparatens anslutningskablar får inte vidröra hydrauliska ledningar eller delar vars yttemperaturer överstiger 50 °C
- säkra enheten med en lämplig huvudsäkring och om nödvändigt med en jordfelsbrytare (max säkringsstyrka och rekommenderad jordfelsbrytare → sidan 26)

Installation och första idrifttagning

6.3 Installationsarbeten

6.3.1 Låsa hjulen

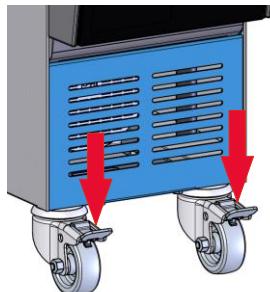


Bild 9: Låsa hjulen

Hjulen måste låsas så att enheten inte kan rulla iväg.

1. Ställ upp enheten på avsedd plats.
2. Tryck båda bromsbyglarna på hjulen nedåt.

6.3.2 Kylvattenberedning

En fackmässig vattenberedning krävs om riktvärdena (→ sidan 27) för vattenkvaliteten vid drift med obehandlat vatten inte kan upprätthållas.



ANVISNING!

Vattenberedningen bör utföras av ett specialiserat företag.

Beroende på utförande används följande material i tempereringsenheten:

- Koppar
- Mässing
- Brons
- Nickel
- Kromstål
- MQ (silikon)
- NBR (nitrilgummi)
- FPM (Viton®)
- PTFE (Teflon)
- FFKM (perfluorgummi)
- PEEK
(polyetereterketon)

Viton® är ett varumärke som tillhör Dupont Dow Elastomers



ANVISNING!

Om du vill ha mer information kan du ladda ned "Checklista vattenberedning för tempereringsenheter" (DF8003-X, X=språk) www.hb-therm.ch.

Installation och första idrifttagning

6.3.3 Koppla in systemanslutningarna



VARNING!

Risk för brännskador på varma ytor

Vid användning av olämpliga ledningar och kopplingar finns risk för att heta vätskor kan tränga ut och orsaka svåra personskador eller dödsfall.

Därför:

- Använd uteslutande temperaturbeständiga tryckledningar som tål värmebäraren (tryckbeständighet till minst det maximala pumptrycket, beroende på enhetens maximaltemperatur).
- I värmebärarkretsloppet ska snabbkopplingar undvikas av säkerhetstekniska skäl



OBS!

Systemanslutningarna skruvas eller sticks i beroende på produktens utförande. Om den rekommenderade slangkopplingen inte kan anslutas till förbrukaren, måste en diameterreduktion genomföras på förbrukaren och inte på tempereringsenheten för att uppnå minsta möjliga tryckförlust.



OBS!

Skruvförband, i synnerhet kombinationer av rostfritt stål/rostfritt stål eller stål/rostfritt stål tenderar efter längre tids användning i höga temperaturer att fastna eller kan korrodera ihop och därfor vara svåra att lossa.

Därför:

- Använda lämpligt smörjmedel.

Installation och första idrifttagning

Anslut kylvattnets in- och utgång



OBS!

För att utnyttja tempereringsenhetens kyleffekt optimalt, ska kylvattenutgången hållas så tryckfri och kort som möjligt.

1. Anslut kylvattnets in- och utgång till kylvattennätet.

Anslutning av fram- och returledning

2. Anslutning av fram- och returledning till förbrukaren

Elinkopplingar

3. Elinkopplingar ska utföras av behörig elektriker under följande förhållanden:
 - Elinkopplingarna ska göras efter att de hydrauliska inkopplingarna gjorts.
 - Kontrollera att nätspänning och frekvens motsvarande uppgifterna på typskylten och i de tekniska uppgifterna följs.
 - Välj fast säkring för tempereringsenheten i enlighet med de elektriska specifikationerna (→ sidan 26).

Säkra slangkopplingarna



VARNING!

Risk för brännskador från varma slangkopplingar!


Slangkopplingarna mellan tempereringsenhet och extern förbrukare kan bli mycket varma under drift. Om slangkopplingarna inte är ordentligt täckta finns risk för svåra brännskador vid kontakt med huden.

Därför:

- Alla slangkopplingar ska säkras ordentligt mot risken för direktkontakt.

Installation och första idräfttagning

6.3.4 Påfyllning av enheten

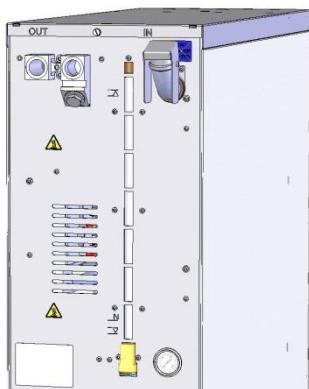

Gör så här när du vill fylla på värmebärartanken i tempereringsenheten:

1. Öppna tankens lock.
2. Fyll långsamt på värmebäraren genom tanköppningen tills tanken är fyld till cirka $\frac{3}{4}$.

Bild 10: Påfyllning av enheten

Installation och första idrifttagning

6.3.5 Ansluta datagränssnitt

Gränssnitt HB

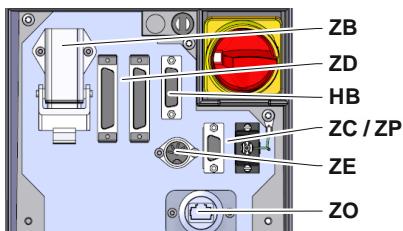


Bild 11: Gränssnitt enstaka instrument

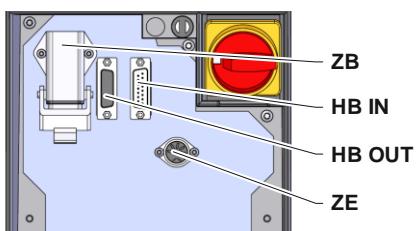


Bild 12: Gränssnitt modulinstrument

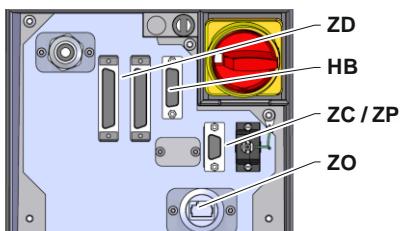


Bild 13: Gränssnitt Panel-5



Bild 14: Gränssnitt Flow-5

Konstruktionsform:
Instrumentmontering/fristående

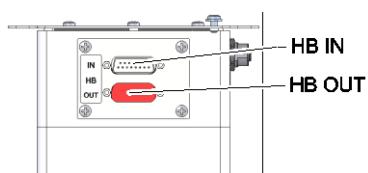


Bild 15: Gränssnitt Flow-5

Konstruktionsform: Autonom


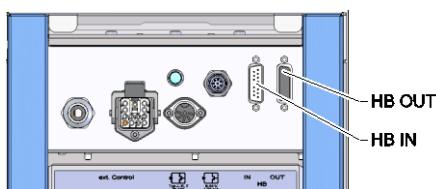


Bild 16: Gränssnitt Vario-5

För att styra eller övervaka modulinstrumentet Thermo-5, externa flödesmätaren Flow-5 eller omkopplingsenheten Vario-5, måste en styrkabel anslutas till instrumentet:

1. Styrkabeln ska gå mellan front och servicelucka hos Thermo-5 och Panel-5.
2. Sätt in styrkabeln i kontakt HB.
3. Anslut styrkabelns andra ände till HB-Therm-produkten Thermo-5, Flow-5 eller Vario-5 via kontakten HB IN.
4. Anslut ytterligare HB-Therm-produkter via uttaget HB OUT.
5. Stäng serviceluckan.

Förklaring	Beteckning	Anmärkning
MC	Maskinstyrning	max. 1
FB	Manövermodul Panel-5	max. 1
EG	Tempereringsenhet Thermo-5 enstaka instrument	max. 16 (per manövrering)
MG	Tempereringsenhet Thermo-5 modulinstrument	
FM	Flödesmätare Flow-5	max. 32 (å 4 kretsar)
VS	Omkopplingsenhet Vario-5	max. 8
SD	Kommunikation via seriellt datagränssnitt DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)	Maximalt antal instrument, manöver- omfång och överföring flödesvärdet är beroende av maskin- styrning resp. protokoll.
OPC UA	Kommunikation OPC UA via Ethernet (ZO)	
HB ²⁾	Kommunikation gränssnitt HB	Anslutningsordningen spelar ingen roll
HB/CAN	Kommunikation gränssnitt HB/CAN	För fjärrstyrning av enstaka instrument
CAN	Kommunikation gränssnitt CAN (ZC)	
EC	Extern styrning (Ext. Control)	Beläggning beroende av maskinstyrning

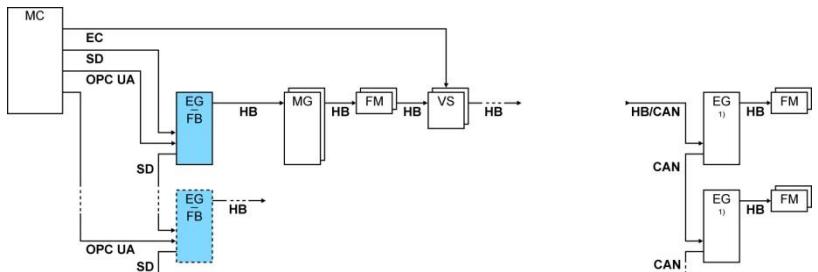


1) avstånd manövrering

2) Max. längd på kabeln HB: Totalt 50 m

Installation och första idräfttagning

Exempel kommunikation

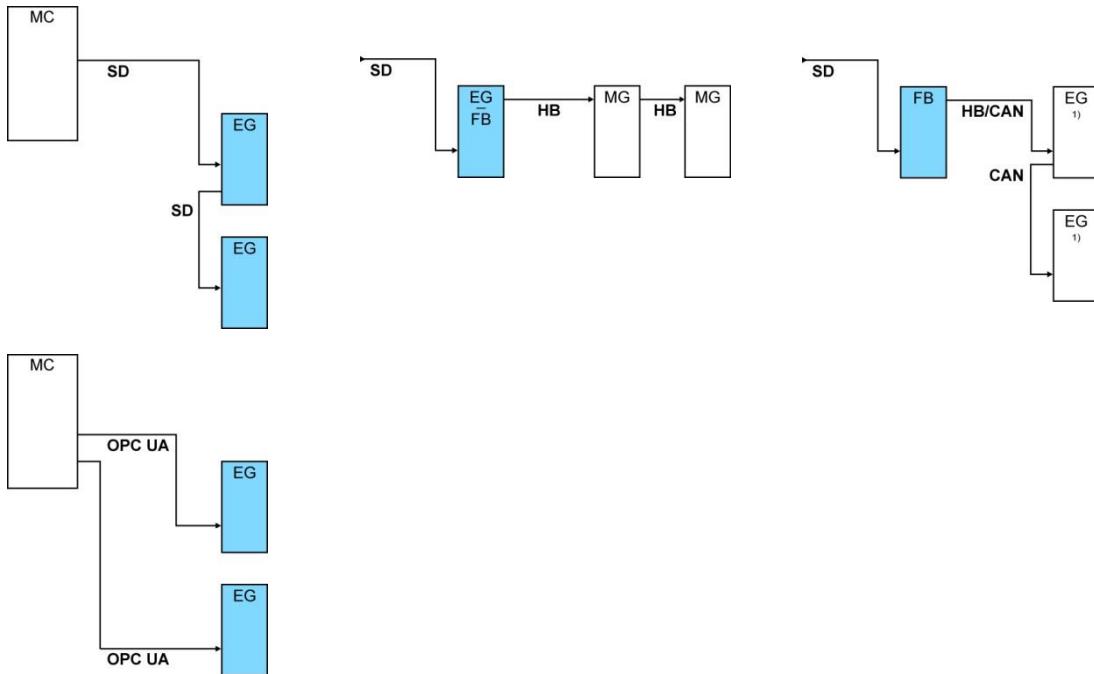

1) avstängd manövrering

Datagränsnitt (extrautrustning ZD, ZC, ZP,ZO)

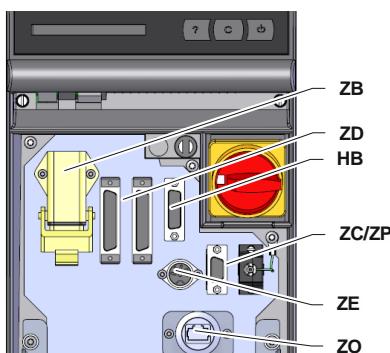


Bild 17: Gränsnitt enstaka instrument

För att styra apparaten via en extern styrenhet, går det att ansluta en manöverkabel till apparaten:

1. Dra in manöverkabeln mellan front och servicelucka.
2. Sätt i manöverkabeln via uttag ZD, ZC,ZP eller ZO.
3. Stäng serviceluckan
4. Ställa in **Adress** eller **Protokoll** (→ sidan 72)
5. Inställning av nätverkskonfiguration
(endast med extrautrustning ZO → sidan 73)

Installation och första idrifttagning

Externstyrning (tillbehörsutrustning ZB)

För att manövrera enheten via potentialfria externa kontakter kan en extern styrkabel anslutas till enheten:

1. För in den externa styrkabeln mellan fronten och serviceluckan.
2. För in den externa styrkabeln i uttaget ZB.
3. Stäng serviceluckan.
4. För kontaktbeläggning (→ sidan 125).



OBS!

Stifttilldelningen för olika styrkablar beskrivs i sidan 124.

6.3.6 Anslut externsensor

Ansluta extern temperatursensor (tillbehörsutrustning ZE)

För att reglera temperaturen hos en förbrukare exakt, kan en extern temperatursensor anslutas till enheten:

1. För in kabeln för den externa temperatursensorn mellan fronten och serviceluckan.
2. Anslut den externa temperatursensorn i uttaget ZE.
3. Stäng serviceluckan.
4. Inställning av sensortyp (→ sidan 69).

Tabell: Märkning av sensortyp

Typ	Norm	Mantel	Ledare
J (Fe-CuNi)	IEC	svart	svart (+)/vit (-)
	DIN	blå	röd (+)/blå (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	grön	grön (+)/vit (-)
	DIN	grön	röd (+)/grön (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	brun	brun (+)/vit (-)
	DIN	brun	röd (+)/brun (-)

7 Styrning

7.1 Knappsats

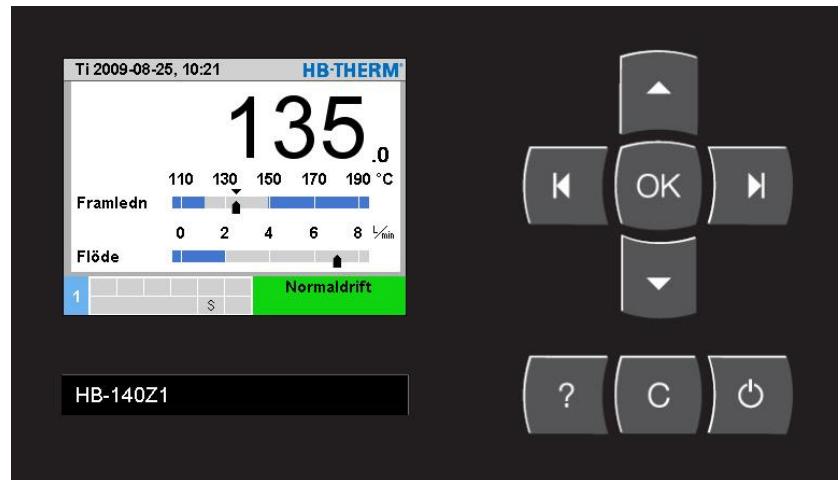


Bild 18: Knappsats och indikatorer

7.1.1 Tangentfunktioner enstaka instrument

Tangent	Tangentfunktion på grundskärm	Tangentfunktion inom menyn	Tangentfunktion vid aktiv parameterändring
	Hoppa till menyn Börvärde på Börvärde 1 (inställningsläge).	Navigera uppåt.	Öka värdet.
	Hoppa i menyn Övervakning till Övervakning .	Navigera åt vänster.	Växla från "tionsdelsinställning" till "heltalsinställning".
	Hämta huvudmeny.	Hämta undermenyer resp. aktivera parameterändringar.	Bekräfta värdet.
	Hoppa till menyn Funktion på Formtömning .	Navigera åt höger.	Växla från "heltalsinställning" till "tionsdelsinställning".
	Hoppa i menyn Profil till Språk	Navigera nedåt.	Minska värdet.
	Hämta onlinehjälp.	Hämta onlinehjälp.	Hämta onlinehjälp.
	Kvittera aktiv ljudsignal resp. larm.	Navigera tillbaka till föregående meny.	Avbryt ändring av värdet.
	Slå till resp. från apparaten.	Slå till resp. från apparaten.	Slå till resp. från apparaten.

Styrning

7.1.2 Tangentfunktioner användning av modulinstrument

Tangent	Tangentfunktion på grundskärm	Tangentfunktion inom menyn	Tangentfunktion vid aktiv parameterändring
	Hoppla till menyn Börvärde på Börvärde 1 (inställningsläge).	Navigera uppåt.	Öka värden.
	Navigera till lägre modulnr.	Navigera till lägre modulnr.	Växla från "tionsdelsinställning" till "heltalsinställning".
	Hämta huvudmeny.	Hämta undermenyer resp. aktivera parameterändringar.	Bekräfta värden.
	Navigera till högre modulnr.	Navigera till högre modulnr.	Växla från "heltalsinställning" till "tionsdelsinställning".
	Hoppla i menyn Profil till Språk	Navigera nedåt.	Minska värden.
	Hämta onlinehjälp.	Hämta onlinehjälp.	Hämta onlinehjälp.
	Kvittera aktiv ljudsignal resp. larm.	Navigera tillbaka till föregående meny.	Avbryt ändring av värden.
	Slå till resp. från modulen.	Slå till resp. från modulen.	Slå till resp. från modulen.

7.1.3 Tangentfunktioner använd instrument som modul

Tangent	Tangentfunktion på grundskärm	Tangentfunktion inom menyn	Tangentfunktion vid aktiv parameterändring
	ingen funktion	Navigera uppåt.	Öka värden.
	ingen funktion	ingen funktion	ingen funktion
	Hämta huvudmeny.	Hämta undermeny resp. aktivera parameterändringar.	Bekräfta värden.
	ingen funktion	ingen funktion	ingen funktion
	ingen funktion	Navigera nedåt.	Minska värden.
	Hämta onlinehjälp.	Hämta onlinehjälp.	Hämta onlinehjälp.
	ingen funktion	Navigera tillbaka till föregående meny eller lämna menyn.	Avbryt ändring av värde.
	ingen funktion	ingen funktion	ingen funktion

Styrning

7.1.4 Grundskärm

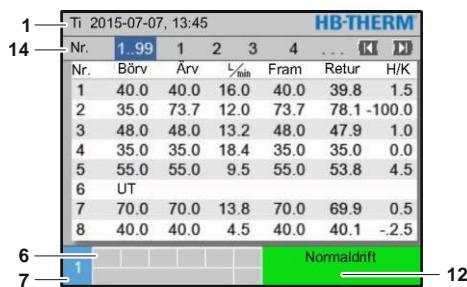


Bild 19: Grundvisning tabell

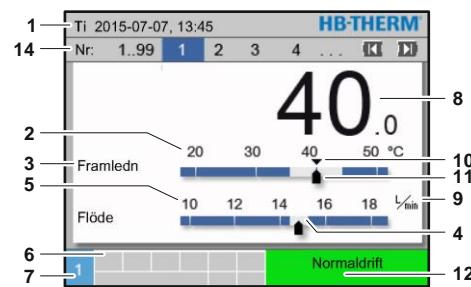


Bild 20: Grundvisning graf



Bild 21: Grundvisning text



Bild 22: Grundvisning instrument används som modul

Pos.-nr.	Beteckning	Indikering
1	Menylist	Datum och klockslag
2	Temperaturskala	Skala för de aktuella mätpunkterna (framledning, returledning eller extern)
3	Text ärvärde	Övre värde: Temperatur framledning, returledning eller extern Undre värde: Flöde, temperatur- eller tryckdifferens pump
4	Stapeldiagram	Visning av inställda övervakningsgränser
5	Skala	Skala av flödeshastighet, temperatur- eller tryckdifferens pump
6	Symbolfält	Visning av alla aktiva funktioner och information/ Visning av aktuella värden under visningsmenyn
7	Adressfält	Indikering av apparatadress
8	Ärvärde-indikering (brutto)	Visning av aktuellt uppmätta ärvärden (framledning, returledning eller extern)
9	Enhet	Enhet för flödeshastighet, temperatur eller tryck
10	Börvärde	Markering av börvärde
11	Ärvärde	Markering av det aktuella ärvärdet
12	Driftsätt och färgindikering av status	Indikering av aktuell driftart och föreliggande larm och varningar
13	Användarvärdet	Visning av max 5 fritt valbara ärvärden
14	Modullist	Visar de inloggade modulerna (bara vid användning av modulinstrument)

Statusindikering enstaka instrument

Beroende på driftsläget lyser lägesindikatorerna i olika färg.
Följande lägen har definierats:

Indikering	Beskrivning
grön	inga störningar
blinkar grönt	Startfas, gränsvärdet har inte angetts ännu
gul	Varning
röd	Störning

Statusindikering instrument används som modul eller modulinstrument

Beroende på driftsläget lyser lägesindikatorerna i olika färg.
Följande lägen har definierats:

Indikator	Beskrivning
grön	inga störningar
blinkar grönt	Startfas, gränsvärdet har inte angetts ännu
blinkar snabbt grönt	Modulenhet har valts
gul	Varning
röd	Störning
blinkar gul-röd	Mjukvaruuppdatering aktiv

Symbolindikering

Symbol	Beskrivning
§	Simulationsdrift aktiv
AT	Auto Tuning aktiv
-	Fjärrstyrning aktiv
↖	Rampprogram aktivt
⌚	Timer aktivt
🕒	Underhållsintervall uppnått
●	Recording USB
◀ X → 🔁	Stäng av signalhorn
Alarm X → 🔁	Kvittera larm
⌚	Täituvuse eelhoiatus

Styrning

7.2 Manövreringsstruktur

I menystrukturen kan du navigera så här:

- Med knappen kan du från startfönstret steg för steg gå nedåt i hierarkinivåerna.
- Med knappen kan du hierarkinivåer steg för steg gå till högre nivåer tills startfönstret öppnas.
- Om du håller knappen nedtryckt längre en 1 sekund kan du gå från lägre hierarkinivåer direkt till startfönstret.
- Med piltangenterna och går det att växla mellan de olika modulerna.

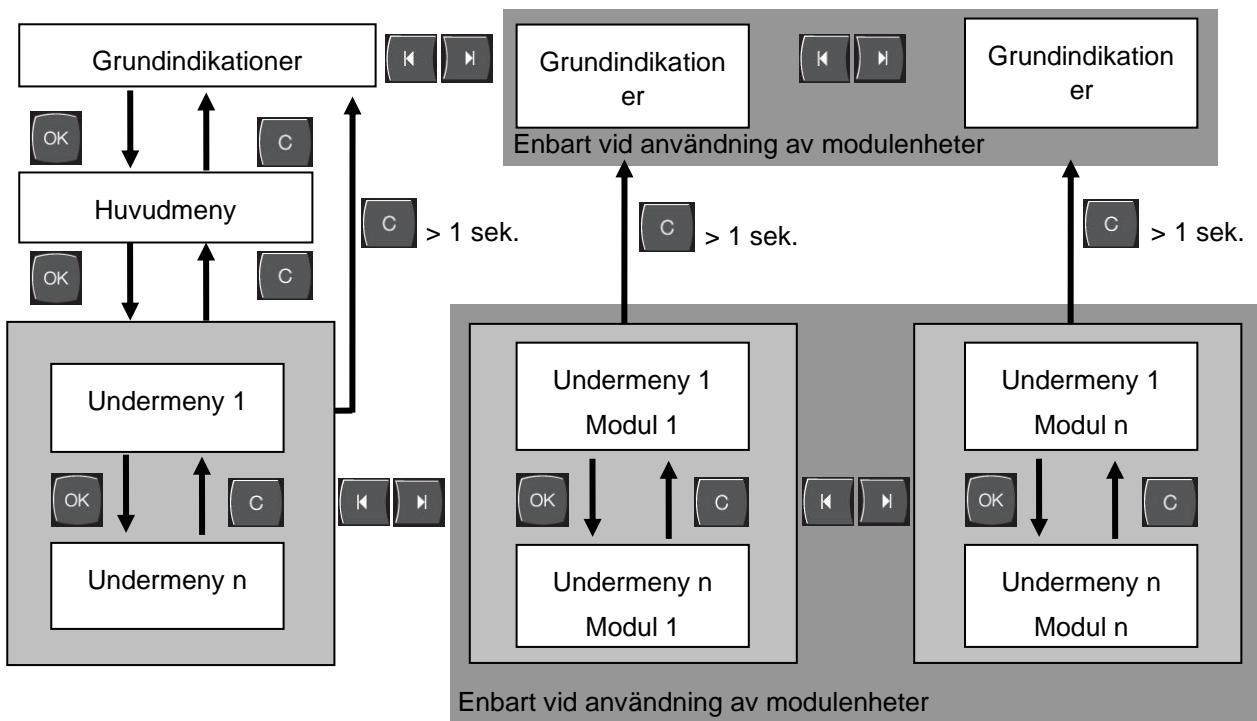


Bild 23: Manövreringsstruktur

7.3 Menyträd



OBS!

Beroende på vilken mjukvaruversion som används kan menyträdet och parametrarna avvika från följande tabell.

Indikering	Användarprofil	Manövreringsfrisignal	Grundvärde	Enhet	Tilläggsutrustning/Utförande	Typ
Börvärden	S	-	-	-	-	-
Börvärde 1	S	2	40,0	°C	-	M
Börvärde 2	S	2	0,0	°C	-	M
Börvärde varvtal	S	2	100,0	%	4S, 8R	M
Börvärde flöde	S	2	10,0	L/min	4S, 8R	M
Börvärde tryckdifferens	S	2	3,0	bar	4S, 8R	M
Börvärde temperaturdifferens	S	2	5,0	K	4S, 8R	M
Ramp uppvärmning	E	2	5,0	K/min	-	M
Funktion ramp värmning	E	2	inaktiv	-	-	M
Ramp kylning	E	2	5,0	K/min	-	M
Funktion ramp kylning	E	2	inaktiv	-	-	M
Temp. börvärdesgräns	E	2	-	°C	-	M
Säkerh.-urkoppl.temp.	E	2	70,0	°C	-	A
Funk. tryckgräns framledning	E	2	inaktiv	-	4S, 8R	M
Tryckgräns framledning	E	2	5,0	bar	4S, 8R	M
Funktioner	S	-	-	-	-	-
Avkylning	S	1	UT	-	-	M
Formtömning	S	1	UT	-	-	M
Externsensor	S	1	UT	-	ZE	M
Fjärrstyrn.drift	S	1	UT	-	ZD, ZC, ZO, ZP	M
Läckstoppdrift	S	1	UT	-	ZL	M
2. Börvärde	S	1	UT	-	-	M
Timer	S	1	UT	-	-	M
Rampprogram	S	1	UT	-	-	M
Ramp PAUS	S	1	UT	-	-	M
Indikering	S	-	-	-	-	-
Bildtyp	S	2	Graph	-	-	A
Aervärden	S	-	-	-	-	-
Fixera indikering	S	1	UT	-	-	A
Börvärde (aktuell)	S		-	°C	-	M
Framledn	S		-	°C	-	M
Returledn	S		-	°C	-	M

Styrning

Extern	S	-	°C	-	M
Avvikelse är-bör	S	-	K	-	M
Differens retur-fram	S	-	K	-	M
Kyl/ Värme reglering	S	-	%	-	M
Flöde	S	-	L/min	-	M
Prestanda proc.	S	-	kW	-	M
akt. effektbesparing pump	S	-	W	4S	M
Energibesparing pump	S	-	kWh	4S	M
Möjl. Effektbesparing pump	S	-	W	4S, 4M	M
Möjl. Energibesparing pump	S	-	kWh	4S, 4M	M
Börvärde temperaturdifferens	S	-	K	4S, 8R	M
Börvärde flöde	S	-	L/min	4S, 8R	M
Börvärde tryckdifferens	S	-	bar	4S, 8R	M
Börvärde varvtal	S	-	%	4S, 8R	M
Varvtal pump	S	-	1/min	4S, 8R	M
Systemtryck börvärde	U	-	bar	-	M
Systemtryck ärvärden	S	-	bar	-	M
Tryck matning	S	-	bar	ZU, 4S, 8R	M
Tryckdifferens pump	S	-	bar	-	M
Tryckgräns framledning	E	-	bar	4S, 8R	M
Arbetstimmar	S	-	h	-	M
Driftstimmar FM 1..4	S	-	h	-	M
Driftstimmar FM 5..8	S	-	h	-	M
Steg ramp	S	-	-	-	M
Resttid programsteg	S	-	min	-	M
Ström fas L1	U	-	A	-	M
Ström fas L2	U	-	A	-	M
Ström fas L3	U	-	A	-	M
Spänning 24 VAC	U	-	V	-	M
Pumpstatus	S	-	%	ZU, 4S, 8R	M
Underhallsint. värmebär.	S	-	%	-	M
Underhåll pump	S	-	%	-	M
Underhåll uppvärmning	S	-	%	-	M
Underhåll kylare	S	-	%	-	M
Differens fram-extern	S	-	K	-	M
Returledning extern 1..8	S	-	°C	-	M
Diff. retur-fram ext. 1..8	S	-	K	-	M
Flöde ext.1..8	S	-	L/min	-	M
Prestanda proc. ext. 1..8	S	-	kW	-	M
Inställningsläge kylning 1	U	-	%	-	M
Inställningsläge kylning 2	U	-	%	>100 °C	M
Fyllnivå tank	S	-	%	200/250T	M
Temperatur kylare	U	-	°C	>100 °C	M
Temperatur tank	U	-	°C	200/250T	M
Temperatur frek. omvandl.	U	-	°C	4S, 8R	M

Styrning						
	U		-	°C	-	M
Temperatur kompensation 1	S		-	%	4S, 8R	M
Effekt pump	S		-	%	4S, 8R	M
Börvärde pump (aktuellt)	S		-	%	4S, 8R	M
Ställgrad pump	S		-	%	4S, 8R	M
Produktionsregistrering	S		inaktiv	-	-	M
Urval	S	-	-	-	-	-
Börvärde (aktuell)	S	3	IN	-	-	M
Framledn	S	3	UT	-	-	M
Returledn	S	3	IN	-	-	M
Extern	S	3	UT	-	-	M
Avvikelse är-bör	S	3	UT	-	-	M
Differens retur-fram	S	3	UT	-	-	M
Kyl/ Värme reglering	S	3	IN	-	-	M
Flöde	S	3	IN	-	-	M
Prestanda proc.	S	3	IN	-	-	M
akt. effektbesparing pump	S	3	UT	-	4S	M
Energibesparing pump	S	3	UT	-	4S	M
Möjl. Effektbesparing pump	S	3	UT	-	4S, 4M	M
Möjl. Energibesparing pump	S	3	UT	-	4S, 4M	M
Börvärde temperaturdifferens	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Börvärde flöde	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Börvärde tryckdifferens	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Börvärde varvtal	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Varvtal pump	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Systemtryck börvärde	U	3	UT	-	-	M
Systemtryck ärvärden	S	3	UT	-	-	M
Tryck matning	S	3	UT	-	ZU, 4S, 8R	M
Tryckdifferens pump	S	3	UT	-	-	M
Tryckgräns framledning	E	3	UT	-	4S, 8R	M
Arbetstimmar	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar FM 1..4	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar FM 5..8	S	3	UT	-	-	M
Steg ramp	S	3	UT	-	-	M
Resttid programsteg	S	3	UT	-	-	M
Ström fas L1	U	3	UT	-	-	M
Ström fas L2	U	3	UT	-	-	M
Ström fas L3	U	3	UT	-	-	M
Spänning 24 VAC	U	3	UT	-	-	M
Pumpstatus	S	3	UT	-	ZU, 4S, 8R	M
Underhallsint. värmebär.	S	3	UT	-	-	M
Underhåll pump	S	3	UT	-	-	M
Underhåll uppvärmning	S	3	UT	-	-	M
Underhåll kylare	S	3	UT	-	-	M
Differens fram-extern	S	3	UT	-	-	M
Returledning extern 1..8	S	3	UT	-	-	M

Styrning

Diff. retur-fram ext. 1..8	S	3	UT	-	-	M
Flöde ext.1..8	S	3	UT	-	-	M
Prestanda proc. ext. 1..8	S	3	UT	-	-	M
Inställningsläge kylnings 1	U	3	UT	-	-	M
Inställningsläge kylnings 2	U	3	UT	-	>100 °C	M
Fyllnivå tank	S	3	UT	-	200/250T	M
Temperatur kylare	U	3	UT	-	>100 °C	M
Temperatur tank	U	3	UT	-	200/250T	M
Temperatur frek. omvandl.	U	3	UT	-	4S, 8R	M
Temperatur kompenstation 1	U	3	UT	-	-	M
Effekt pump	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Börvärde pump (aktuellt)	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Ställgrad pump	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Produktionsregistrering	S	3	UT	-	-	M
Moduler	S	-	-	-	-	-
Moduler	S	3	-	-	-	A
Ext. flödesmätning	S	-	-	-	-	-
Ext. flödesmätning	S	3	-	-	-	A
Övrigt	E	-	-	-	-	-
Ext. flödesmätning	E	3	aktiv	-	-	A
Variotherm-anläggningar	S	-	-	-	-	-
Variotherm-anläggningar 1..8	S	3	aktiv	-	-	-
Övervakning	S	-	-	-	-	-
Övervakning	S	3	autom.	-	-	A
Övervakningsniva	S	3	grov	-	-	M
Omrörläggning övervakning	S	3	nej	-	-	M
Startalarmundertryck.	S	3	full	-	-	A
Alarmkontakt funktion	S	3	NO1	-	-	M
Ljudstyrka signalhorn	S	3	10	-	-	A
Övervakning på funktioner	U	4	UT	-	-	A
Larmkontaktens uttag	U	4	Alla	-	-	M
Nödavsl. vid överhettning	U	4	UT	-	-	A
Temperatur	S	-	-	-	-	-
Avvikelse bör - är övre	S	3	10,0	K	-	M
Avvikelse bör - är undre	S	3	10,0	K	-	M
Differens retur-fram	S	3	10,0	K	-	M
Differens fram-extern	S	3	UT	K	-	M
Diff. retur-fram ext. 1..8	S	3	10,0	K	-	M
Fördröjn. diff. matning/retur	S	3	0	min	-	A
Avvikelse temperaturdiff.	S	3	2,0	K	4S, 8R	M
Flöde	S	-	-	-	-	-
Flöde int. max.	S	3	UT	L/min	-	M
Flöde int. min.	S	3	5.0	L/min	-	M
Pumpstatus min.	S	3	60	%	-	M

Styrning

Flöde ext. 1 .. 8 max.	S	3	UT	L/min	-	M
Flöde ext. 1 .. 8 min.	S	3	1.0	L/min	-	M
Flöde avvik. bör-är upptill	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Flöde avvik. bör-är nedtill	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Verktygsdata	E	-	-	-	-	-
Verktyg 1-10	E	-	-	-	-	-
Verktygsnummer	E	4	-	-	-	M
Börvärde 1	E	4	-	°C	-	M
Differens retur-fram	E	4	-	K	-	M
Differens fram-extern	E	4	-	K	-	M
Avvikelse bör - är övre	E	4	-	K	-	M
Avvikelse bör - är undre	E	4	-	K	-	M
Flöde int. max.	E	4	-	L/min	-	M
Flöde int. min.	E	4	-	L/min	-	M
Ladda verktygsdata	E	4	UT	-	-	M
Spara verktygsdata	E	4	UT	-	-	M
Exportera verktygsdata	E	4	UT	-	-	M
Importera verktygsdata	E	4	UT	-	-	M
Fyllnvå	U	-	-	-	-	-
Täituvuse eelhoiatus	U	4	5	%	200/250T	M
Inställning	S	-	-	-	-	-
Fernsteuerbetrieb	S	-	-	-	-	-
Adress	S	3	1	-	-	M
Protokoll	S	3	1	-	-	A
Master extern styrenhet	E	3	autonom	-	-	A
Överföringstakt	E	4	4800	B/s	-	A
Överföringstakt CAN Bus	E	4	250	k/s	-	A
Decimalsiffra flöde CAN	S	4	IN	-	-	A
Paritet	E	4	jämn	-	-	A
Databit	E	4	8	-	-	A
Stoppbit	E	4	1	-	-	A
Takt seriellt registrering	S	4	1	s	-	A
Fördröjning nödfrånslag	U	4	30	s	-	M
Kompatibilitet Profibus till S4	S	4	ja	-	-	A
Profibusnod 1	S	4	5	-	-	A
Profibusnod 2	S	4	6	-	-	A
Profibusnod 3	S	4	7	-	-	A
Profibusnod 4	S	4	8	-	-	A
DFM som simulera enhet	E	3	UT	-	-	M
Manövrera apparat som modul	S	3	UT	-	-	A
TCP/IP Konfiguration	S	-	-	-	ZO	-
DHCP	S	3	ja	-	ZO	A
DHCP adressering genomförd	S	3	-	-	ZO	A
IP	S	3	-	-	ZO	A

Styrning

Subnetmask	S	3	-	-	ZO	A
Standard-gateway	S	3	-	-	ZO	A
Port	E	4	4840	-	ZO	A
Mac-adress	S	3	-	-	ZO	A
Nödavst. Session timeout	E	4	nej	-	ZO	A
Timer	E	-	-	-	-	-
Klockslag	E	3	MEZ	-	-	A
Datum	E	3	MEZ	-	-	A
Status	E	3	inaktiv	-	-	A
Dag	E	3	Må-Fr	-	-	A
Timertyp	E	3	UT	-	-	A
Tider	E	3	06:00	-	-	A
Rampprogram	E	-	-	-	-	-
Kriterium rampprogram	E	3	Börvärde	-	-	M
Slut rampprogram	E	3	UT	-	-	M
Status	E	3	inaktiv	-	-	M
Temperatur	E	3	0.0	°C	-	M
Tid	E	3	00:00	-	-	M
Reglering	E	-	-	-	-	-
Mätpunkt intern	E	3	Framledn	-	-	M
Auto-Tuning	E	3	UT	-	-	M
Regleringsdriftart	E	4	autom.	-	-	M
Regleringspara. P internt	E	4	15	K	-	M
Regleringspara. I internt	E	4	25	s	-	M
Regleringspara. D internt	E	4	UT	s	-	M
Faktor störstorhet	U	4	UT	-	-	M
Regleringspara. P externt	E	4	150	K	-	M
Regleringspara. I externt	E	4	56	s	-	M
Regleringspara. D externt	E	4	11	s	-	M
Faktor uppvärmning/kylning	E	4	20	K	-	M
Begrän. instäl. grad uppvärm.	E	4	100	%	-	M
Begrän. instäl. grad kylning	E	4	100	%	-	M
Filter extern sensor	E	4	15,0	s	-	M
Tröskel prod. registrering	E	4	UT	K	-	M
Börvärde kylare	E	4	55	°C	-	M
Ramp uppvärmning	E	2	5,0	K/min	-	M
Funktion ramp värmning	E	2	inaktiv	-	-	M
Ramp kylning	E	2	5,0	K/min	-	M
Funktion ramp kylning	E	2	inaktiv	-	-	M
Datum / Klockslag	S	-	-	-	-	-
Klockslag	S	3	CET	HH:MM	-	A
Datum	S	3	CET	-	-	A
Tidszon	S	3	CET	-	-	A
Omkoppling sommar/vinter	S	3	autom.	-	-	A

Styrning

Tidszon offset UTC	S	3	60	min	-	A
Enheter	S	-	-	-	-	-
Temperaturenhet	S	2	°C	-	-	A
Flödesenhet	S	2	L/min	-	-	A
Tryckenhet	S	2	bar	-	-	A
Recording USB	S	-	-	-	-	-
Takt seriellt registrering	S	4	1	s	-	A
Aktivera alla värden	S	3	UT	-	-	M
Avaktivera alla värden	S	3	UT	-	-	M
Börvärde (aktuell)	S	3	IN	-	-	M
Framledn	S	3	IN	-	-	M
Returledn	S	3	IN	-	-	M
Extern	S	3	UT	-	-	M
Avvikelse är-bör	S	3	UT	-	-	M
Differens retur-fram	S	3	UT	-	-	M
Kyl/ Värme reglering	S	3	IN	-	-	M
Flöde	S	3	IN	-	-	M
Prestanda proc.	S	3	IN	-	-	M
akt. effektbesparing pump	S	3	UT	-	4S	M
Energibesparing pump	S	3	UT	-	4S	M
Möjl. Effektbesparing pump	S	3	UT	-	4S, 4M	M
Möjl. Energibesparing pump	S	3	UT	-	4S, 4M	M
Börvärde temperaturdifferens	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Börvärde flöde	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Börvärde tryckdifferens	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Börvärde varvtal	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Varvtal pump	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Systemtryck börvärde	S	3	UT	-	-	M
Systemtryck ärvärden	S	3	UT	-	-	M
Tryck matning	S	3	UT	-	ZU, 4S, 8R	M
Tryckdifferens pump	S	3	UT	-	-	M
Tryckgräns framledning	E	3	UT	-	4S, 8R	M
Arbetstimmar	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar FM 1..4	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar FM 5..8	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar GIF	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar USR	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar uppvärmning	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar kylning	S	3	UT	-	-	M
Driftstimmar pump	S	3	UT	-	-	M
Steg ramp	S	3	UT	-	-	M
Resttid programsteg	S	3	UT	-	-	M
Ström fas L1	S	3	UT	-	-	M
Ström fas L2	S	3	UT	-	-	M
Ström fas L3	S	3	UT	-	-	M

Styrning

Spänning 24 VAC	S	3	UT	-	-	M
Pumpstatus	S	3	UT	-	ZU, 4S, 8R	M
Underhallsint. värmebär.	S	3	UT	-	-	M
Underhåll pump	S	3	UT	-	-	M
Underhåll uppvärmning	S	3	UT	-	-	M
Underhåll kylare	S	3	UT	-	-	M
Differens fram-extern	S	3	UT	-	-	M
Returledning extern 1..8	S	3	UT	-	-	M
Diff. retur-fram ext. 1..8	S	3	UT	-	-	M
Flöde ext.1..8	S	3	UT	-	-	M
Prestanda proc. ext. 1..8	S	3	UT	-	-	M
Inställningsläge kylning 1	S	3	UT	-	-	M
Inställningsläge kylning 2	S	3	UT	-	>100 °C	M
Fyllnivå tank	S	3	UT	-	200/250T	M
Temperatur kylare	S	3	UT	-	>100 °C	M
Temperatur tank	S	3	UT	-	200/250T	M
Temperatur frek. omvandl.	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Temperatur kompenstation 1	S	3	UT	-	-	M
Effekt pump	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Börvärde pump (aktuellt)	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Ställgrad pump	S	3	UT	-	4S, 8R	M
Produktionsregistrering	S	3	UT	-	-	M
Totalt antal larm	S	3	UT	-	-	M
Kopplingscyklar larmrelä	S	3	UT	-	-	M
Kopplingscykler X52.1	S	3	UT	-	-	M
Kopplingscykler X52.2	S	3	UT	-	-	M
Kopplingscykler X52.3	S	3	UT	-	-	M
Kopplingscykler X52.4	S	3	UT	-	-	M
Kopplingscykler X51.2	S	3	UT	-	-	M
Kopplingscykler X51.3	S	3	UT	-	-	M
Kopplingscykler X51.4	S	3	UT	-	-	M
Genomsnitt värmeeffekt	S	3	UT	-	-	M
Genomsnitt kyleffekt	S	3	UT	-	-	M
Genomsnitt kylartemp.	S	3	UT	-	-	M
Genomsnitt matning	S	3	UT	-	-	M
Genomsnitt retur	S	3	UT	-	-	M
Genomsnitt Flöde	S	3	UT	-	-	M
Genomsnittlig spänn. 24 VAC	S	3	UT	-	-	M
Antal formtömningar	S	3	UT	-	-	M
Antal självoptimeringar	S	3	UT	-	-	M
Övrigt	S	-	-	-	-	-
Avkylningstemperatur	S	3	35	°C	-	M
Vänta efter avkylnings	E	3	UT	min	-	M
Tid formtömning	S	3	-	s	2M, 4M, 4S, ZG	M

Styrning

Formtömning begr. temp.	E	3	-	°C	2M, 4M, 4S, ZG	M
Formtömning födröjn. e. start	E	3	90	s	2M, 4M, 4S	A
Tryckavlast. instrument FRÅN	E	3	IN	-	2M, 4M, 4S	M
Tid tryckavlastning	E	3	5	s	2M, 4M, 4S	M
Sensortyp externsensor	S	3	J/Fe-CuNi	-	ZE	M
Omkoppl. externsensor	E	3	autom.	-	ZE	A
Aterinkopplinsspärr	E	3	UT	-	-	A
Sköljintervall	E	3	UT	min	-	M
Sköljtid	E	3	-	s	-	M
Begränsning fylltid	E	3	-	s	-	M
Genomflödesmätning invändigt	S	3	-	min	-	M
Temperaturbegränsning	E	3	-	°C	-	M
Säkerh.-urkoppl.temp.	E	3	-	°C	-	A
Öhutuse maks. temp.	U	4	100	°C	-	M
Funktion 3. Börvärde	E	3	UT	-	-	M
Läsa ext. kontakt nät TILL	E	3	UT	-	-	M
Formtömning med tryckluft	U	4	Avtappning	-	ZG	M
Registrering DFM	U	4	integrerad	-	-	A
Registrering slangbrott	E	3	UT	%	-	M
Profil	S	-	-	-	-	-
Användarprofil	S	3	Standard	-	-	A
Betjäningsfrigivning	S	0	2	-	-	A
Kod	S	3	1234	-	-	A
Sprak	S	0	-	-	-	A
Tangentljudstyrka	S	3	5	-	-	A
Felsökning	S	-	-	-	-	-
Loggbok-larm	S	-	-	-	-	-
Loggbok-larm	S	4	-	-	-	M
Spara/ladda	S	-	-	-	-	-
Starta update USB-progr.vara	E	4	UT	-	-	A
Recording USB	S	3	UT	-	-	M
Ladda Konfigureringsdata	E	4	UT	-	-	M
Spara Konfigureringsdata	S	4	UT	-	-	M
Ladda Parameterdata	E	4	UT	-	-	M
Spara Parameterdata	S	4	UT	-	-	M
Spara Fel- och driftsdata	S	4	UT	-	-	M
Spara kvalitetskontroll	E	4	UT	-	-	M
Servisní informace zálohovat	S	4	UT	-	-	A

Användning

8 Användning

8.1 Nät Till

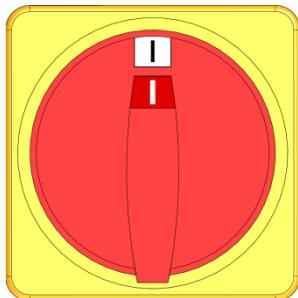



Bild 24: Huvudbrytare

Aktivera tempereringsenheten så här:

1. Vrid huvudbrytaren till läge "I".
→ Enhetsinitieringen startar. På displayen visas meddelandet "Driftsklar".

8.2 Registrering av ny modulenhet

Initieringsfönster

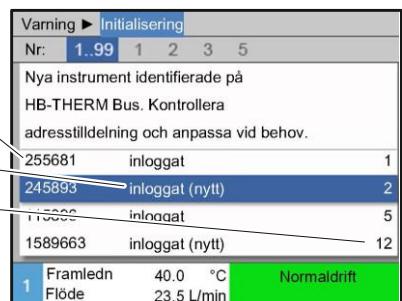


Om en ny modul identifieras visas initieringsfönstret i styrmodulen resp. den enkla enheten.

Pos.nr	Indikering
1	GIF-ID
2	Modulenhetens status
3	Modulenhetens adress

Bild 25: Initiering

Ställa in adressen

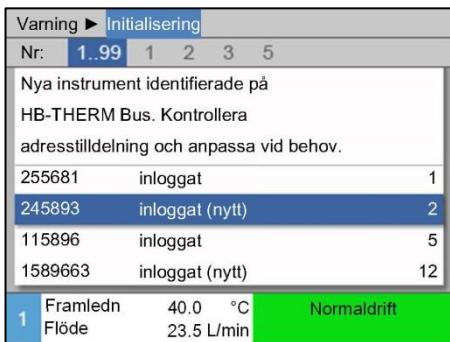

OBS!

Modulenheten tilldelas automatiskt en ledig adress.

Gör så här om du vill ändra adressen:

- Välj modulenhet och ange önskad [Adress](#).




OBS!

En adress som angetts får endast förekomma en gång i ett sammanhang. Det går inte att lämna menysidan om samma adress angetts flera gånger.

Bild 26: Ställa in adressen

Ändra adress

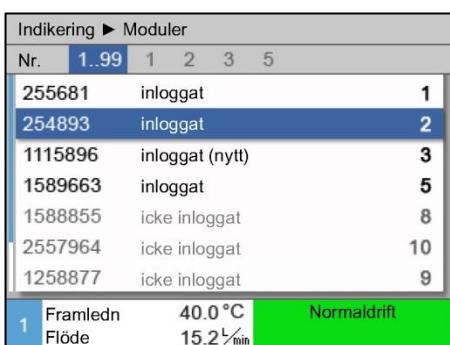

Gör så här om du vill ändra adressen i efterhand:

- Öppna menysidan [Indikering \ Moduler](#).
- Välj modulenhet och ange önskad [Adress](#).



OBS!

När en modulenhet valts blinkar statusindikatorn grön (snabbt).

Bild 27: Indikator/ärvärde

Användning

8.3 Särskilda förhållanden vid styrning av modulenhetter

Parametertyper:

Vid modulenhetter görs åtskillnad mellan två typer av parametrar:

- A Moduloberoende (värdeinställning kan endast göras för "1..99")
- M Modulberoende (värdeinställning per modul möjlig)



OBS!

*Vilka parametrar som kan ställas in
moduloberoende resp. modulberoende, framgår av
menystrukturen (→ sidan 55)*

Modulnr "1..99" har valts

Börvärden	
Nr:	alla 1 2 3 4 ...
Börvärde 1	XXXX
Börvärde 2	0.0 °C
7 Framledn	25.6 °C
Flöde	5.0 l/min
Normaldrift	

Om modulnr "1..99" har valts, visas värdet för en parameter med X (grått), om inställningen inte är identisk för alla modulenhetter. Annars visas värdet normalt i svart (→ Ex. Bild 28).

Bild 28: Ex. Börvärde

Värdeinställning för alla modulenhetter

Varng Allmän omställning	
OBS:	
Värdeförändringen påverkar alla anslutna instrument!	
> Fortsätt värdeförändringen med tangenten	
> Avbrott med tangenten	
1	Framledn 30.4 °C
	Flöde 5.0 l/min
Normaldrift	

Gör så här om du vill tillämpa en inställning på alla identifierade modulenhetter samtidigt:

1. Välj modulnr "1..99" med knapp eller .
2. Välj parameter och tryck på knappen .
→ Bekräfta varningstext med knappen .
3. Ställ in värdet och bekräfta med knappen .
→ Värdeinställning sker samtidigt för alla identifierade modulenhetter.

Bild 29: Varngtext för värdeinställning

8.4 Använda enstaka instrument som modul

Ett enstaka instrument kan användas som modulinstrument. Hanteringen sköts via den överordnade styrenheten Thermo-5 eller Panel-5.

Förutsättning

- Extrautrustning ZC
- Endast en modul är inloggad
- Programversionen är nyare än SW51-2_1413



ANVÄSNING!

Antalet inloggade modular visas via Indikering / Modular.

Använda instrument som modul

Gör så här för att använda ett enstaka instrument som modul:

1. Slå från instrumentet via knappen .
2. Hämta menysidan [Inställning / Fjärrstyrn.drift](#).
3. Sätt parametern [Använd instrumentet som modul](#) till "PÅ".



ANVÄSNING!

Om parametern [Använd instrumentet som modul](#) saknas, måste du kontrollera förutsättningarna.

- Instrumentet startar om efter visning av en varningstext med tangenten .
- Instrumentet loggar in på det överordnade instrumentet Thermo-5 eller Panel-5 (→ sidan 65).

Använda instrument som enstaka instrument

Gör så här för att åter igen använda instrumentet som enstaka instrument:

1. Slå från instrumentet via den överordnade styrenheten Thermo-5 eller Panel-5.
 2. På modulinstrumentet hämtar du [Huvudmenyn](#) med tangenten .
 3. Sätt parametern [Använd instrumentet som modul](#) till "AV".
- Instrumentet startar om efter visning av en varningstext med tangenten .
 - Instrumentet kan nu användas som enstaka instrument igen.

Användning

8.5 Inkoppling

8.5.1 Normaldrift



Bild 30: Startfönster

Koppla in enskilda modulenheter



Bild 31: Startfönster

Aktivera alla modulenheter

HB-THERM							
Nr	1..99	1	2	3	4	...	K E
Nr	Bör	Ärv	%min	Fram	Retur	H/C	
1	OFF						
2	OFF						
3	OFF						
4	OFF						
5	OFF						
6	OFF						
7	OFF						
8	OFF						
1	Framledn	25.0	°C			Driftsklar	
	Tryck	0.0	bar				

Bild 32: Tabellvy

Aktivera normaldrift så här:

1. Tryck på knappen .
→ Enheten startar i det definierade driftsläget.
2. Kontrollera att funktionerna **Formtömning**, **2. Börvärde** och **Avkyllning** är inaktiverade.



OBS!

Om modulenheter redan används inaktiverar du alla modulenheter genom att trycka på .

Aktivera normaldrift så här:

1. Välj modulnr "1...99" med knapp eller .
2. Tryck på knappen .
3. Kontrollera att funktionerna **Formtömning**, **2. Börvärde** och **Avkyllning** är inaktiverade.

8.5.2 Extern sensor

Funktion (tillbehörsutrustning ZE)

För att reglera temperaturen hos en förbrukare exakt, kan en extern temperatursensor anslutas till enheten.

Förval av extern sensortyp

Inställning ► Övrigt		
Vänta efter avkyllning	UT	
Tid formtömning	45 s	
Formtömning begr. temp.	70 °C	
Formtömning fördräjn. e. start	90 s	
Tryckavlast. instrument FRÅN	UT	
Tid tryckavlastning	5 s	
Sensortyp externsensor	J/Fe-CuNi	
Omkoppl. externsensor	manuell	
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 33: Inställning sensortyp extern sensor



OBS!

Sensortypen Pt 100 registreras och ställs in automatiskt. Alla andra sensortyper måste ställas in manuellt.

Den externa sensortypen ska ställas in så här:

- Öppna menysidan **Inställning \ Övrigt**.
- Ställ in parametern **Sensortyp externsensor** på önskad sensortyp.

Omkoppling till extern sensor

Inställning ► Övrigt		
Vänta efter avkyllning	UT	
Tid formtömning	45 s	
Formtömning begr. temp.	70 °C	
Formtömning fördräjn. e. start	90 s	
Tryckavlast. instrument FRÅN	UT	
Tid tryckavlastning	5 s	
Sensortyp externsensor	J/Fe-CuNi	
Omkoppl. externsensor	manuell	
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 34: Omkoppling extern sensor



OBS!

*Vid ett sensorbrott hos den externa sensorn sker automatiskt en omkoppling till den interna mätplatsen vid inställningen **Omkoppl. externsensor** "autom", vid inställningen "manuell" visas ett felmeddelande.*

Manuell aktivering resp. inaktivering av regleringen av den externa sensorn

Funktioner		
Avkyllning		
Formtömning		
Externsensor		
Fjärrstyrn.drift		
Läckstoppsdrift		
2. Börvärd		
Timer		
Rampprogram		
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 35: Inkoppling av extern sensor



OBS!

*En manuell aktivering resp. inaktivering av regleringen av den externa sensorn krävs enbart när parametern **Omkoppl.externsensor** är inställd på "manuell".*

Gör så här om du vill aktivera resp. inaktivera regleringen av den externa sensorn manuellt:

- Öppna menysidan **Funktioner**.
- Välj funktionen **Externsensor** och aktivera resp. inaktivera med knappen

Den aktiverade funktionen visas med symbolen .

Användning

Produktionsidentifiering

Inställning ► Reglering		
Regleringspara. D externt	11 s	
Faktor uppvärmning/kylning	20 K	
Begrän. instäl. grad uppvärmt.	100 %	
Begrän. instäl. grad kylning	100 %	
Filter extern sensor	15.0 s	
Tröskel prod. registrering	15 K	
Ramp uppvärmning	UT	
Ramp kylning	UT	
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Tryck	0.0 bar	

Bild 36: Tröskel prod. registrering

Vid tillämpningar med kavitsnära extern sensor kan fysiska temperaturvägningar uppstå till följd av produktionsstopp. När produktionsidentifiering har aktiverats sker en omkoppling till framledningsreglering vid ett produktionsstopp. Temperaturvägningar undviks då.

Gör så här om du vill aktivera resp. inaktivera produktionsidentifiering:

1. Öppna menysidan [Inställning\Reglering](#).
2. Ställ in parametern [Tröskel prod. registrering](#) på "15 K".



OBS!

Standardinställningen är "AV".

Brott extern sensor

Vid ett sensorbrott hos den externa sensorn sker automatiskt en omkoppling till den interna mätplatsen vid inställningen [Omkoppl. externsensor](#) "autom", vid inställningen "manuell" visas ett felmeddelande.

8.5.3 Drift med 2. Börvärde



Bild 37: Aktivera 2. Börvärde



OBS!

Funktionen **2. Börvärde** visas bara när parametern **Börvärde 2** har ett värde större än "0,0" på menysidan **Börvärden**.

Aktivera drift med 2. Börvärde så här:

1. Öppna menysidan **Funktioner**.
 2. Välj parametern **2. Börvärde** och aktivera med knappen **OK**. Den aktiverade funktionen visas med symbolen ✓.
- Enheten växlar till drift med 2. Börvärde. Som börvärde för regleringen används börvärde 2.

Användning

8.5.4 Fjärrstyrn.drift

Vid fjärrstyrningsdrift styrs tempereringsenheten med externa signaler. Två typer av externa signaler understöds.



OBS!

Stifttilldelningen för olika gränssnittskablar beskrivs i kapitlet → sidan 124.

Anslutning fjärrstyrning (extrautrustning ZB)

Med en potentialfri extern kontakt kan tempereringsenheten

- slås på och stängas av.
- kopplas fram och tillbaka mellan börvärde 1 och 2.
- rampprogrammet slås på och stängas av.



ANVISNING!

*Funktionen **Fjärrstyrn.drift** behöver inte vara tillslagen för extern styrning.*

Aktivera resp. inaktivera fjärrstyrning



Bild 38: Fjärrstyrning

Gör så här om du vill aktivera resp. inaktivera fjärrstyrning:

1. Öppna menyidan **Funktioner**.
2. Välj funktionen **Fjärrstyrn.drift** och aktivera resp. inaktivera med knappen **OK**.
Den aktiverade funktionen visas med symbolen .
→ När fjärrstyrningen är aktiverad visas symbolen i startfönstret.



OBS!

När fjärrstyrningen är aktiv är alla parametrar och funktioner som definierats via protokollet spärrade.

Inställningar för fjärrstyrning (tillbehörsutrustning ZD, ZC, ZP, ZO)

Inställning ▶ Fjärrstyrn.drift		
Adress	1	
Protokoll	1	
Master extern styrenhet	autonom	
Överföringstakt	4800	
Överföringstakt CAN Bus	250	
Paritet	jämn	
Databit	8	
Stoppbit	1	
Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 39: Ställa in adress, protokoll

Nätverksinställningar (Extrautrustning ZO)

... ▶ TCP/IP konfiguration		
DHCP	ja	
DHCP adressering genomförd	ja	
IP	10.100.0.154	
Subnetmask	255.255.255.0	
Standard-gateway	10.100.0.1	
Port	4840	
Mac-adress	ff:cc:dd:11:22:33	
Framledn	40.0 °C	Driftsklar
Tryck	0.0 bar	

Bild 40: Nätverksinställningar

Användningen och övervakningen av tempereringsenheten kan ske via det seriella gränssnittet.

För att kunna kommunicera med en extern styrning måste följande inställningar göras:

1. Öppna menysidan [Inställningar \ Fjärrstyrning](#).
2. Ställ in parametern [Adress](#) på önskat värde.
3. Ställ in parametern [Protokoll](#) på önskat värde.



OBS!

En adress som angetts får endast förekomma en gång i ett sammanhang.

För att kunna kommunicera med en extern styrning via nätverket (OPC UA) måste följande inställningar utföras:

1. Öppna menysidan [Inställning \ Fjärrstyrn.drift \ TCP/IP konfiguration](#).
2. Utför nätverksinställningar.

Om det finns en DHCP-server måste [DHCP](#)-parametern ställas in på "ja". Därefter erhålls en IP-adress automatiskt från DHCP-servern.

Om det inte finns någon DHCP-server, måste inställningarna ställas in manuellt med parametrarna [IP](#), [Standardgateway](#) och [Nätmask](#).



ANVISNING!

*Inställningarna övertas när man lämnar menyn.
Alla aktiva anslutningar kopplas automatiskt från.*

OPC UA-protokollet är aktiv och data kan alltid läsas oavsett protokolluppsättningen. För att kunna skriva ytterligare data måste OPC UA-protokoll 19 ställas in och fjärrstyrn.drift måste aktiveras.

Användning

Protokoll	Användning
HB	intern kommunikation (gäller bara vid inställningen Använd instrumentet som modul)
0	Uppteckning Text
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-mod)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)
19	EUROMAP 82.1 (OPC UA)

8.6 Frånkoppling

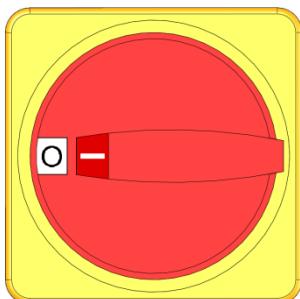


Bild 41: Huvudbrytare

Koppla från tempereringsenheten efter användning så här:

1. Tryck på .
- Tempereringsenheten kyler tills fram- och returledningstemperaturen är lägre än den inställda säkerhetsfrånslagnings-temperaturen.
- I anslutning till detta genomförs en tryckavlastning.
- Därefter stängs tempereringsenheten av. I driftslägesindikeringen visas "Driftsklar".
2. Vrid huvudbrytaren till läge "0".

8.6.1 Avkyllning och avstängning

Inställning ► Övrigt	
Avkyllningstemperatur	35 °C
Vänta efter avkyllning	UT
Tid formtömning	45 s
Formtömning begr. temp.	70 °C
Formtömning fördröjn. e. start	90 s
Tryckavlast. instrument FRÅN	UT
Tid tryckavlastning	5 s
Sensortyp externsensor	J/Fe-CuNi
1 Framledn	25.0 °C
Flöde	-- l/min
Driftsklar	

Bild 42: Avkyllningstemperatur

Innan avkyllningen aktiveras ska avkyllningstemperaturen och avkyllningens varaktighet ställas in:

1. Öppna menysidan [Inställning \ Övrigt](#).
2. Ställ in parametern [Avkyllningstemperatur](#) på önskat värde.
3. Ställ in parametern [Vänta efter avkyllning](#) på önskat värde.

Funktioner
Avkyllning
Formtömning
Externsensor
Fjärrstyrn.drift
Läckstoppsdrift
2. Börvärde
Timer
Rampprogram
1 Framledn 25.0 °C
Flöde -- l/min
Driftsklar

Bild 43: Aktivera avkyllning

Avkyllningen aktiveras så här:

1. Öppna menysidan [Funktioner](#).
2. Välj parametern [Avkyllning](#) och aktivera med knappen . Den aktiverade funktionen visas med symbolen .



OBS!

Om funktionen Formtömning aktiveras efter aktivering av funktionen Avkyllning, genomförs en Formtömning innan enheten stängs av.

Användning

8.6.2 Formtömning

Inställning ▶ Övrigt		
Avkylningstemperatur	35 °C	
Vänta efter avkylnings	UT	
Tid formtömning	45 s	
Formtömning begr. temp.	70 °C	
Formtömning fördröjn. e. start	90 s	
Tryckavlast. instrument FRÅN	UT	
Tid tryckavlastning	5 s	
Sensortyp externsensor	J/Fe-CuNi	
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 44: Inställning av tid för formtömning

Funktioner
Avkylning
Formtömning
Externsensor
Fjärrstyrn.drift
Läckstoppsdrift
2. Börvärd
Timer
Rampprogram
1 Framledn 25.0 °C Driftsklar
Flöde -- l/min

Bild 45: Aktivera formtömning

Innan formtömningen aktiveras ska önskad varaktighet för formtömningen ställas in:

- Öppna menysidan **Inställning \ Övrigt**.
- Ställ in parametern **Tid formtömning** på önskat värde.

Aktivera formtömningen så här:

- Öppna menysidan **Funktioner**.
 - Välj funktionen **Formtömning** och aktivera resp. inaktivera med knappen . Den aktiverade funktionen visas med symbolen .
- Avkylning till 70°C sker före formtömningsprocessen.
- Förbrukare och framledningar sugs tomma och görs trycklösa.
- I anslutning till detta stängs tempereringsenheten av.



OBS!

Innan anslutningen mellan tempereringsenheten och förbrukaren öppnas - kontrollera att trycket är 0 bar.

Tömningsvolymen leds in i den interna tanken.

Om den externa volymen är större än expansionsvolymen hos tempereringsenheten töms inte hela den externa kretsen vid en formtömning.

8.7 Stopp i nädsituation

I risksituationer måste apparaten stoppas så snabbt som möjligt och energitillförseln slås från.

Stopp i nädsituation

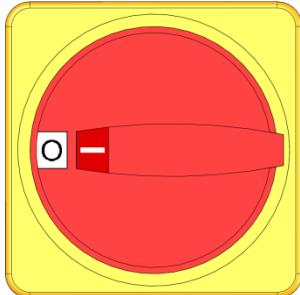


Bild 46: Huvudströmbrytare

Efter räddningsåtgärderna

Gör följande i en farlig situation:

1. Vrid huvudströmbrytaren till läge "0".
2. Dra ur stickproppen eller bryt den externa strömförsörjningen allpoligt och säkra mot återinkoppling
3. För vid behov ut personer ur riskzonen, påbörja första-hjälpen-åtgärder.
4. Larma läkare och brandkår i förekommande fall.
5. Informera ansvarig på användningsplatsen.

6. I den mån detta påkallas genom allvaret i nädsituationen, ska vederbörande myndigheter informeras.
7. Uppdra åt fackpersonal att åtgärda störningarna.



VARNING! Livsfara genom för tidig återinkoppling!

I samband med återinkoppling föreligger livsfara för personer i riskzonen.

Därför:

- säkerställ före återinkoppling att inga personer längre befinner sig i riskzonen.

8. Innan apparaten åter tas i drift ska den kontrolleras avseende korrekt funktion.

Användning

8.8 Definiera åtkomsträtt

8.8.1 Ställa in användarprofilen

Funktion

För att förhindra felaktig manövrering samt för att förbättra översikten visas och döljs menyer, funktioner och parametrar beroende på vilken användarprofil som ställts in.

Olika användarprofiler

Man skiljer mellan följande tre typer av användarprofiler:

Användarprofil	Förkortning	Användare/egenskap
Standard	S	För standardanvändare
Utökad	E	För installatören
Underhåll	U	För tillverkaren och auktoriserad servicepersonal

Ställa in användarprofiler



Bild 47: Användarprofil

Användarprofilen kan ställas in så här:

1. Öppna menysidan [Profil](#).
2. Välj parametern [Användarprofil](#).
3. Ange åtkomstkoden.
4. Ställ in önskad användarprofil.

8.8.2 Ställa in styrningsaktivering

Funktion

Via stegen i styrningsaktiveringen anger du vilka funktioner eller värden som kan ändras. Om du försöker att ändra spärrade värden visas en varningstext på displayen.

Steg i styrningsaktiveringen

Steg	Styrningsaktivering
0	Ingen åtkomst
1	Åtkomst till funktioner
2	Åtkomst till börvärden
3	Åtkomst till inställningar och övervakning
4	Åtkomst till service

Styrningsaktivering - ett tillfälle

1. Välj spärrade parametrar och tryck på knappen  . En varningstext visas på displayen.
2. Tryck på knappen  .
3. Ange åtkomstkoden.

**OBS!**

Styrningsaktivering för ett tillfälle gäller tills startfönstret visas i displayen.

Permanent styrningsaktivering

Bild 48: Styrningsaktivering

8.8.3 Ändra åtkomstkod

Åtkomstkoden är ett fyrsiffrigt tal och består av sifforna 1, 2, 3 och 4.

När enheten levereras är åtkomstkoden 1234.

**OBS!**

För att skydda mot missbruk av enheten ska åtkomstkoden ändras direkt efter att enheten tagits i drift.

Vid förlust av den aktuella koden ska du vända dig till din HB-Therm-representant.

Användning

Ändra åtkomstkode



Bild 49: Ange kod

Så här ändrar du åtkomstkoden:

1. Öppna menysidan [Profil](#).
2. Välj parametern [Kod](#) och tryck på knappen .
3. Ange den aktuella åtkomstkoden.
4. Ange en ny åtkomstkode.
5. Bekräfta den nya åtkomstkoden.

8.9 Inställningar

8.9.1 Ställa in tidszon, datum och klockslag

Ställa in tidszon

När enheten levereras är datum och klockslag inställda på centraleuropeisk tid (CET). I länder inom en annan tidszon måste datum och klockslag före idrifttagningen ställas in manuellt:

1. Hämta menysidan [Inställning \ Datum / Klockslag](#).
2. Ställ in parametern [Tidszon](#) på rätt tidszon.

Ställa in datum och klockslag



Bild 50: Inställning datum/klockslag

Om den önskade tidszonen saknas i parameterlistan måste datum och klockslag ställas in på följande sätt:

1. Hämta menysidan [Inställning \ Datum / Klockslag](#).
2. Ställ in parameter [Klockslag](#) på aktuellt värde.
3. Ställ in parameter [Datum](#) på aktuellt värde.



ANVISNING!

Om den önskade tidszonen inte är tillgänglig måste omkopplingen från sommar- till vintertid och tvärtom göras manuellt.

Ställa in omkoppling sommar- och vintertid

Avseende de valbara tidszonerna sker omkopplingen mellan sommar- och vintertid automatiskt.

För att förhindra en automatisk omställning görs följande inställning:

1. Hämta menysidan [Inställning \ Datum / Klockslag](#).
2. Ställ in parametern [Omkoppling sommar/vinter](#) på värdet "manuell".

8.9.2 Definiera interna mätplatser

Funktion

I tempereringsenheten monteras framlednings- och återlednings- temperatursensorer som standard.

En av dessa två interna mätplatser anges som ärvärde för den interna regulatorn.

Förval av intern temperatursensor

Inställning ▶ Reglering	
Mätpunkt intern	Framledn
Auto-Tuning	UT
Regleringsdriftart	autom.
Regleringspara. P internt	15 K
Regleringspara. I internt	25 s
Regleringspara. D internt	UT
Faktor störstorhet	UT
Regleringspara. P externt	150 K
1 Framledn 25.0 °C	Driftsklar
Flöde --L/min	

Bild 51: Inställning av intern mätplats

Användning

8.9.3 Inställning av brytarur

Funktion

Med ett brytarur kan tempereringsenheten aktiveras resp. inaktiveras vid förprogrammerade tider och dagar.

Aktivera resp. inaktivera brytarur



Bild 52: Aktivera resp. inaktivera brytarur

Så här aktiverar resp. inaktiverar du brytaruret:

- Öppna menysidan **Funktioner**.
- Välj funktionen **Timer** och aktivera resp. inaktivera med knappen **OK**. Den aktiverade funktionen visas med symbolen .
- När den inställda på- resp. avslagningstiden nåtts slås enheten på resp. av automatiskt.
- Det aktiva brytaruret visas med symbolen i startfönstret.

Programvara på- och avslagningstider



Bild 53: Inställningar timer

Gör så här om du vill programmera på- och avslagningstider för en dag:

- Öppna menysidan **Inställning \ Timer**.
- Ställ in parametern **Dag** på önskad dag/dagar.
- Ställ in parametern **Tider** på önskat klockslag för den valda dagen.



OBS!

*Om en dag angetts som "inaktiv" har en programmerade brytartiden ingen effekt. Om alla dagar angetts som "inaktiv" visas funktionen **Timer** inte på menysidan **Funktioner**.*

8.9.4 Ställa in rampprogram

Funktion

Med rampprogrammet kan en definierad temperaturprofil som består av upp till tio steg aktiveras. Motsvarande de definierade temperaturerna och tiderna per programsteg anpassas börvärdet vid löpande rampprogram kontinuerligt.

Ställa in rampprogram

Inställning ▶ Rampprogram			
Kriterium rampprogram	Börvärdet		
Slut rampprogram	UT		
Steg 1	aktiv	40.0 °C	01:00
Steg 2	aktiv	49.0 °C	00:10
Steg 3	inaktiv	0.0 °C	00:00
Steg 4	inaktiv	0.0 °C	00:00
Steg 5	inaktiv	0.0 °C	00:00
Steg 6	inaktiv	0.0 °C	00:00
1	Framledn 25.0 °C Flöde -- l/min	Driftsklar	

Bild 54: Inställningar rampprogram

Gör så här om du ställa in rampprogrammet individuellt:

- Öppna menysidan [Inställning \ Rampprogram](#).
- Ställ in parametern [Kriterium rampprogram](#) på önskat värde.
 - Kriterium rampprogram** definierar om enbart börvärdet eller även ärvärdet måste nå temperaturen innan övergången till nästa steg sker.
- Ställ in parametern [Slut rampprogram](#) på önskat värde.
 - Slut rampprogram** definierar hur rampprogrammet ska köras vidare efter avslutet.
 - "AV" → Stäng av enheten
 - "Start" → vidare med steg 1
 - "vidare" → vidare med sista börvärdet
- Ange önskad [Temperatur](#) och [Tid](#) för respektive steg.



OBS!

*Om ett steg angetts som "inaktiv" påverkar de programmerade värdena inte rampprogrammet.
Om alla steg angetts som "inaktiv" visas rampprogrammet inte på menyn [Funktioner](#).*

Aktivera rampprogram

Funktioner			
Avkyllning			
Formtömning			
Externsensor			
Fjärrstyrn.drift			
Läckstoppsdrift			
2. Börvärdet			
Timer			
Rampprogram			
1	Framledn 25.0 °C Flöde -- l/min	Driftsklar	

Bild 55: Rampprogram

Gör så här om du vill aktivera ett rampprogram:

- Öppna menysidan [Funktioner](#).
- Välj funktionen [Rampprogram](#) och aktivera resp. inaktivera med knappen Den aktiverade funktionen visas med symbolen .
- Rampprogrammet startar med steg 1. I startfönstret visas symbolen och bredvid visas det aktuella programstegsnumret.



OBS!

Rampprogrammet kan även aktiveras resp. inaktiveras via en potentialfri extern kontakt (tillbehörsutrustning ZB)

Stoppa rampprogram

Gör så här om du vill stoppa ett löpande rampprogram:

- Öppna menysidan [Funktioner](#).
- Välj funktionen [Ramp PAUS](#) och aktivera resp. inaktivera med knappen Den aktiverade funktionen visas med symbolen .

Användning

8.10 Processövervakning

8.10.1 Övervaka gränsvärde

Funktion

Gränsvärdena för processövervakningen tas vid standardinställning automatiskt fram och ställs in efter varje apparatstart, i enlighet med inställd övervakningsgrad.



ANVISNING!

Så länge gränsvärdena ännu inte har ställts in, blinkar driftartsindikeringen grönt.

Inställning av övervakning

Övervakning		
Temperatur		►
Flöde		►
Verktygsdata		►
Övervakning	autom.	
Övervakningsniva	grov	
Omställning övervakning	nej	
Startalarmundertryck.	full	
Alarmkontakt funktion	NO1	
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 56: Övervakning

Riktvärden i samband med manuell gränsvärdesinställning

Önskas inte automatisk gränsvärdesframtagning, ska följande inställning utföras:

1. Hämta menysidan **Övervakning**.
2. Ställ in parametern **Övervakning** på "manuell" eller "FRÅN"



ANVISNING!

Om övervakningen är inställd på "FRÅN", övervakas inte processen. Detta kan leda till onödig kassation.

Ställa in övervakningen på nytt

Övervakning		
Temperatur		►
Flöde		►
Verktygsdata		►
Övervakning	autom.	
Övervakningsniva	grov	
Omställning övervakning	nej	
Startalarmundertryck.	full	
Alarmkontakt funktion	NO1	
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 57: Ställa in övervakningen på nytt

Följande gränsvärden kan användas som hjälpmittel:

Riktvärde för	Temperatur-avvikelse	Temperatur-differens
Precisionsdelar	3–5 K	2–3 K
Icke-precisionsdelar	5–10 K	3–5 K

För att automatiskt anpassa gränsvärdena under drift, ska följande utföras:

1. Hämta menysidan **Övervakning**.
2. Ställ in parametern **Omställning övervakning** på "ja".
3. Tryck på knappen **OK**.



ANVISNING!

Gränsvärden som är ställda på "FRÅN" anpassas inte.

Användning

Inställning av övervakningsgrad

Övervakning	
Temperatur	►
Flöde	►
Verktygsdata	►
Övervakning	autom.
Övervakningsniva	grov
Omslättning övervakning	nej
Startalarmundertryck.	full
Alarmkontakt funktion	NO1
1 Framledn 25.0 °C Driftsklar	
Tryck 0.0 bar	

Bild 58: Övervakningsniva

Toleransområdet fastslås med hjälp av parametern **Övervakningsniva** och kan justeras på följande sätt:

1. Hämta menysidan **Övervakning**.
2. Sätt parametern **Övervakningsniva** på "fin", "medium" eller "grov".

Gränsvärdena för temperatur, flöde och tryck beräknas enligt följande tabell:

Beteckning	Övervakningsniva						Avser	
	fin		medel		grov			
	Faktor	min	Faktor	min	Faktor	min		
Avvikelse bör-är upptill	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K	Börtemperatur	
Avvikelse bör-är nedtill	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K		
Differens fram-/returledning	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Differens fram- och returledning	
Differens fram-extern	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Differens fram-extern	
Flöde internt max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Flöde internt	
Flöde internt min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min		
Flöde extern 1..8 max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Flöde ext.1..8	
Flöde extern 1..8 min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min		

Användning

8.10.2 Övervakning av pumpförsitning

Funktion (tillbehörsutrustning ZU)

Med övervakning av pumpförsitning övervakas pumpens tillstånd permanent. Om det definierade värdet för parametern [Pumpstatus min.](#) underskrids, skickas ett varningsmeddelande från systemet och det visas med symbolen  i startfönstret.

Visa aktuellt pumptillstånd

Indikering ▶ Aervärden		
Ström fas L1	0.0 A	
Ström fas L2	0.0 A	
Ström fas L3	0.0 A	
Pumpstatus	-- %	
Underhållsint. värmebär	-- %	
Underhållsint. pump	-- %	
Underhållsint. uppvärm.	-- %	
Underhållsint. kylare	-- %	
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 59: Pumptillstånd

Ställa in gränsvärde för Tillstånd pump

Övervakning ▶ Flöde		
Flöde int. 1 max.	UT	
Flöde int. 1 min.	--	
Pumpstatus min.	60 %	
1 Framledn	25.0 °C	Driftsklar
Flöde	-- l/min	

Bild 60: Gränsvärde för Tillstånd pump min.

8.10.3 Nivåövervakning

Funktion

Gör så här om du ställa in gränsvärdet för pumpens tillstånd:

1. Öppna menysidan [Övervakning \ Flöde](#).
2. Ställ in parametern [Pumpstatus min.](#) på önskat värde.

Ställa in gränsvärde för nivåförvarning

Nivåövervakningen övervakar kontinuerligt nivån i den interna tanken. Om nivån understiger förvarningssteget aktiveras en förvarning. Om den lägsta nivån underskrids i tanken utlöses ett larm och enheten stängs av.

Gör så här om du vill ställa in gränsvärdet för [Täituvuse eelhoiatus](#):

1. Öppna menysidan [Övervakning \ Fyllnivå](#).
2. Ställ in parametern [Täituvuse eelhoiatus](#) på önskat värde.

8.10.4 Optimera regulator

Funktion

Regulatorparametern optimeras automatiskt när en förändring i temperaturkretsen fastställts eller när ett bristfälligt reglerförhållande identifierats.

Manuell inställning av regulatorparametern behövs normalt inte.

Automatisk regulatoroptimering

Under den automatiska regulatoroptimeringen kan temperatursvängningar inträffa. Optimeringsförloppet visas med symbolen  i startfönstret.

Om kyl- resp. uppvärmingseffekten inte räcker till för att genomföra en regulatoroptimering, avbryts denna efter senast 30 minuter.



OBS!

Om regleringskvaliteten inte är tillräcklig trots att en regulatoroptimering genomförts ska du kontakta din HB-Therm-representant (→ www-hb-therm.ch).

Användning

8.11 Utforskarfönster



Bild 61: Exempel på utforskarfönster

I utforskarfönstret visas mappar och filer på den anslutna USB-databäraren.

- Mappar med öppnas med knappen .
- Mappar med stängs med knappen .



OBS!

Beroende på antalet filer och mappar på USB-databäraren, kan det dröja några minuter innan mappstrukturen visas.



OBS!

Det går inte att skapa nya, ta bort eller ändra mappar på USB-databäraren.

8.12 Spara/ladda

Funktion

Via menysidan **Spara/ladda** går det att spara diverse data på ett USB-datamedium resp. ladda data från ett USB-datamedium. Genom denna funktion är det möjligt att överföra data från en apparat till en annan.

När en störning inträffar kan serviceinformationen sparas på ett USB-dataminne för feldiagnos hos en HB-Therm-representant.



OBS!

Skador genom felaktiga inställningar!

Laddning av felaktiga parameter- resp. konfigurationsdata kan leda till funktionsfel eller totalhaveri.

Därför:

- ladda enbart data, som är avsedda för apparaten.



ANVÄSNING!

När parameterdata sparas så sparas även den inställda användarprofilen i filen.

Vid efterföljande laddning laddas bara de parametrar som har den sparade användarprofilen och underordnade användarprofiler.



ANVÄSNING!

Endast FAT32-formaterade USB-databärare stöds.

Spara data



Bild 62 Spara data

Gör följande för att spara data från apparaten på ett USB-datamedium.

1. Hämta menysidan **Spara/ladda**.
 2. Anslut USB-datamediet till panelkontakten.
 3. Välj data som ska sparas och bekräfta med knappen .
 4. Välj katalog i utforskarfönstret och bekräfta med knappen .
- Filen sparas i den valda katalogen på USB-datamediet.




ANVÄSNING!

Sparandet av serviceinformationen inbegriper alla servicerelevanta data (konfiguration, parameterdata etc.) som krävs för en feldiagnos.

Användning

Ladda data

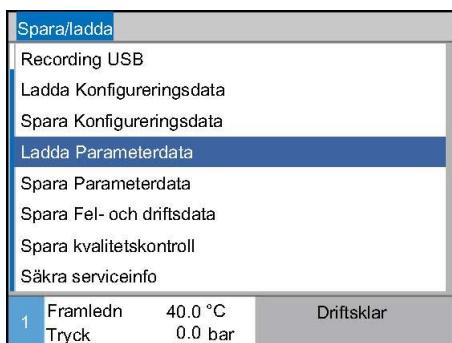

Gör följande för att ladda data från ett USB-datamedium till apparaten:

1. Hämta menysidan **Spara/ladda**.
 2. Anslut USB-datamediet till panelkontakten.
 3. Välj data som ska laddas och bekräfta med knappen **OK**.
 4. Välj katalog och fil i utforskarfönstret och bekräfta med knappen **OK**.
- Data laddas till apparaten. Om laddade värden ligger utanför tillåtet område, återförs de till standardinställning.


Bild 63 Ladda data

Filbeteckning

Filnamnen skapas automatiskt på USB-datamediet av apparaten i enlighet med följande exempel.


Serviceinfo

Ex. **Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08**

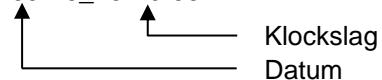


Konfigurationsdata

Ex. **HB 160 Z1 8 4M A2 400 1 [1].csv**

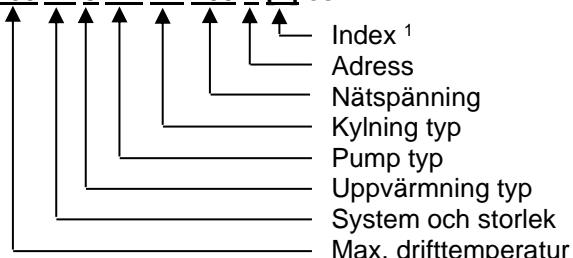


Parameterdata

Ex. **Par HB 160 Z1 1 [1].csv**

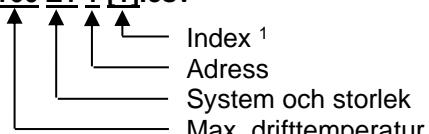

Fel- och driftsdata

Ex. **BD HB 160 Z1 1 [1].csv**

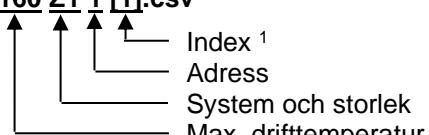

¹ Ett index bifogas automatiskt om filnamnet redan finns.

8.12.1 Verktygsdata

Funktion

Maximalt 10 verktygsdatauppsättningar med definierade verktygsspecifika parametrar kan lagras i enheten.

Verktygsspecifika parametrar

En verktygsdatauppsättning består av följande parametrar

Parameter	Anmärkning
Verktygsnummer	Verktygsnamn, max. 7 tecken
Börvärde 1	
Avvikelse bör - är övre	
Avvikelse bör - är undre	
Differens fram-retur	
Differens fram-extern	
Flöde int. max.	
Flöde int. min.	

Spara verktygsdata



Bild 64: Spara verktygsdata

Ladda verktygsdata



Bild 65: Ladda verktygsdata

För att spara de inställda gränsvärdena (temperatur och flöde) samt börvärde 1 i önskad verktygsdatasats, ska du göra så här:

- Öppna menysidan [Övervakning \ Verktygsdata \ Verktyg 1..10](#).
 - Välj parametern **Spara verktygsdata** och bekräfta med knappen **OK**.
- Gränsvärden (temperatur och flöde) och börvärde 1 sparas i önskad verktygsdatauppsättning.



OBS!

Vid laddning av verktygsdata ställs övervakningen automatiskt in på "manuell".

Användning

Exportera verktygsdata



Bild 66: Exportera verktygsdata

Importera verktygsdata



Bild 67: Importera verktygsdata

Filnamn

För att exportera den valda verktygsdatauppsättningen till en USB-databärare, ska du göra så här:

1. Anslut USB-databäraren till uttaget på fronten.
 2. Öppna menysidan [Övervakning \ Verktygsdata \ Verktyg 1..10](#).
 3. Välj parametern [Exportera verktygsdata](#) och bekräfta med knappen .
 4. Markera mappen i utforskarfönstret och bekräfta med knappen .
- Filen sparas i önskad mapp på USB-databäraren.

För att importera den valda verktygsdatauppsättningen från en USB-databärare, ska du göra så här:

1. Anslut USB-databäraren till uttaget på fronten.
 2. Öppna menysidan [Övervakning \ Verktygsdata \ Verktyg 1..10](#).
 3. Välj parametern [Importera verktygsdata](#) och bekräfta med knappen .
 4. Markera mappen och filen i utforskarfönstret och bekräfta med knappen .
- Data skrivs till enheten i verktygsdatauppsättningen.

Följande filnamn skapas vid export till USB-databäraren resp. kan laddas vid importen.

Ex. E512XB [1].csv



¹ Ett index bifogas automatiskt när ett filnamn redan finns.

8.12.2 Registrering av ärdata

Funktion

När funktionen **Recording USB** är aktiverad, kommer de under **Inställning \ Recording USB** valda värdena att skrivas in på USB-datamediet. En ny registreringsfil skapas varje dag. Om det inte går att spara på USB-datamediet, visas en varning för detta.

Starta registrering

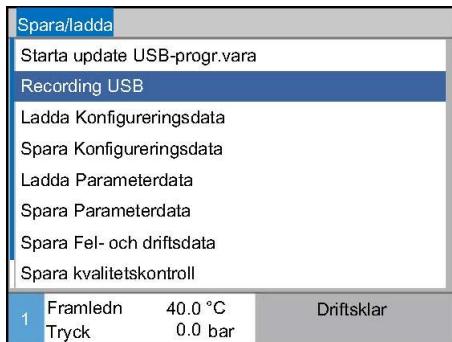


Bild 68: Registrering USB

För att starta en registrering av ärdata på ett USB-datamedium, gör du enligt följande:

1. Hämta menysidan **Spara/ladda**.
2. Anslut USB-datamediet till panelkontakten.
3. Välj funktionen **Recording USB** och bekräfta med knappen **OK**. Den aktiverade funktionen indikeras med symbolen . → Data sparas på USB-datamediet.
4. Den registrerings-USB som är aktiv visas med symbolen i grundbilden.

Avsluta registrering

För att avsluta en aktiv registrering, gör du enligt följande:

1. Hämta menysidan **Spara/ladda**.
2. Valj funktionen **Recording USB** och bekräfta med knappen **OK**. → USB-datamediet kan tas bort.

Ställa in registreringsintervall

För att ställa in registreringsintervall, gör du enligt följande:

1. Hämta menysidan **Inställning \ Recording USB**.
2. Sätt parametern **Takt seriell registrering** på önskat värde.



ANVISNING!

Om önskat registreringsintervall inte är möjligt, kommer registreringen att ske med kortast möjliga intervall.

Användning

Välj värden

För att välja värden som ska registreras, ska följande göras:

1. Hämta menysidan **Inställning \ Recording USB**.
2. Välj önskat värde och bekräfta med knappen **OK**.
Det aktiva värdet indikeras med symbolen .



ANVÄSNING!

Det går att välja ett godtyckligt antal värden.

Filbeteckning


För varje apparat skapas automatiskt en separat katalog på USB-datamediet, där registreringsfilerna skrivs in.

Ex. **HB_Data_00001234**



Filnamnen skapas automatiskt på USB-datamediet av apparaten i enlighet med följande exempel.

Ex. **HB140Z1_00001234_20100215_165327.csv**

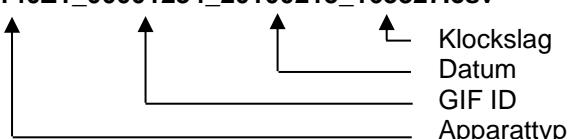

ANVÄSNING!

GIF-ID kan ses under Indikering \ Moduler.

Visualisera registrerade data

För visualisering och beredning av registrerade ärdata, går det att från www.hb-therm.ch adda ned programvaran VIP (visualiseringsprogram - registrering av ärdata).

9 Skötsel

9.1 Säkerhet

Personal

- Om inte annat anges kan det underhållsarbete som beskrivs här utföras av användaren.
- Vissa underhållsarbeten får utföras endast av kvalificerad personal eller enbart av tillverkaren. Det framgår av underhållsbeskrivningarna vem som får göra vad.
- Arbeten på elsystemet får i princip utföras endast av behörig elektriker.
- Arbeten på hydraulsystemet får utföras endast av kvalificerade hydraultekniker.

Personlig skyddsutrustning

Följande skyddsutrustning ska bäras vid alla underhålls- och reparationsarbeten:

- Skyddsglasögon
- Skyddshandskar
- Skyddsskor
- Skyddskläder



OBS!

Vidare skyddsutrustning som ska bäras vid specifika uppgifter anges i varningsanvisningarna i detta kapitel.

Särskilda faror

Följande faror föreligger:

- Livsfara på grund av elektrisk ström.
- Risk för brännskador på varma ytor.
- Risk för brännskador på varma ytor.
- Klämrisk på grund av att enheten rullar eller välter.

Felaktigt utförda underhålls- och reparationsarbeten



VARNING!

Skaderisk till följd av felaktigt utförda - underhålls- och reparationsarbeten!

Felaktigt underhåll/felaktiga reparationer kan leda till svåra person- eller sakkador.

Därför:

- Sörj för att det finns tillräckligt med plats för monteringen innan arbetet påbörjas.
- När komponenter avlägsnas ska du kontrollera att allt återmonteras korrekt, att alla fästdon sitter ordentligt och att åtdragningsmomenten för skruvförband följs.

Skötsel

9.2 Öppna apparaten

Apparaten måste öppnas för vissa underhållsarbeten.

- Får enbart utföras av fackpersonal eller instruerad person.
- Erforderliga hjälpmmedel (beroende på apparatversion):
 - Torx- skruvmejsel.
 - Stjärn- eller spårmejsel.

**FARA!****Livsfara genom elektrisk ström!**

Det råder omedelbar livsfara vid kontakt med spänningssförande delar.

Därför:

- Låt endast en behörig elektriker utföra arbeten på den elektriska anläggningen.
- Vid alla arbeten på elsystemet, vid underhålls, rengörings- och reparationsarbeten ska stickproppen dras ur eller bryt extern spänningssförsörjning allpoligt och säkras mot återanslutning.
- Kontrollera att apparaten är spänningsfri.

**VARNING!****Felmonterad eller saknad isolering är en säkerhetsrisk!**

Felmonterad eller saknad isolering kan leda till överhetning eller totalbortfall.

Därför:

- Återmontera all isolering korrekt.

**VARNING!****Brandfara på grund av isoleringar som ärindränkt av värmebärarolja.**

Vid isoleringar som är indränkta med värmebärarolja, finns det risk för brand.

Därför:

- Håll isoleringar rena med tempereringsenheten.
- Byt omedelbart ut isoleringar som är indränkta med värmebärarolja.



Bild 69: Lossa skruvar

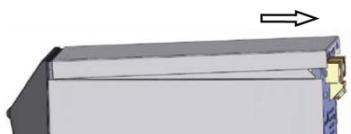


Bild 70: Ta bort täckplåten

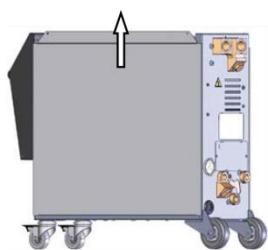


Bild 71: Dra sidoplåten uppåt



Bild 72: Dra ut sidoplåten

1. Lossa täckplåtsskruven med skruvdragaren och ta bort den.

2. Dra täckplåten ca. 1 cm bakåt och lyft bort den uppåt.

3. Dra sidoplåten något uppåt.

4. Dra ut sidoplåten lite snett uppåt ur fästjärnen och ta bort den.

Åtkomst till eldelen

Genom att fälla ned fronten blir det möjligt att komma åt eldelen.

Skötsel

9.3 Underhållsplan

I de följande avsnitten beskrivs de underhållsarbeten som krävs för optimal och störningsfri drift.

Om förhöjt slitage visar sig vid regelbundna kontroller, ska underhållsintervallet förkortas i enlighet med det faktiska slitaget.

Kontakta HB-Therm s representant om du har frågor om underhållsarbeten och -intervall (www.hb-therm.ch).

Komponenterna pump, värmesystem och kylare följer den integrerade underhållsintervallet.

Under **Indikering \ Ärvärden** visas hur nära nästa underhåll är i procent. När denna underhållsinterval kommer till 100 % indikerar symbolen i grundvisningen att det är nödvändigt att utföra underhåll.

När underhållsarbetet är utfört ska underhållsintervallet återställas med knappen under **Indikering \ Ärvärden**.

Intervall	Konstruktionsdel/ komponent	Underhållsarbete	Utförs av
varje kvartal resp. ~1000 tim	Kylvatten- filter	Rengöringsdrift	Användare
	Returledn-filter	Rengöringsdrift	Användare
	Pumpfläkt	Rengöringsdrift	Användare
	Filter frontplatta	Rengöringsdrift	Användare
	Förskruvningar	Kontrollera med avseende på skador och att de sitter fast	Behörig personal
		Dra åt eller byt ut vid behov	
	Packningar	Kontrollera med avseende på skador Byt ut vid behov	Behörig personal
		Rengör eller byt ut vid behov	
varje halvår resp. ~2 000 h	Pump	Kontrollera med avseende på slitage (→ sidan 101)	Fackpersonal
		Rengör eller byt ut	Fackpersonal
	Uppvärmning	Kontrollera med avseende på igensättningar och avlagringar	Fackpersonal
		Rengör eller byt ut	Fackpersonal
	Ventiler	Kontrollera med avseende på smuts	Fackpersonal
		Rengör eller byt ut	Fackpersonal
	Kylare	Kontrollera med avseende på igensättningar och avlagringar	Fackpersonal
		Rengör eller byt ut	Fackpersonal
Värmebärare		Kontrollera med avseende på smuts	Fackpersonal
		Rengör ut	Fackpersonal

Skötsel

Intervall	Komponent	Underhållsarbete	Utförs av
Varje 1,5 år resp. ~6000 h	Hydraulslangar (intern) ¹⁾	Kontrollera med avseende på skador på ytterhöljet och tätningsområdet	Person med behörighet för arbete med hydraulik
		Byt ev. ut	Person med behörighet för arbete med hydraulik
	Säkerhetstermostat	Kontrollera fäste	Behörig elektriker
		Efterdra eventuellt	Behörig elektriker
	Elkablar	Kontrollera att elkablarna på yttermanteln inte är skadade	Behörig elektriker
		Byt ev. ut	Behörig elektriker
	Temperaturmätning	Kontrollera att temperaturmätningen är korrekt (→ sidan 102)	Behörig person
	Tryckmätning	Kontrollera att tryckmätningen är korrekt (→ sidan 103)	Behörig person

1) Underhåll av externa slangar måste utföras enligt tillverkarens uppgifter.

Skötsel

9.4 Underhållsarbete

9.4.1 Rengöring



VAR FÖRSIKTIG! **Risk för brännskador på grund av heta ytor!**

Kontakt med heta komponenter kan orsaka brännskador.

Därför:

- Kyl apparaten, gör den trycklös och stäng av.
- Kontrollera att alla komponenter har rumstemperatur innan du påbörjar ett arbete.

Rengör apparaten under följande förhållanden:

- Rengör uteslutande apparatens utvändiga delar med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga skarpa rengöringsmedel.

9.4.2 Pump

Kontroll av pumpen

- Får enbart utföras av fackpersonal



FARA!

Livsfara genom magnetfält!

Det starka magnetfältet i området vid den magnetkopplade pumpen utgör en livsfara för personer med pacemaker.

Därför:

- Se till att personer med pacemaker inte utför underhållsarbeten som medför demontering av magnetkopplingen (byte av pumphuvud, byte av tätning spaltkåpa).



ANVISNING!

När pumpen är helt monterad skärmas magnetfältet av fullständigt av de omgivande komponenterna och utgör därför ingen fara varken när pumpen står stilla eller är i drift.

Erforderlig utrustning

- Testutrustning för kvalitetskontroll (pumpstatus), ytterligare information under www.hb-therm.ch.



ANVISNING!

Vid inbyggd pumpslitage-övervakning (ZU) behövs ingen testutrustning.

Rotor

- Kontroll av pumpstatus → sidan 86
- Om pumpslitage-övervakning saknas
→ Använd testutrustning för kvalitetskontroll.

Packningar

- Genomför okulärkontroll av pumpens täthet.

Motorlager

- Stillestånd: Kontrollera att lagret går lätt
- I drift: Kontrollera motorljud

Skötsel

9.4.3 Temperaturmätning

Kontroll av att temperaturmätningen är korrekt

- Får endast utföras av behörig person.

Du behöver:

- Fram- och returledningsanslutningsledning med inbyggd temperatursensor (minimalt innerdiameter 8 mm, maximal längd 1 m)
- Kontrollerat och godkänt temperaturmätinstrument för referensmätning (avsett för den temperatursensor som används).
- Kontrollprotokoll för dokumentation av mätvärden
- En testanordning kan användas för temperaturmätningen. Mer information finns på www.hb-therm.ch

Så här genomför du en temperaturmätning med en intern temperatursensor

1. Montera fram- och returledningsledningen mellan fram- och returledningsanslutning.
2. Slå på tempereringsenheten.
3. Ställ in börvärdet på 80 °C.
4. Vänta tills den önskade temperaturen har nåtts och är konstant.
5. Läs av den fram- och returledningstemperatur som visas på enheten och jämför med den temperatur som visas på referensmätinstrumentet.

Så här genomför du en temperaturmätning med en extern temperatursensor

1. Anslut den externa temperatursensorn till enheten.
2. Håll den externa temperatursensorn i ett referensbad vid 80 °C.
3. Slå på tempereringsenheten.
4. Läs av den externa temperatur som visas på enheten och jämför med temperaturen i referensbadet.

Kalibrera temperatursensorn

- Vid en avvikelse <3 °C ligger temperaturmätningen inom toleransområdet.
- Vid en avvikelse <3 °C ligger måste temperatursensorn i enheten kontrolleras. Vid större linjära fel kan den enskilda temperatursensorn kalibreras på menysidan [Service \ Kalibrering \ Temperatur](#).

Om du har frågor ska du kontakta din HB-Therms representant
(→ www.hb-therm.ch).

9.4.4 Tryckmätning

(tillbehörsutrustning ZU)

Kontroll av att tryckmätningen är korrekt

- Får endast utföras av behörig person.

Du behöver:

- Ingen speciell utrustning
- En testanordning kan användas för tryckmätningen. Mer information finns på www.hb-therm.ch

Tillvägagångssätt

1. Stäng av tempereringsenheten med hjälp av formtömning.
2. Koppla från förbrukarens fram- och återledning.
3. Tryckvisning manometer måste visa 0 bar +0,3 bar.
4. **Tryck matning** på menysidan **Indikering \ Aervärden** måste visa 0,0 bar $\pm 0,1$ bar.
→ Vid en avvikelse på $>0,1$ bar måste trycksensor kalibreras. På menysidan **Service \ Kalibrering \ Tryck** ska parametern **Trycksensor 2 Offset** kalibreras.

Skötsel

9.4.5 Mjukvaruuppdatering

Gör så här om du vill installera ett nytt användarprogram på en enkel enhet:



ANVISNING!

*För enstaka instrument som används som modul
(→ sidan 67), uppdateras enbart G/F-51 vid
programvaruversion <SW51-2_1452. Från
programvaruversion SW51-2_1452 uppdaterad
också USR-51.*



ANVISNING!

*Programvaran "gba03Usr.upd", "SW51-
1_xxxx.upd" och "SW51-2_xxxx.upd" måste ligga i
datamediets rotkatalog. Den får inte läggas i en
mapp.*



ANVISNING!

*Under programvaruuppdateringen får enheten
Thermo-5 resp. manövermodul Panel-5 och alla
anslutna produkter inte stängas av.*

Erforderliga hjälpmaterial

- USB-datamedium med aktuell programvara
- Den senaste programvaran kan erhållas från HB-Therm
representanten (→ www.hb-therm.ch).



ANVISNING!

Endast FAT32-formaterade USB-databärare stöds.

Utför uppdatering av programvara

Bild 73: Anslut USB-dataminne



Bild 74: Starta uppdatering av programvara

1. Aktivera huvudströmbrytare.
2. Anslut USB-dataminne (Bild 73).
3. Hämta menysidan **Profil**.
4. Ställ in parametern **Användarprofil** på "Utökad".
5. Hämta menysidan **Spara/ladda**.
6. Välj funktionen **Starta update USB-progr.vara** och bekräfta med knappen **OK**.
 - Data laddas från USB-datamediet till minnet i USR-51. Koppla inte bort USB-anslutningen.
 - Den avslutade dataöverföringen visas på displayen. USB-anslutningen kan nu kopplas bort.
 - Den nya programvaran skrivas i USR-51-Flash. Efter slutförandet sker en automatisk omstart.
7. Vid behov måste USB-anslutningen återskapas för att installera fler data.
 - Efter omstarten skrivas vid behov den nya programvaran till de anslutna GIF-51, DFM-51 resp. VFC-51. Den här processen kan ta några minuter. Efter slutförandet sker en ny omstart.
 - På displayen visas meddelandet *Driftklar*.

Kontroll av programvarans version

1. Tryck på knappen i grundbilden.
 - Den aktuella programvaruversionen visas ovan till höger.

Skötsel

9.4.6 Skapa åtkomst till komponenter

För fri åtkomst till komponenterna, så att dessa vid behov kan bytas ut, måste enheten först öppnas (→ sidan 96).

Uppvärmningsenhet

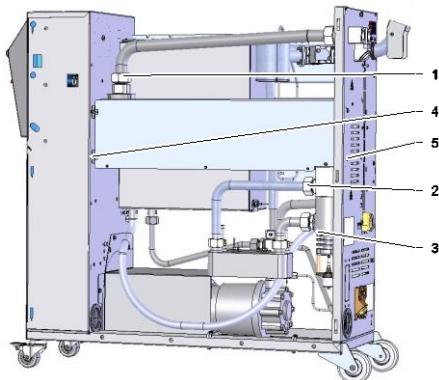


Bild 75: Demontera uppvärmningsenhet

1. Töm tempereringsenheten fullständigt.
2. Lossa förskruvningarna (1), (2) och (3)
3. Lossa uppvärmningsenhetens fästskruvar (4) till eldelen.
4. Avlägsna fästskruvorna (5) på uppvärmningsenhetens baksida.
5. Sväng uppvärmningsenheten utåt och dra ut den.
6. Ta bort uppvärmningsenhetens anslutningskabel från eldelen.

Kylventil 1



Bild 76: Demontera kylventil 1

1. Töm tempereringsenheten helt.
2. Lossa flänsskruvorna på drivningen.
3. Vrid drivningen lätt (1) och dra ut den.
4. Demontera kylventil 1.

Enhetsplåt

1. Koppla från nätkontakten från spänningsförsörjningen.
2. Lossa skruvarna från fronten.
3. Fäll ned fronten.

10 Störningar

I följande kapitel anges möjliga orsaker till fel och arbeten för att ta itu med dem.

För ofta förekommande fel ska underhållsintervallet förkortas enligt den faktiska lasten.

För fel som inte kan åtgärdas av följande instruktioner, kontakta HB-Therm (→ www.hb-therm.ch). För feldiagnos kan serviceinformation säkerhetskopieras till ett USB-minne och lämnas till en HB-Therm-representant (→ sidan 89).

10.1 Säkerhet

Personal

- Om inte annat anges kan det felsökningsarbete som beskrivs här utföras av användaren.
- Vissa arbeten får utföras endast av kvalificerad personal eller enbart av tillverkaren. Det framgår av felbeskrivningarna vem som får göra vad.
- Arbeten på elsystemet får i princip utföras endast av behörig elektriker.
- Arbeten på hydraulsystemet får utföras endast av kvalificerade hydraultekniker.

Personlig skyddsutrustning

Följande skyddsutrustning ska bäras vid alla underhålls- och reparationsarbeten:

- Skyddsglasögon
- Skyddshandskar
- Skyddsskor
- Skyddskläder



OBS!

Vidare skyddsutrustning som ska bäras vid specifika uppgifter anges i varningsanvisningarna i detta kapitel.

Särskilda faror

Följande faror föreligger:

- Livsfara på grund av elektrisk ström.
- Risk för brännskador på varma ytor.
- Risk för brännskador på varma ytor.
- Klämrisk på grund av att enheten rullar eller välter.

Störningar

Felaktigt utförda underhålls- och reparationsarbeten



VARNING!

Skaderisk till följd av felaktigt utförda - underhålls- och reparationsarbeten!

Felaktigt underhåll/felaktiga reparationer kan leda till svåra person- eller sakkador.

Därför:

- Sörj för att det finns tillräckligt med plats för monteringen innan arbetet påbörjas.
- När komponenter avlägsnas ska du kontrollera att allt återmonteras korrekt, att alla fästdon sitter ordentligt och att åtdragningsmomenten för skruvförband följs.

Åtgärd vid störningar

Generellt gäller:

1. Vid störningar som utgör direkt fara för personer eller föremål ska nödstoppfunktionen aktiveras omgående.
2. Fastställ störningsorsaken.
3. Om åtgärden kräver arbete i faroområdet ska huvudströmbrytaren slås av och säkras mot återinkoppling.
4. Informera omgående ansvarig på plats om störningen.
5. Beroende på typ av störning, så kan du åtgärda den själv eller låta behörig fackpersonal åtgärda den.



OBS!

Den störningstabell som anges nedan visar vem som har rätt att åtgärda störningen.



10.2 Störningsindikationer

10.2.1 Störningsmeddelande display

På statusraden i displayen finns fyra larmnivåer, som visas i följande tabell.

Nivå	Karakteristika	Indikeringsljus	Uppvärmningsenhetsstatus	Pump	Kylning	Kvittering	Larmmeddelande
0	Gränsvärdens har överskridits. Överskridandet påverkar uppvärmningen av enheten.	gul	från	-	-	inte obligatoriskt	-
1	Gränsvärdens har överskridits. Överskridandet påverkar inte enhetens driftsäkerhet.	gul	-	-	-	inte obligatoriskt	Ljudsignal Larmkontakt Gränssnitt
2	Gränsvärdens har överskridits. Överskridandet påverkar uppvärmningen av enheten.	röd	från	-	-	obligatoriskt	Ljudsignal Larmkontakt Gränssnitt
3	Gränsvärdens har överskridits. Överskridandet påverkar direkt enhetens driftsäkerhet.	röd	från	från	från	obligatoriskt	Ljudsignal Larmkontakt Gränssnitt

Vid störningar på larmnivå 1 - 3:

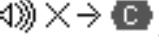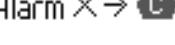- Ljudsignal, larmkontakt (tillvalsutrustning ZB) aktiveras och larmet vidarebefordras till gränssnittet (tillvalsutrustning ZD, ZC, ZP).
- I symbolfältet visas  → 
- 1. Kvittera ljudsignalen med knappen .
- I symbolfältet visas  → 
- 2. Ta fram störningsorsaken. Ta vid behov kontakt med HB-Therm-representant (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Kvittera larm med tangenten .

Störningar

10.3 Ta fram störningsorsak

Störningsorsak

För att få fram möjliga orsaker till ett aktuellt störningsmeddelande, ska följande utföras:

- Genom tryckning på tangenten , visas onlinehjälp för aktuellt störningsmeddelande.

Störningsöversikt

Felsökning		
31.03.09 08:39	Differens fram-extern	
GIF00 Normaldrift	E123	0 h
31.03.09 08:39	Fyllhöjd för låg	
GIF00 Normaldrift	E044	0 h
31.03.09 08:39	Kretslopp övertemp.	
GIF00 Normaldrift	E021	0 h
31.03.09 08:39	Pump underström	
GIF00 Normaldrift	E011	0 h
1	Framledn 25.0 °C	Driftsklar
	Flöde -- l/min	

De 10 senast uppkomna störningsmeddelandena kan visas enligt följande:

- Hämta menysidan **Felsökning**.
- Översikt över störningsmeddelanden visas.
Störningsmeddelanden markerade med "S" har uppkommit under enhetens startfas.
- Välj ut önskat störningsmeddelande.
- Tryck på knappen .
- Onlinehjälp för utvalt störningsmeddelande visas.

Bild 77: Loggbok larm

Störningar**10.4 Störningstabell**

Störning	Möjlig orsak	Felavhjälpling	Åtgärda genom
Underström uppvärmning eller Överström uppvärmning	Ej ansluten till korrekt nätspänning	Anslut till korrekt nätspänning	Behörig elektriker
	Uttag defekt eller inte korrekt anslutet	Kontrollera uttag Anslut korrekt eller byt ut	Behörig elektriker
	Halvledarrelä defekt	Byt ut halvledarrelä	Behörig elektriker
	Uppvärmning defekt	Reparera eller byt ut uppvärmning	Behörig elektriker
Underström pump eller Överström pump	Ej ansluten till korrekt nätspänning	Anslut till korrekt nätspänning	Behörig elektriker
	Pump defekt	Reparera eller byt ut pump	Behörig personal
Fas saknas	Nätanslutningen är inte korrekt	Åtgärda nätanslutningen	Behörig elektriker
Övertemperatur kretslopp	Kylvattenanslutningen är inte korrekt.	Åtgärda kylvattenanslutningen.	Behörig personal
	Kylventil 1 defekt	Kontrollera kylventil 1, byt ev. ut	Behörig personal
	Temperatursensorn är inte korrekt kalibrerad.	Kalibrera temperatursensorn.	Behörig personal
	Temperatursensor defekt.	Byt temperatursensor.	Behörig personal
Nivå för låg	ingen värmebärarolja i tanken	Kontrollera nivån, fyll eventuellt på	Användare
Inget flöde eller För litet flöde	Förureningar i filtret för fram- eller återledning.	Rengör filtret för fram- eller återledning.	Behörig personal
	Parametern för internt flöde min. är inställt på ett för lågt värde.	Öka värdet för parametern för internt flöde min. (vid för lågt flöde).	Användare
	Snabbkopplingar är slitna eller igensatta.	Kontrollera snabbkopplingar, rengör eller byt ut.	Behörig personal
	Slangkopplingen är böjd.	Åtgärda böjningar på slangkopplingen.	Användare
	Förbrukare igensatt.	Kontrollera förbrukaren, rengör ev.	Behörig personal

Störningar

Störning	Möjlig orsak	Felavhjälpling	Åtgärda genom
Temperaturavvikelse uppåt	Kylvattenanslutningen är inte korrekt.	Åtgärda kylvattenanslutningen.	Användare
	Parametern för avvikelse bör/är - för lågt värde	Öka parameteravvikelsen är/bör uppåt	Användare
	Reglerparametern är inte optimalt inställt.	Optimera reglerparameter.	Behörig personal
Temperaturavvikelse nedåt	Parametern för avvikelse bör/är nedåt är inställt på ett för lågt värde	Öka parameteravvikelsen är/bör nedåt	Användare
	Reglerparametern är inte optimalt inställt	Optimera reglerparameter	Behörig personal
	Kylventil 1 resp. kylventil 2 defekt	Kontrollera kylventil 1 resp. kylventil 2, byt ev. ut	Behörig personal
	Värmeeffekten är inte tillräcklig	Kontrollera vilken värmeeffekt som krävs Kontrollera uppvärmningen, byt ut ev. ut	Behörig personal

10.5 Idrifttagning efter åtgärdad störning

När störningen åtgärdats ska följande steg genomföras för att ta enheten i drift på nytt:

1. Återställ nödstoppanordningar.
2. Kvittera störningar via styrningen.
3. Kontrollera att ingen befinner sig i faroområdet.
4. Starta i enlighet med anvisningarna i kapitlet "Styrning".

11 Avfallshantering

11.1 Säkerhet

Personal

- Avfallshantering och återvinning får utföras endast av kvalificerad personal.
- Arbeten på elsystemet får utföras endast av behöriga elektriker.
- Arbeten på hydraulsystemet får utföras endast av kvalificerade hydraultekniker.

11.2 Avfallshantering av material

När enhetens livslängd är över måste den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.

Om inget avtal om återtagning eller avfallshantering gjorts ska demonterade komponenter lämnas till återvinning:

- Metaller ska skrotas.
- Plastkomponenter lämnas till återvinning.
- Övriga komponenter lämnas till avfallshantering sorterade med avseende på materialets egenskaper.



OBSERVERA!

Miljöskador vid felaktig avfallshantering!

Elskrot, elektronikkomponenter, smörjmedel och andra tillsatsmedel utgör restmaterial och får enbart avfallshanteras av företag med särskilt tillstånd!

Kommunen eller särskilda avfallshanteringsföretag kan informera om miljövänlig avfallshantering.

Reservdelar

12 Reservdelar



VARNING!

Säkerhetsrisk vid felaktiga reservdelar!

Felaktiga reservdelar kan påverka säkerheten liksom orsaka skador, felaktiga funktioner eller totalt haveri.

Därför:

- Använd endast originalreservdelar.

Reservdelar kan beställas från HB-Therms (→ www.hb-therm.ch).

Reservdelarna finns i bilaga B till denna instruktionsbok.

Vid användning av reservdelar som inte är tillåtna förfaller alla garanti- och serviceanspråk.

12.1 Reservdelsbeställning

Vid reservdelsbeställning måste anges:

- Reservdelens beteckning och ID.
- Mängd och enhet.


13 Tekniskt underlag

13.1 Elschema

Anslutning elektrisk


Se typskylt på enheten resp. på sidan 26.





380–480 V, 8+16 kW / 200–220 V, 8 kW

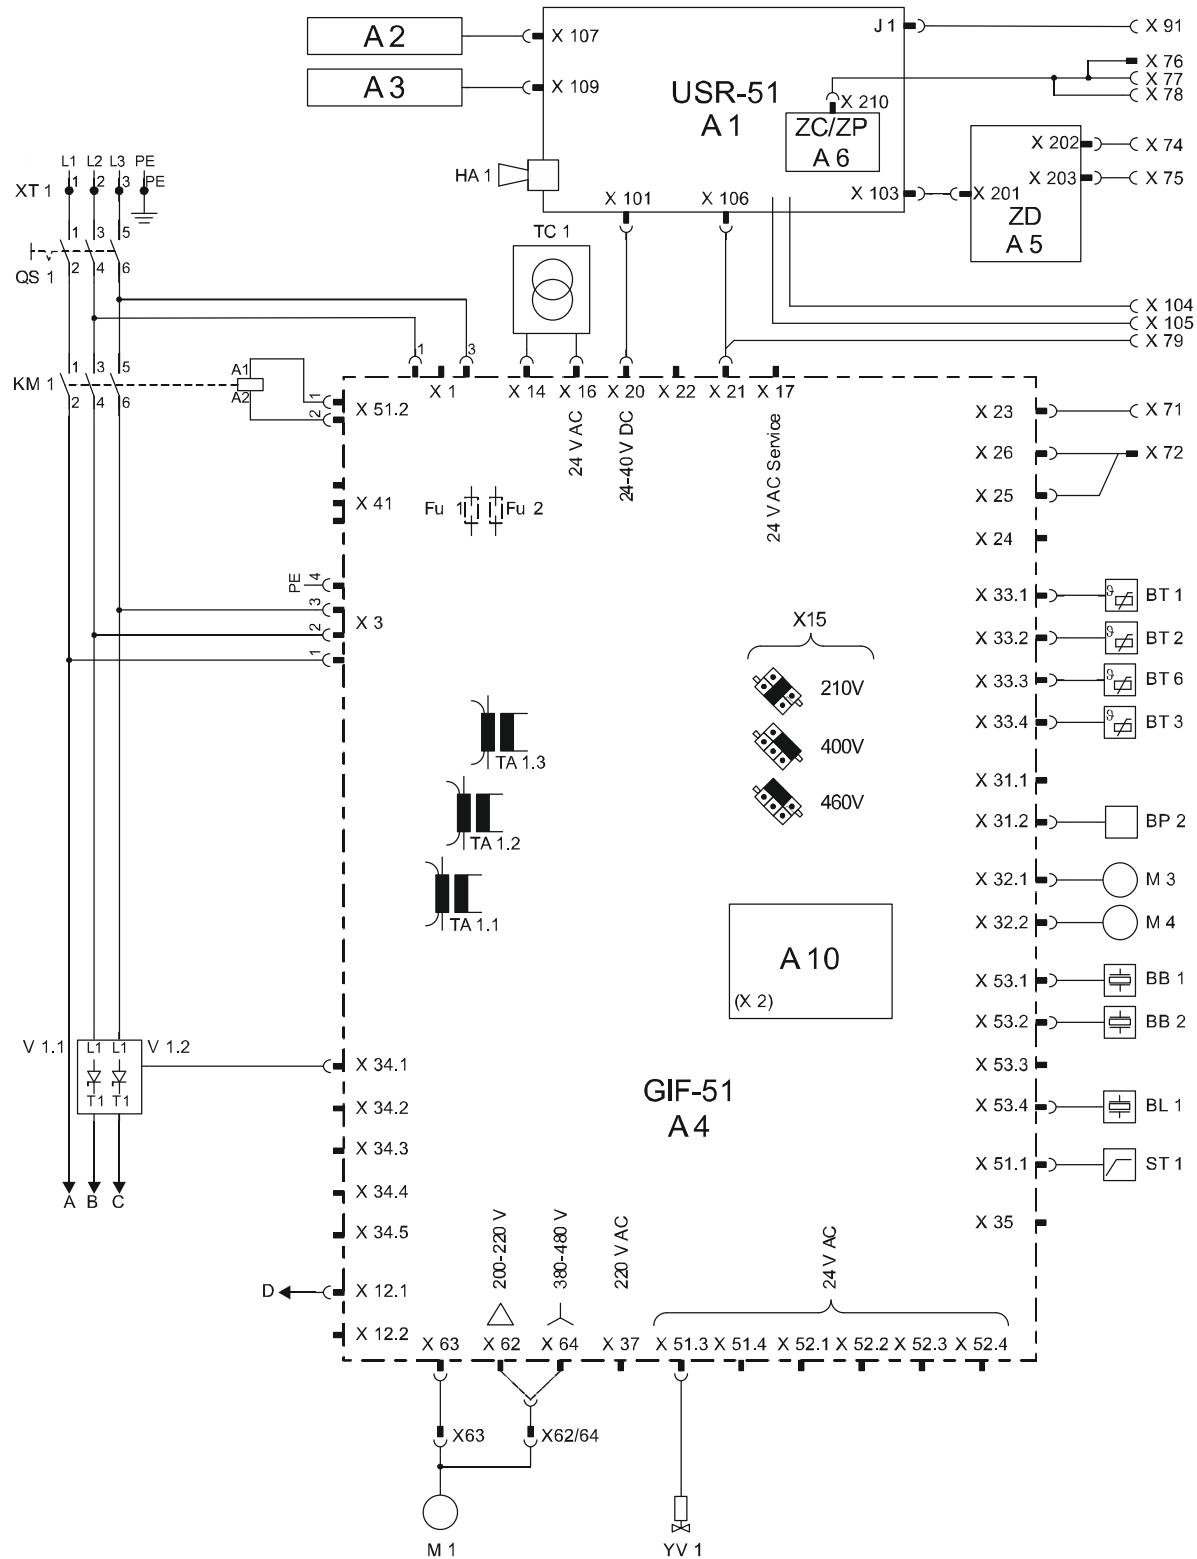

Tekniskt underlag

200–220 V, 16 kW

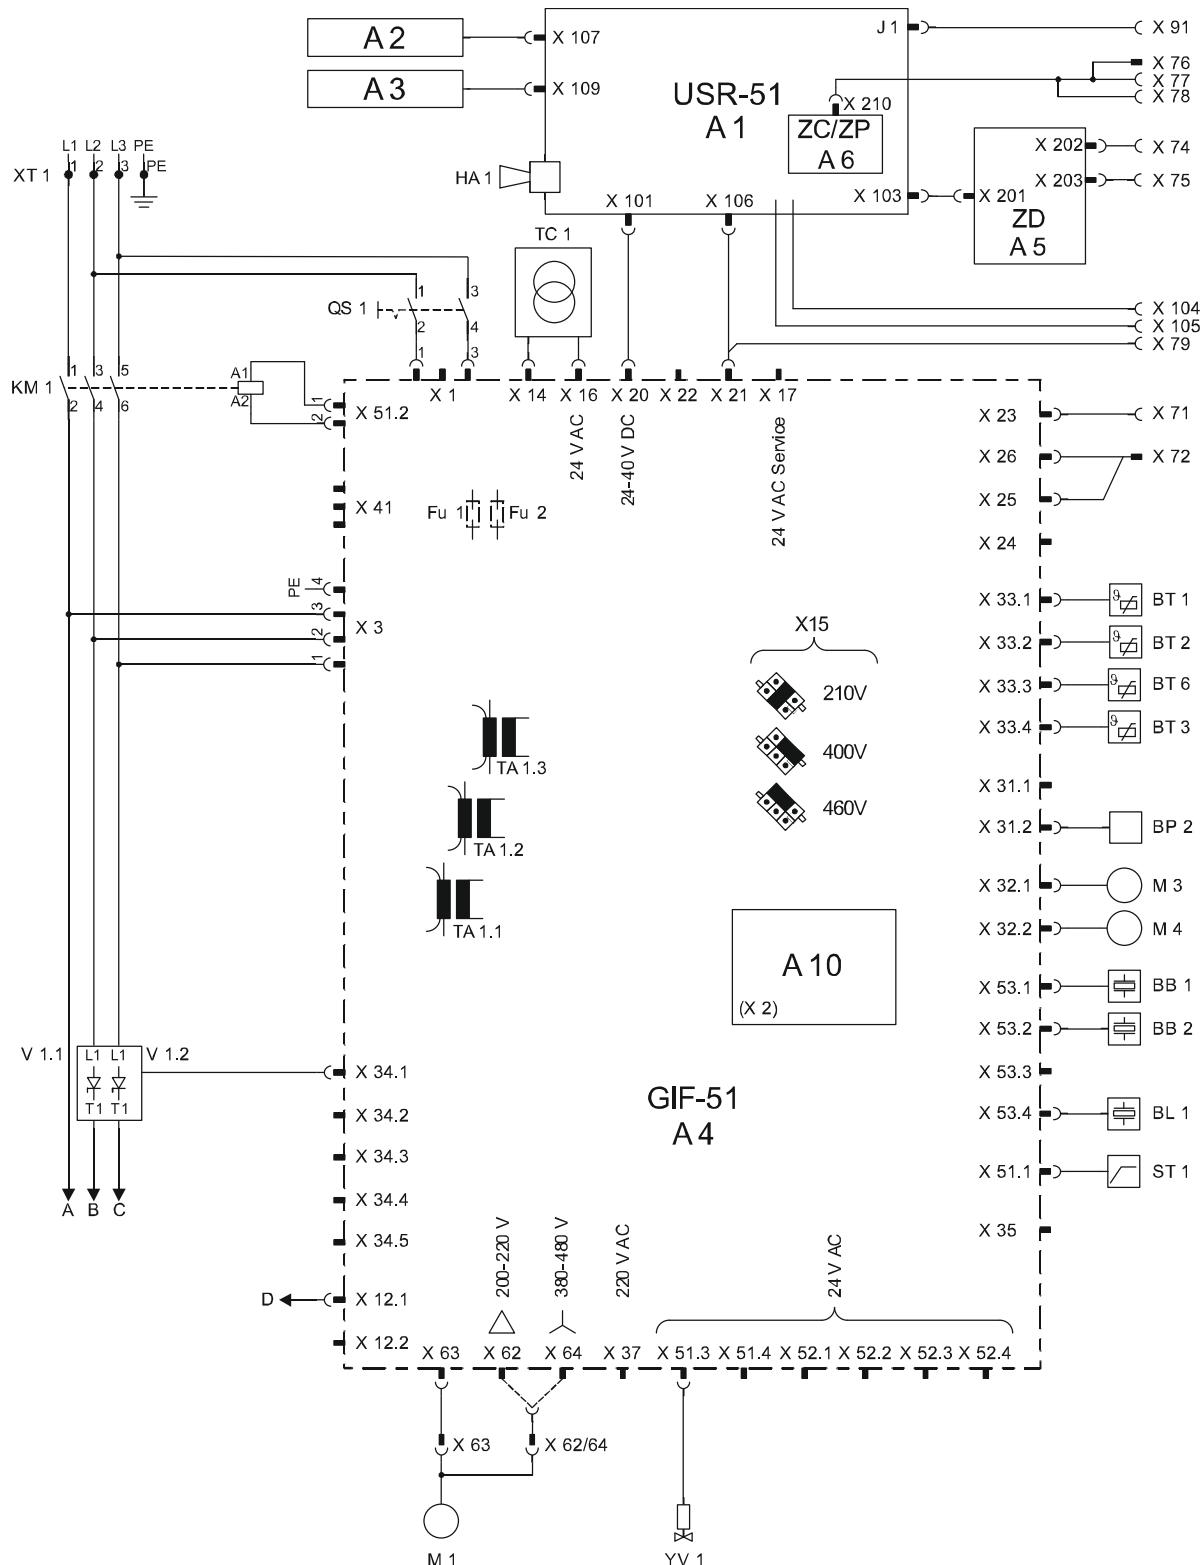

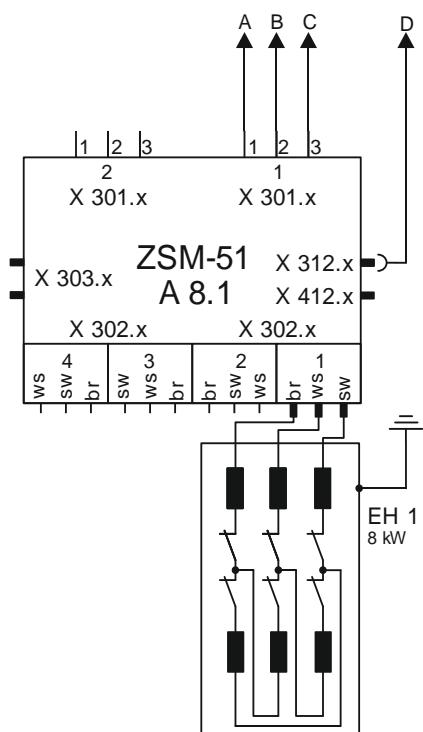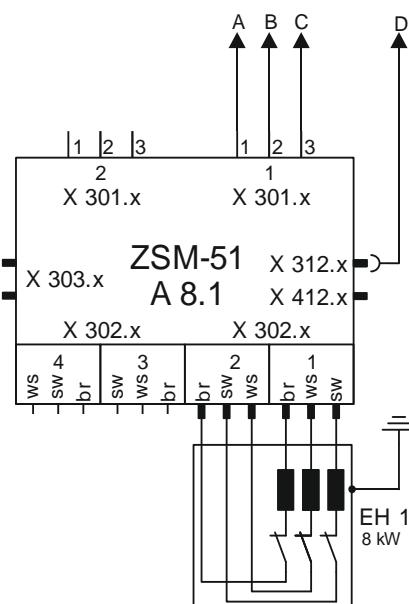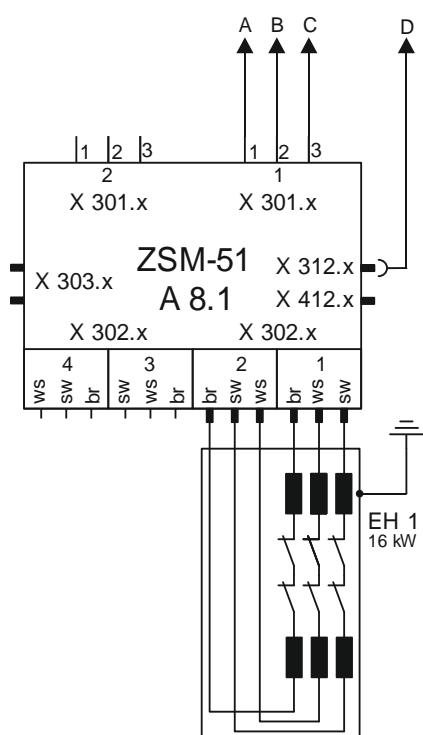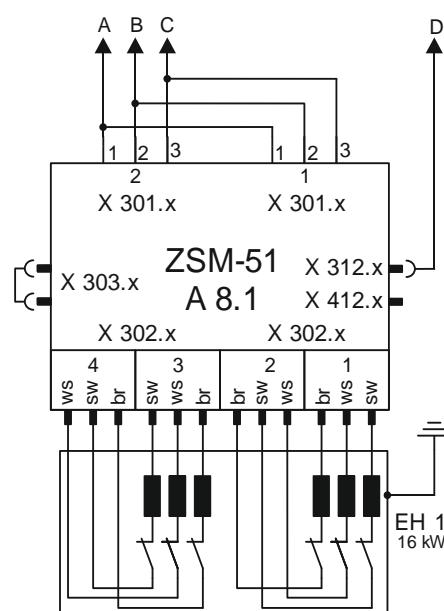
Tekniskt underlag**380–480 V, 8 kW****200–220 V, 8 kW****380–480 V, 16 kW****200–220 V, 16 kW**

sw = black
br = brown
ws = withe

Tekniskt underlag


13.2 Hydrauliskschema

HB-250T3

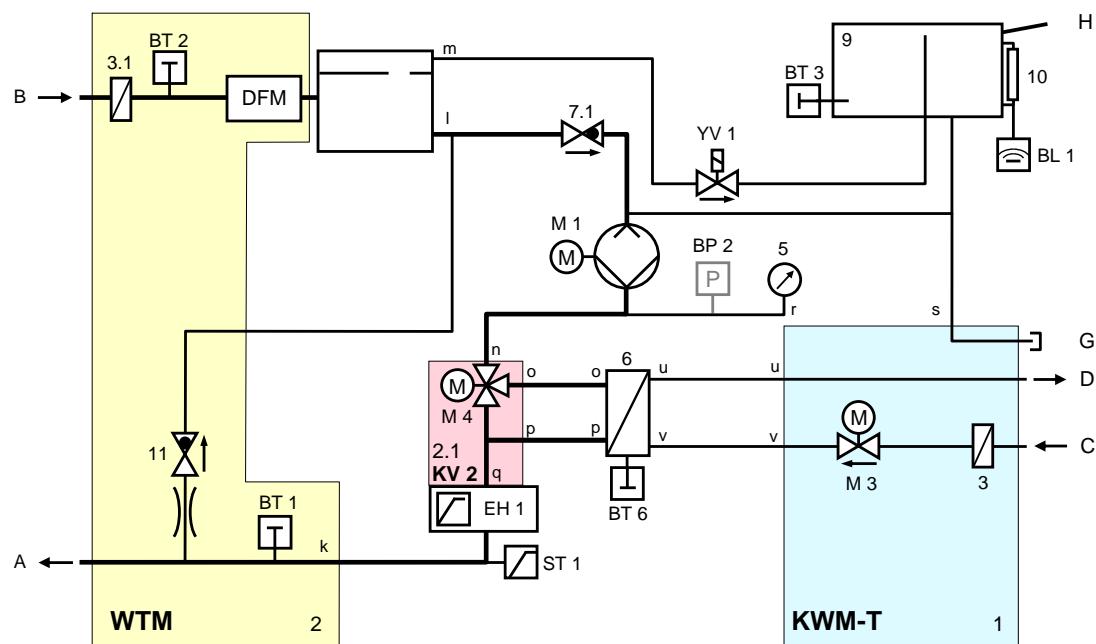


13.3 Komponentplacering


Sidovy vänster

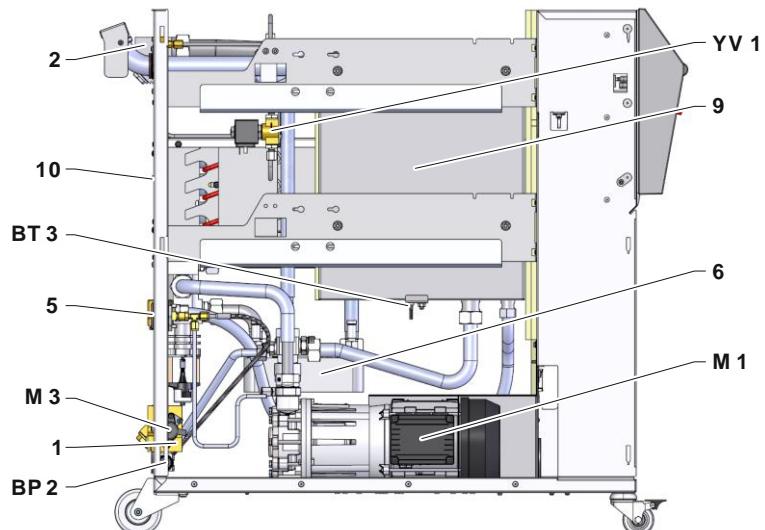

Sidovy höger

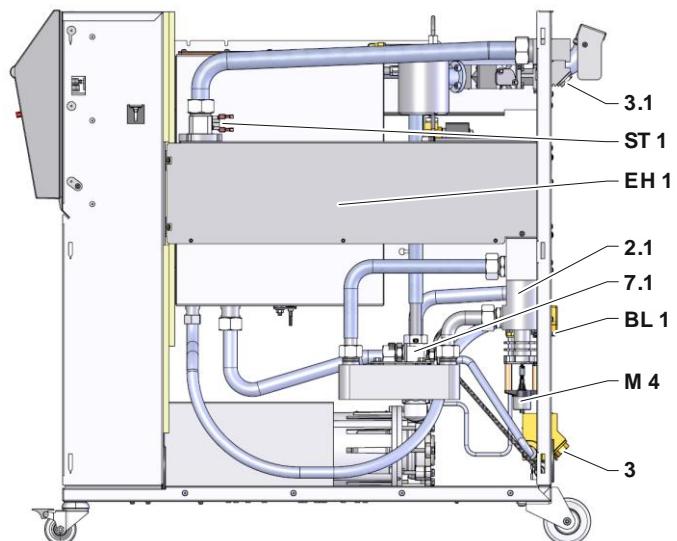


Värmebäraremodul

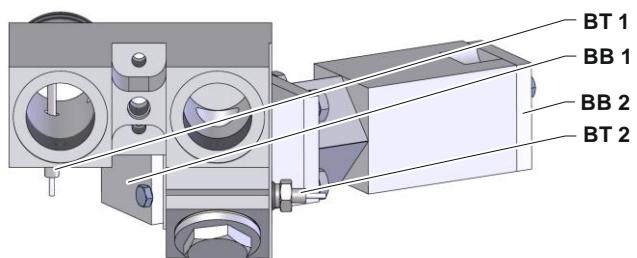


Tekniskt underlag


Kylvattenmodul


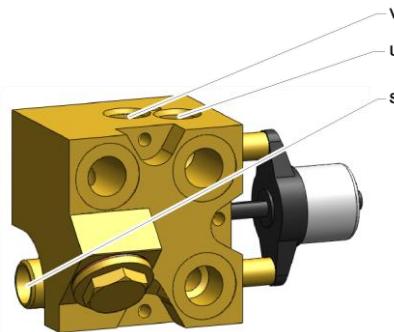


Proportionalmodul

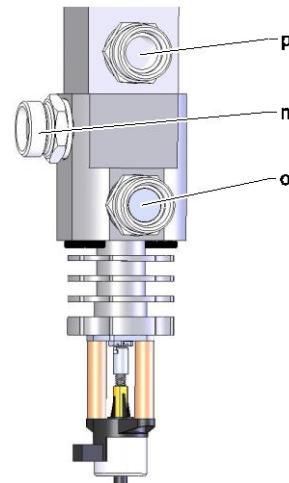

Kylare

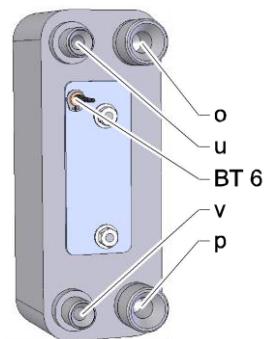

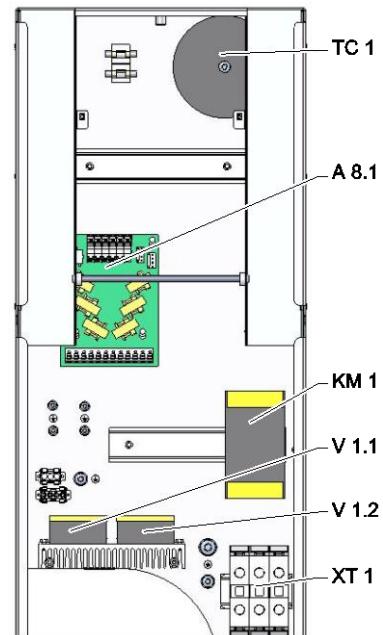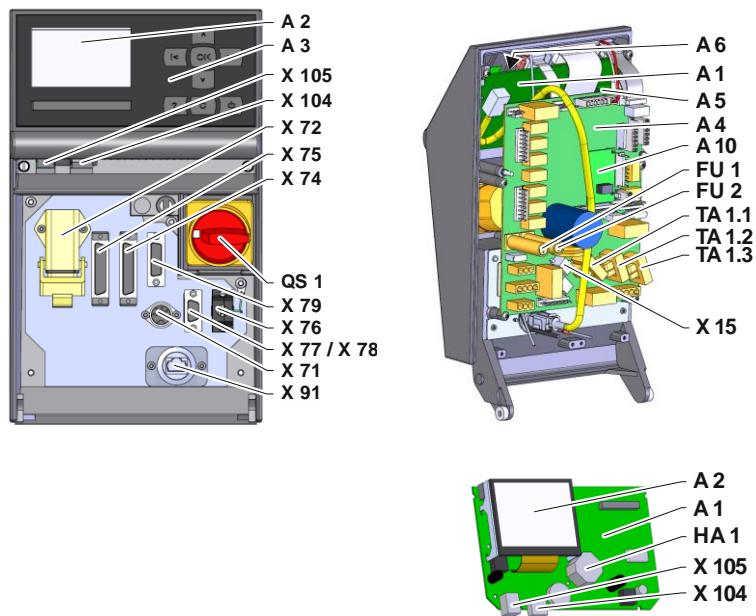Tekniskt underlag**Elektrisk del****Front**

Tekniskt underlag

13.4 Teckenförklaring

KZ	Beteckning	endast vid utförandet
A	Framledning	
B	Returledning	
C	Kylvatten inlopp	
D	Kylvatten utlopp	
G	Dränering	
H	Påfyllning	
1	Kylvattenmodul KWM	
2	Värmebärarmodul WTM	
2.1	Proportionalmodul	
3	Filter kylvatten inlopp	
3.1	Filter återledning	
5	Manometer	
6	Kylare	
7.1	Backventil Returledning	
9	Tank	
10	Indikator för påfyllningsnivå	
11	Bypass med backventil	
A 1	Styrning USR-51	
A 2	Indikering	
A 3	Knappsats	
A 4	Enhetsplåt GIF-51	
A 5	Gränssnittsmodul DIGITAL	ZD
A 6	CAN-modul eller Profibus-DP-modul	ZC, ZP
A 8.1	Mätplåt, ström ZSM	
A 10	Fyllnivåplatta	
BB 1	Ljudomvandlare 1	
BB 2	Ljudomvandlare 2	
BL 1	Ljudomvandlare Fyllnivå	
BP 2	Trycksensor framledning	ZU, 4S, 8R
BT 1	Temperatursensor framledning	
BT 2	Temperatursensor returledning	
BT 3	Temperatursensor Tank	
BT 6	Temperatursensor kylare	
EH 1	Uppvärmning 1	
FU 1	Säkring 0,8 AT	
FU 2	Säkring 0,8 AT	
HA 1	Signalhorn	
KM 1	Huvudskydd	
M 1	Huvudpump	
M 3	Kylventil 1 (KV 1)	
M 4	Kylventil 2 (KV 2)	
QS 1	Huvudbrytare	
ST 1	Temperaturbegränsare framledning	

Tekniskt underlag


KZ	Beteckning	endast vid utförandet
N	Nätanslutningsledning	
TC 1	Transformator	
V 1.1	Halvledarrelä uppvärming 1	
V 1.2	Halvledarrelä uppvärming 1	
X 15	Spänningsförval	
X 71	Uttag extern sensor	ZE
X 72	Stickkontakt karmkontakt, extern styrning	ZB
X 74	Uttag gränssnitt DIGITAL 1	ZD
X 75	Uttag gränssnitt DIGITAL 2	ZD
X 76	Kontakt CAN Bus	ZC
X 77	Uttag CAN Bus	ZC
X 78	Uttag PROFIBUS-DP	ZP
X 79	Uttag HB OUT	
X 91	Uttag OPC UA	ZO
X 104	Uttag USB-värd	
X 105	Uttag USB-enhet	
XT 1	Anslutningsplint, matning	
YV 1	Magnetventil avluftring	

Kabel till gränssnitt


14 Kabel till gränssnitt

14.1 Extern sensor


Sensortyp termoelement (typ J, K, T)

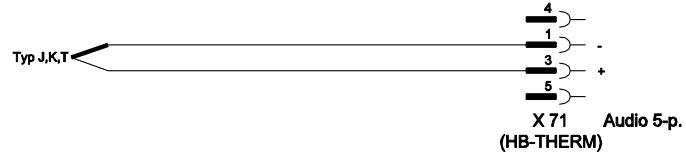


Sensortyp Pt 100 (utförande med två ledare)

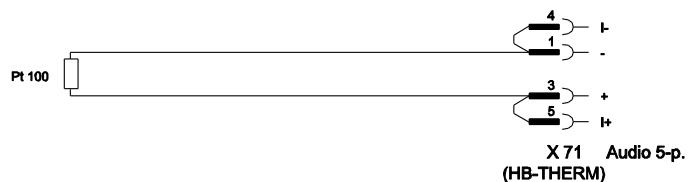

Sensortyp Pt 100 (utförande med tre ledare)


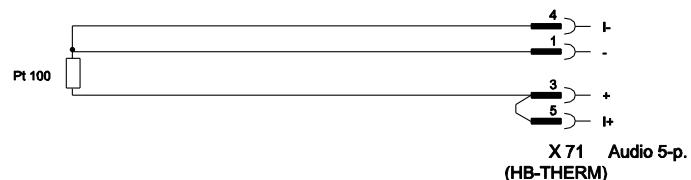


Sensortyp Pt 100 (utförande med fyra ledare)

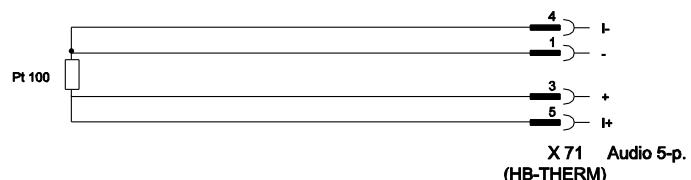


Kabel till gränssnitt**14.2 Extern styrning**

Funktion		Kontakt	Belastning
Enhet	PÅ	Stäng (sida)	5 VDC, 2 mA
	AV	Öppna (sida)	
Börvärde	2	Stäng (sida)	5 VDC, 2 mA
	1	Öppna (sida)	
Rampprogram	PÅ	Stäng (sida)	5 VDC, 2 mA
	AV	Öppna (sida)	
Larmkontakt	---	---	250 VAC, 4 A

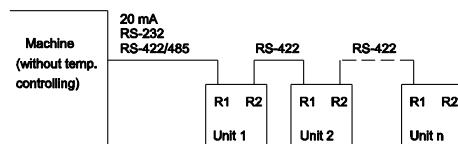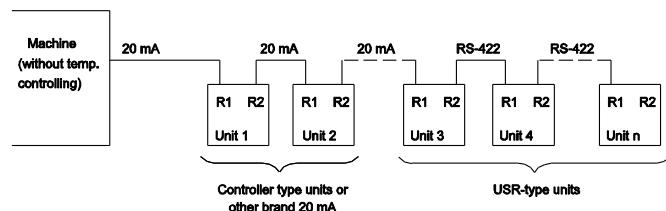
14.3 Seriellt datagränssnitt**Drift med UER-enheter****Drift med USR- och reglereenheter**

Kabel till gränssnitt

Anslutningskabel RS-422 (mellan två USR-enheter)

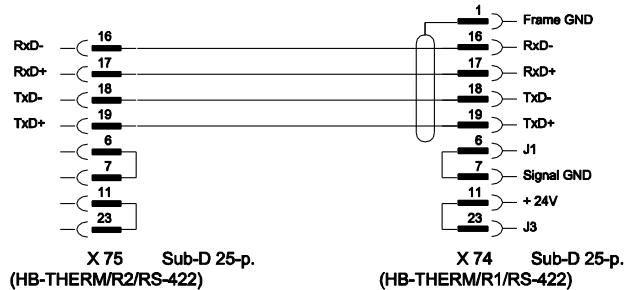


20 mA (strömslinga)

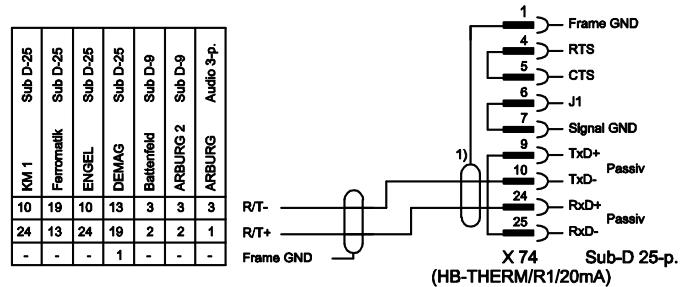



1) Bortfaller när det finns en skräm på maskinsidan

RS-232


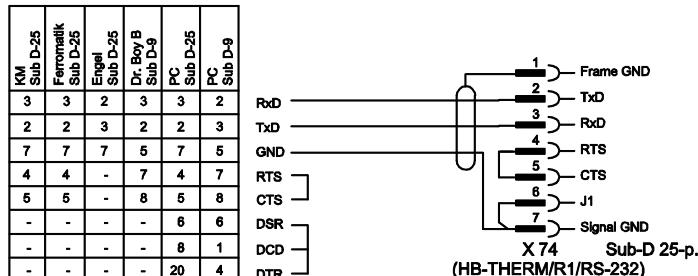


RS-485

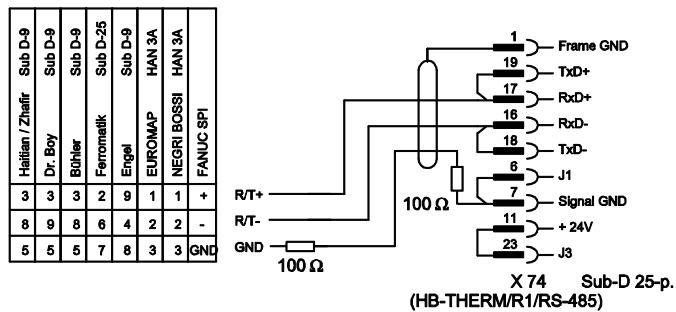

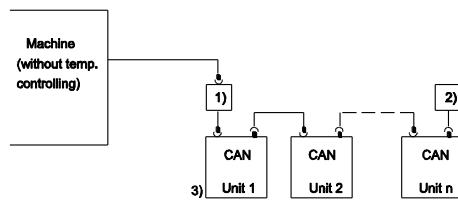Kabel till gränssnitt**14.4 CAN Bus-gränssnitt**


Nr	Beskrivning		
1)	Adapter u/ID-nr 22590 (endast för DEMAG-maskin)		
2)	Avslutning 120 Ω (ej på äldre DEMAG-maskiner med inbyggd anslutning)		
3)	Adress	DEMAG	Enhet 1 med adress 13, Enhet 2 med adress 14 osv.
		Nättal	Enhet 1 med adress 31, Enhet 2 med adress 32 osv.

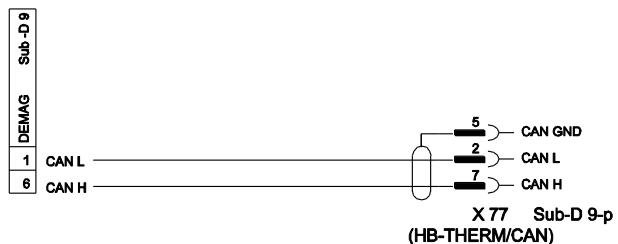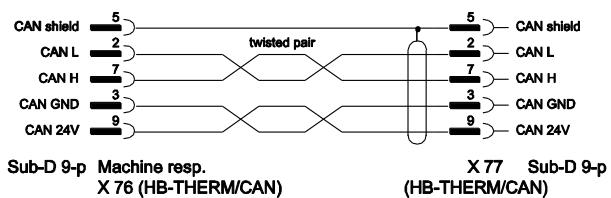Adapter**Anslutningskabel CAN**

Kabel till gränssnitt

14.5 Gränssnitt HB

HB

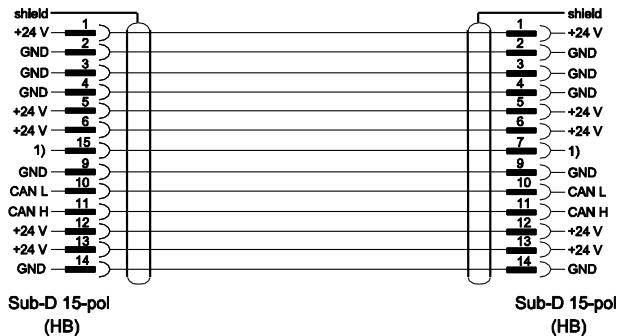

1) Via denna kontakt bryts ett automatiskt avslutningsmotstånd.

HB/CAN

